



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46340689
Auftrags-Nr / Referenz: 20648728
Besichtigungsdatum: 22.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK9PB149253
Erstzulassung	28.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	69.905 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Pearl White Multi-Coat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52095691	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	n.i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 4mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)



Bezeichnung
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz
Räder: 20-Zoll Felgen Induction



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen hinten links - Abrieb - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - Abrieb - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicerestart vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des



Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

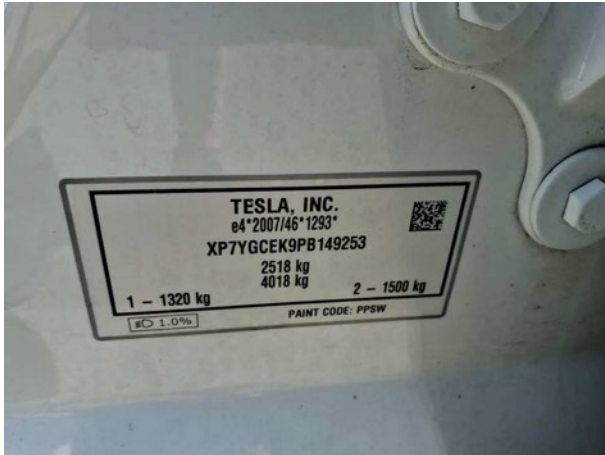


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

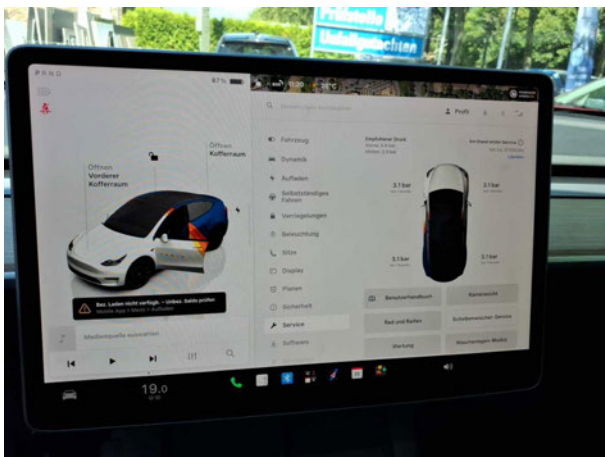


Abbildung 9: Kombiinstrument

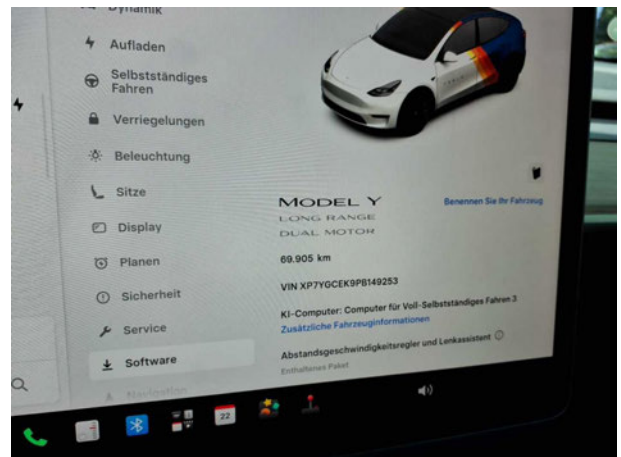


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

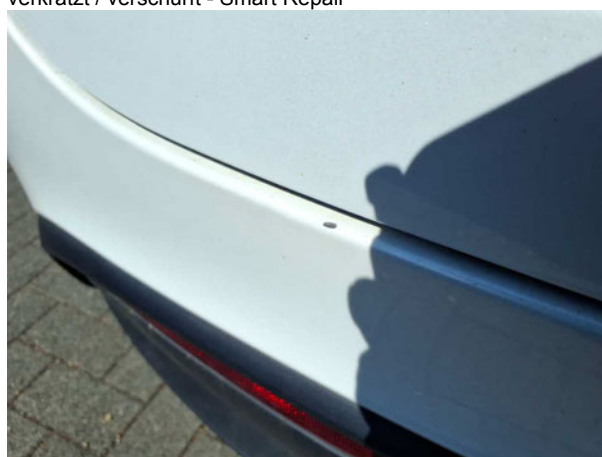

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne... rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts