

Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1

DEKRA Automobil GmbH, Anton-Ditt-Bogen 1a, D 80939 München



DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Tel: 089/31690-0
Fax: 089/31690-222
E-Mail: muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Tomas Cavnicky



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen Fahrgestellnummer 

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch Herr Amesdörfer

Besichtigung 26.11.2025, DIT München, Landsberger Straße, Landsberger Str. 222, 80687 München

Bemerkungen

Schadensbilder nicht zugeordnet.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Ford	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV Titanium X (E)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	06.12.2022
FIN	[REDACTED]	Laufleistung	27.425 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Arktis-Weiß (Metallic)
Hubraum	2.488 / cm ³	Leistung	112 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Stufenlos	Anzahl HalterBesitzer	1
Fälligkeit HU/AU	12/2025	KBA-Nummer	8566 / BTM

Bereifung


	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	225/55 R 18 104 V	Goodyear	W / O	6 mm	
Vorne rechts	225/55 R 18 104 V	Goodyear	W / O	6 mm	
Hinten links	225/55 R 18 104 V	Goodyear	W / O	6 mm	
Hinten rechts	225/55 R 18 104 V	Goodyear	W / O	6 mm	

Legende: W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung

Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1

Optischer Zustand

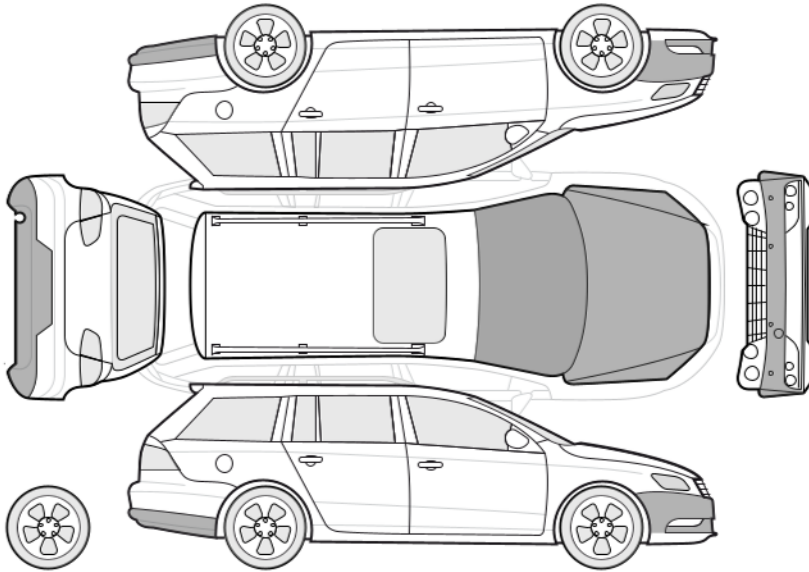

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Lackvorbereitung	200		voll	- 200	- 168,07
2. Heckschürze hinten unten deformiert, erneuern und lackieren mit Lackaufbau	729		anteilig	- 392	- 329,41
3. Frontscheibe Steinschlag, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
4. Motorhaube - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
5. Stoßfänger vorne - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	929			- 592	- 497,48

Innenraum

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Innenraum diverse Gebrauchsspuren , Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	0			- 0	- 0,00

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	929	780,68	- 592	- 497,48
Gesamtkosten	929	780,68	- 592	- 497,48

Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1



Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1



Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1



Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1




Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1



Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1



Vorgangs-Nr.: 0213511832-2288-1

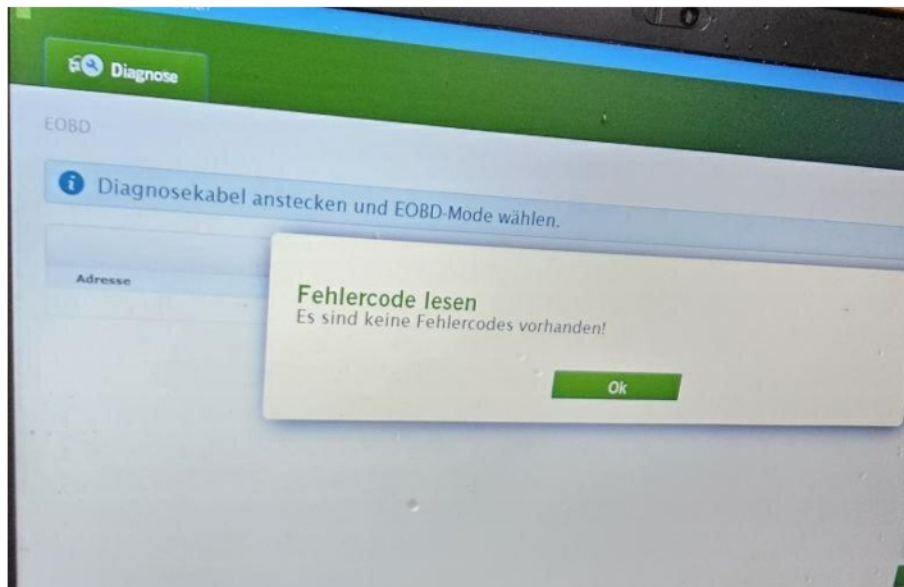

Für den Fachbereich
Tomas Cavnicky

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.