

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002358426
Besichtigt am: 10.03.2026 13:57
Berichts-Nr: 10196165
FIN: TMBJG8NXXRY106488



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	08.02.2024
Laufleistung:	50.044 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Columbus PLUS Business
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung hinten,Basis 1
4 Türen	Dämpfung vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
6-Gang-Schaltgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
A8	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Ablagekästen im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erhö.h. der Serienkraftstoffertbefüllung (10L)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrerkniefahrgang
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrasistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Head-Up Display
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort BASIS	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort Paket 3	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Skisack
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Speedlimiter (LIM)
Leergewichtsbereich 1	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luxusausstattung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannens-Set
Mittelarmlehne vorn	Parken & Sicht
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Multipler Matrix-Beam	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifendruckkontrolle
Netzprogramm + Cargoelemente	Reifenlieferanten für EU Länder
Netztrennwand	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh. der
Serienkraftstoffbefüllung 10L)
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tablethalter, 3. Schlüssel, Abfalleimer in Tür
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfstand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,5 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,5 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,5 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,5 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Heckspoiler	Kratzer	Spotrepair
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NXXRY106488

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10196165
vom: 10.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

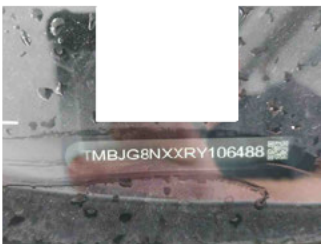

Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



4 - Heckspoiler - Kratzer - Spotrepair



5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

