



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links

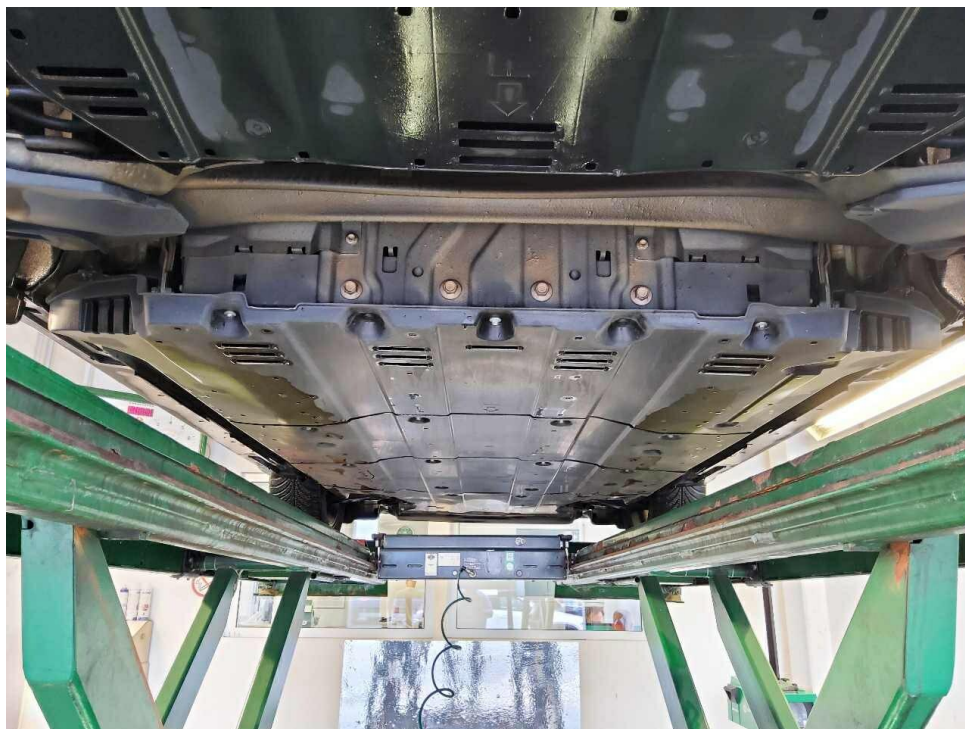


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

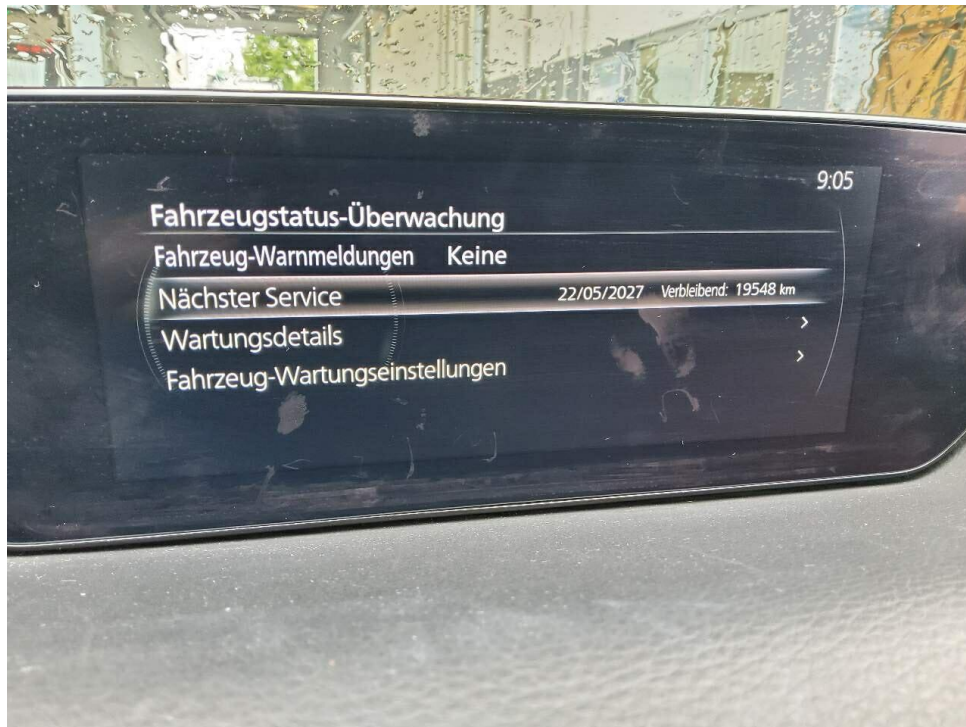


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

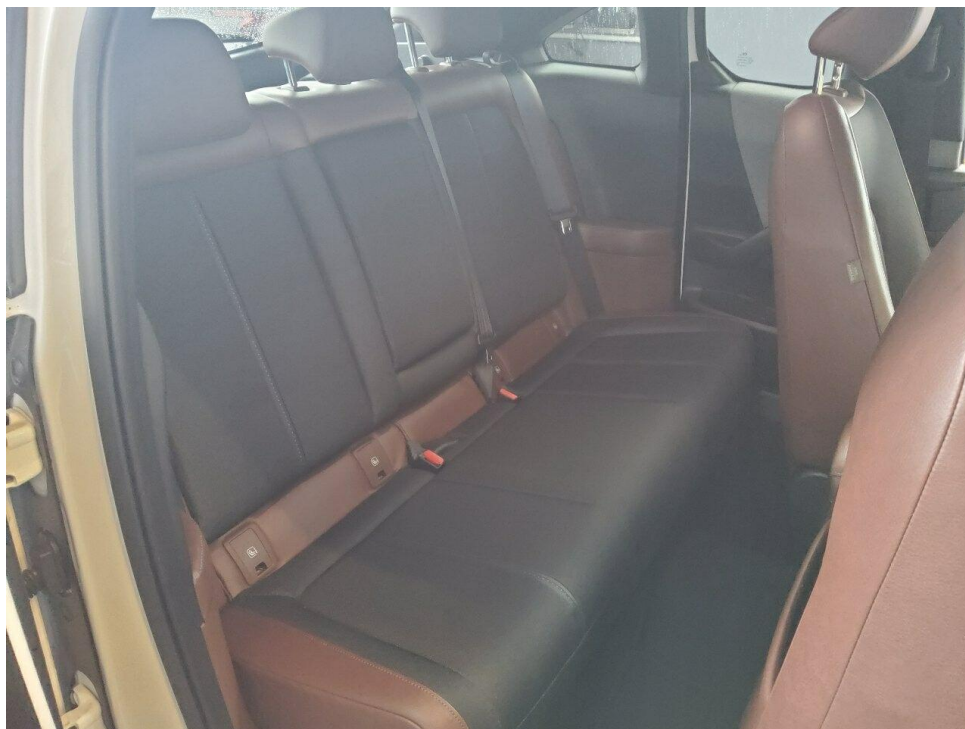


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

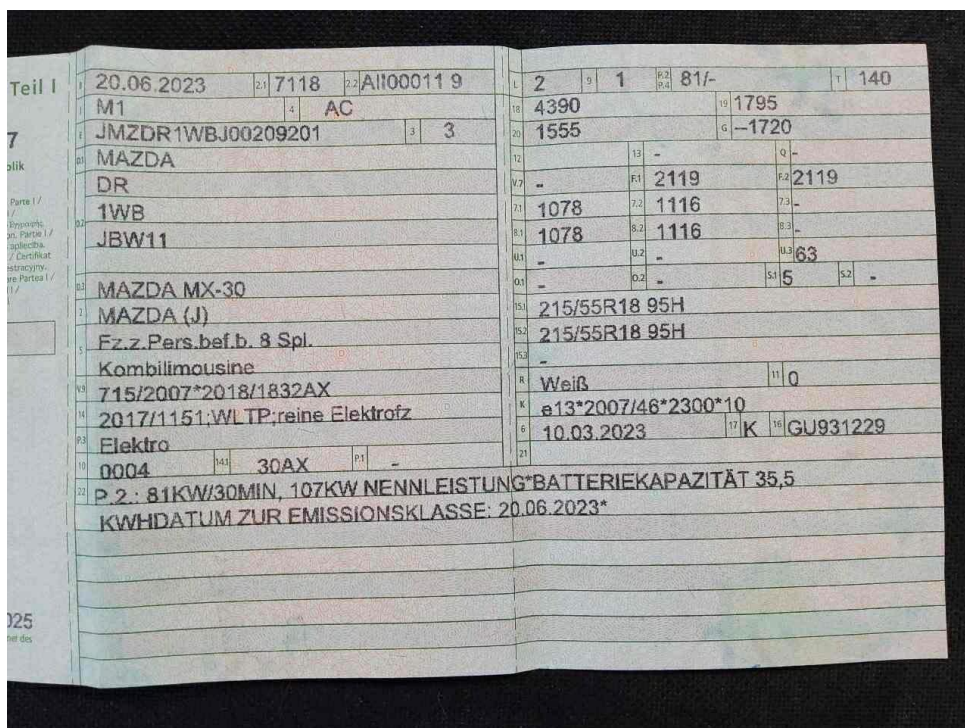


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
Radsatz Allwetterreifen am Fahrzeug montiert.



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung

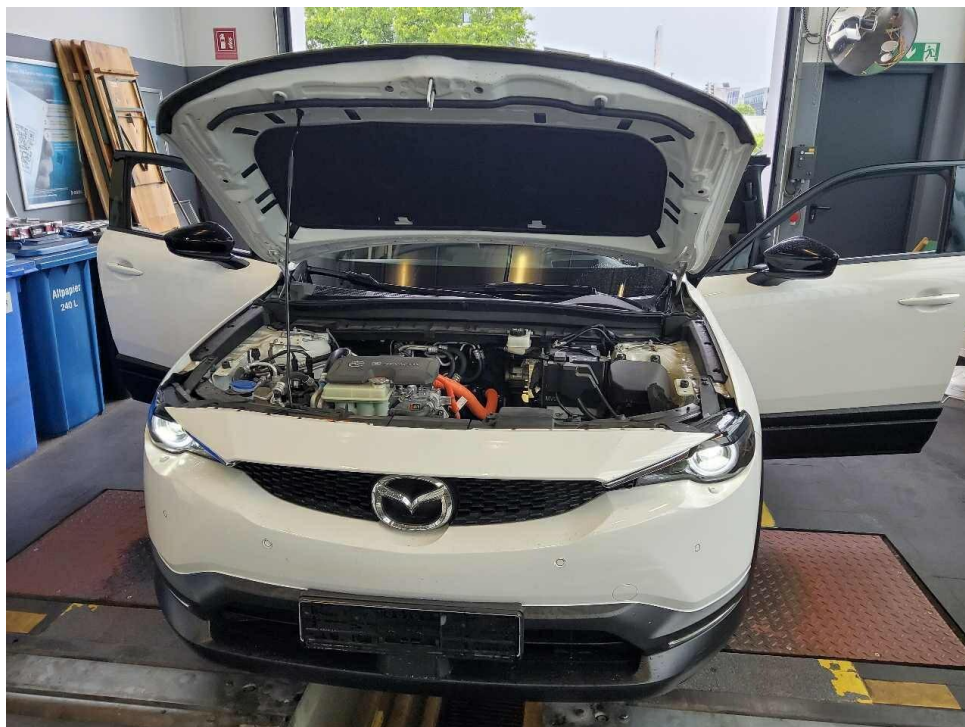


Bild 16 : Motorraum

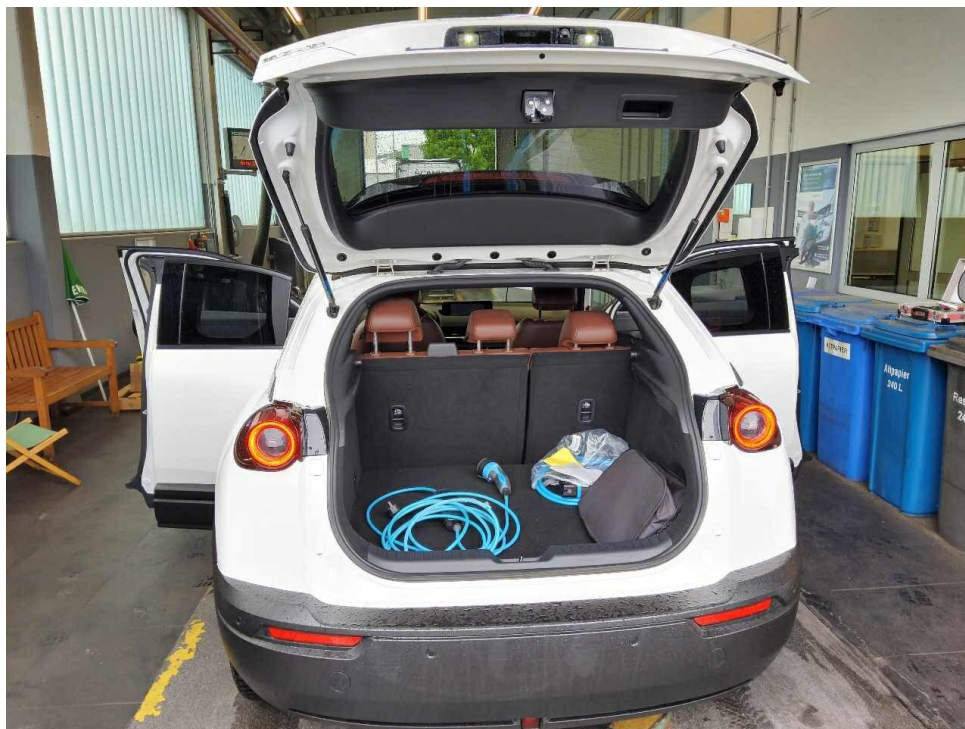


Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Stoßfänger hinten verschrammt.



Bild 19 : Stoßfänger hinten verschrammt.



Bild 20 : Stoßfänger hinten verschrammt.



Bild 21 : Stoßfänger hinten verschrammt.



Bild 22 : Stoßfänger hinten verschrammt.



Bild 23 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.



Bild 24 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.



Bild 25 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.



Bild 26 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.



Bild 27 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.



Bild 28 : Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt.

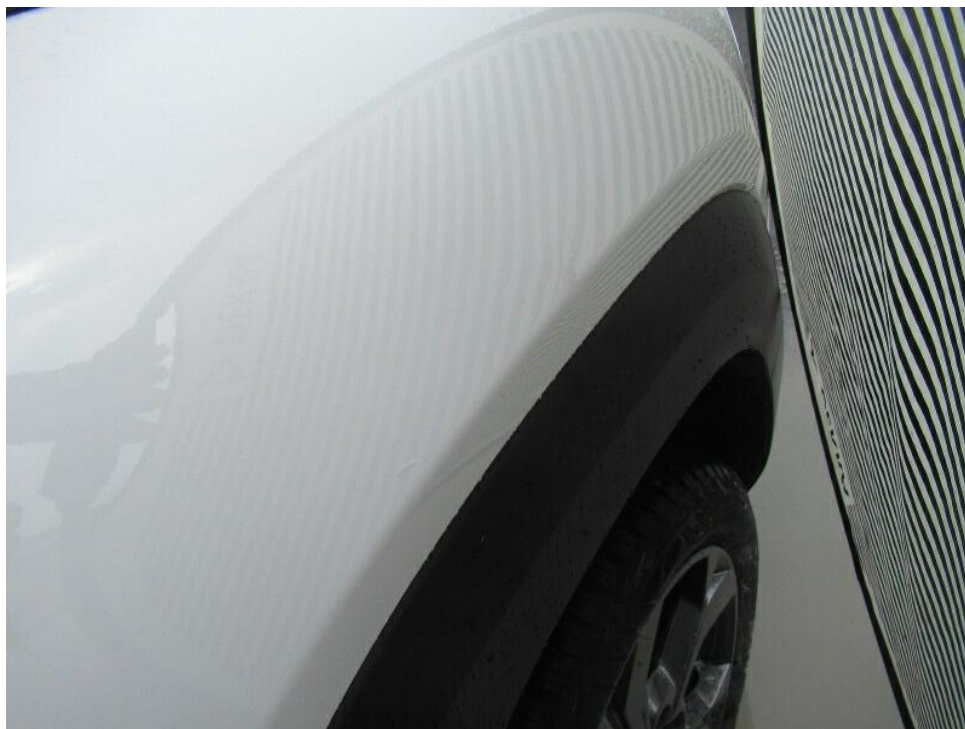


Bild 29 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 30 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 31 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Felge vorne rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 36 : Tür vorne rechts: untere Blende Kratzer.
Tür hinten rechts: untere Blende / Radlaufblende Kratzer



Bild 37 : Tür vorne rechts: untere Blende Kratzer.



Bild 38 : Tür hinten rechts: untere Blende / Radlaufblende Kratzer



Bild 39 : Tür hinten rechts: untere Blende / Radlaufblende Kratzer



Bild 40 : Tür hinten rechts: untere Blende / Radlaufblende Kratzer

ienweg 38-40 · 63741 Aschaffenburg

RECHNUNG - Extern842291

Kunden-Nr	405791	Auftrags-Nr	30148
Hersteller	MAZDA	JMZDR1WBJ00209201	
Modell	Mazda MX-30 2022 L e-SKYACTIV EV AD VANTAGE IV		
Farbe	A4DD2F - Arctic White		
Leistung kW	81	Hubraum cm ³	
Kennzeichen	AB-K 5498E	Erstzulassung	20.06.2023
HU	06.2026	Kilometerstand	24662
Anlieferung	22.05.2026	Fertig	22.05.2026
Lieferdatum	26.05.2026		
Datum	26.05.2026	Leitzahl	Seite 1
Es bediente Sie Patrick Braun			
Steuernummer 204/118/30722			

Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Me	%	* Einzelpreis	Gesamt
ARBEITSLEISTUNG					
3. WARTUNG DES MAZDA-FAHRZEUGS	7	AW		A 183,00	128,10
MISCHERBLÄTTER PRÜFEN					
WEITERE LEISTUNG					
PRÜFEN OB AKTIVKOHLE INNENRAUMFILTER VERBAUT IST					
MAZDA ORIGINAL	4,8	AW		A 148,00	71,04
KLIMAAANLAGEN-WARTUNG					
NKL. REINIGEN / DESINFIZIEREN VERDAMPFER					
CONTROLE BEN NUTTELIJES					

Bild 41 : Wartungsnachweis



Bild 42 : Fahrgestellnummer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 74 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.06.2023	Letzte Zulassung	02.07.2025
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	MX-30 e-SKYACTIV EV AD`VANTAGE
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ00209201
HSN / TSN	7118 / All	Schlüssel-Nr.	40373527
Km-Stand abgelesen	25181	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	1 / Elektromotor
Leistung (kW)	81	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung


Serie: Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorn, Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA), Ausparkhilfe (RCTA), Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren, Beheizte Batterie, Berganfahrassistent (HLA), Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll), Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD), Bremsleuchte dritte, Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf, Handschuhfach, Colorverglasung, D-Säulenverkleidung mit Mazda-Schriftzug, Dachhimmel in Schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), E-Call Notrufsystem, Einparkhilfe vorne und hinten, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Fensterleisten mit Hochglanzfinish, Fernlichtassistent HBC, Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming, G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), Fahrdynamikregelung Elektronisch, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistentenfunktion (MRCC), Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Gurte: 3-Punkt-Automatikkurte für alle Sitzplätze, Head-up Display, Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Isofix Kindersitzhalterung, Klimatisierungsautomatik, Komfortblinkfunktion, Kopfstützen (5), LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung, LED-Rückleuchten und -Blinker, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2), Ladekabel: Typ 2-Ladekabel für Ladestationen (Mode 3), Lederschaltknauf, Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad, Lenkrad: Lenkradbedientasten, Lenksäule höhen und längeneinstellbar, Licht- und Regensensor, Licht: Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Matrix LED-Lichtsystem, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel, MyMazda App, Müdigkeitserkennung (DAA), Navigation: Mazda SD-Navigationssystem, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notbremsassistent (SBS), Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion, Radio: Mazda Audio-System, Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+), Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt, Rekuperationsstufen 5, über Lenkradwippen einstellbar, Räder: Leichtmetallfelgen 18" in Silbergrau mit Hochglanzfinish, Rückfahrkamera mit feststehenden Hilfslinien, Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Elektrische Sitzverstellung für den Fahrer mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitzheizung vorne, Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel, Sound-Simulator (AVAS, rechtlich erforderlich), Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS), Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung, Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.05.2026 bei Kilometerstand 24.622

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

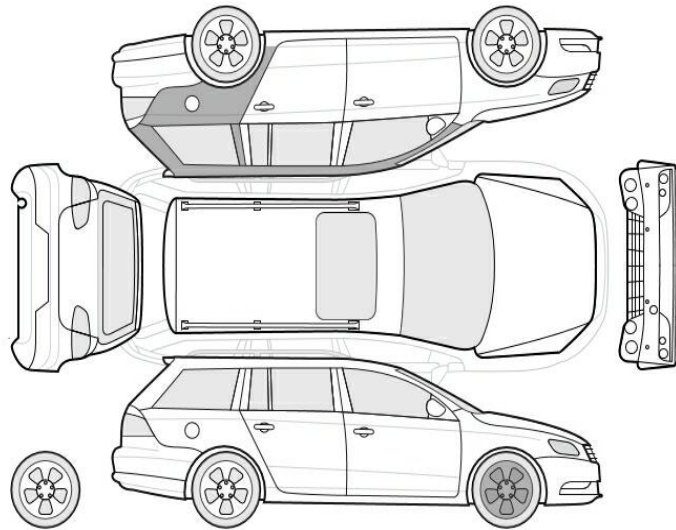

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten verschrammt., erneuern (Bild 18, 19, 20, 21, 22)
2. Stoßfänger vorne Spoilerleiste und Radlaufblende vorne links verschrammt., instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26, 27, 28)
3. Tür vorne rechts: untere Blende Kratzer., smart repair (Bild 36, 37)
4. Tür hinten rechts: untere Blende / Radlaufblende Kratzer, smart repair (Bild 36)
5. HU fällig., erneuern
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 35)
7. Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33)
8. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 29, 30)