

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002052427

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VECYHZ2MJ910567		
Fahrzeugart	PKW - Van	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E 1.5 D Elegance	Laufleistung abgelesen	118.142 km
Erstzulassung	25.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	205/60 R16 92V	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	205/60 R16 92V	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	205/60 R16 92V	9 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Sonstige	205/60 R16 92V	9 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand

✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.06.2025 bei km 80.414.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort

✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Bewertungsrisiko: Das Fahrzeug ist äußerlich großflächig foliert. Es besteht ein Bewertungsrisiko hinsichtlich möglicher, durch die Folierung überdeckter Beschädigungen.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem Multimedia
6 Lautsprecher	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Bordcomputer
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (3,5 Zoll)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
Feststellbremse elektrisch	Getriebe 6-Gang
Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischanlage und Heckscheibenheizung	Info-Display (Farbdisplay, 10 Zoll)
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPf	Radstand 2785 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schiebetür links mit Fenster elektr. betätigt	Schiebetür rechts mit Fenster elektr. betätigt
Seitenairbag vorn	Sicht-Paket
Nebelscheinwerfer	Abbiegeliicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzlehne vorn rechts klappbar
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Außenspiegel schwarz hochglänzend
Parkpilotsystem vorn und hinten	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Seitenschutzleisten Wagenfarbe	Sitzheizung vorn

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 19, Bild 20)	79,76 €	79,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	1825,08 €	952,42 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) Satz, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armlehne vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	301,48 €	150,74 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 14, Bild 15)	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.205,19 €
Minderwert	2.181,79 €
Händlereinkaufspreis	6.650,00 €
Händlerverkaufspreis	7.925,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.
Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

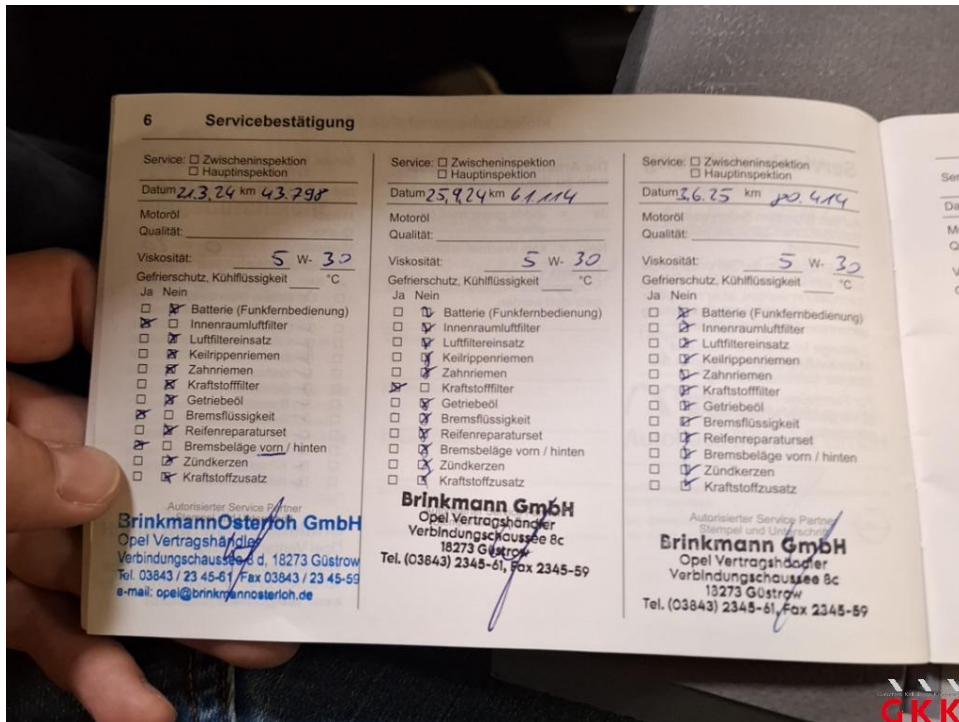


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

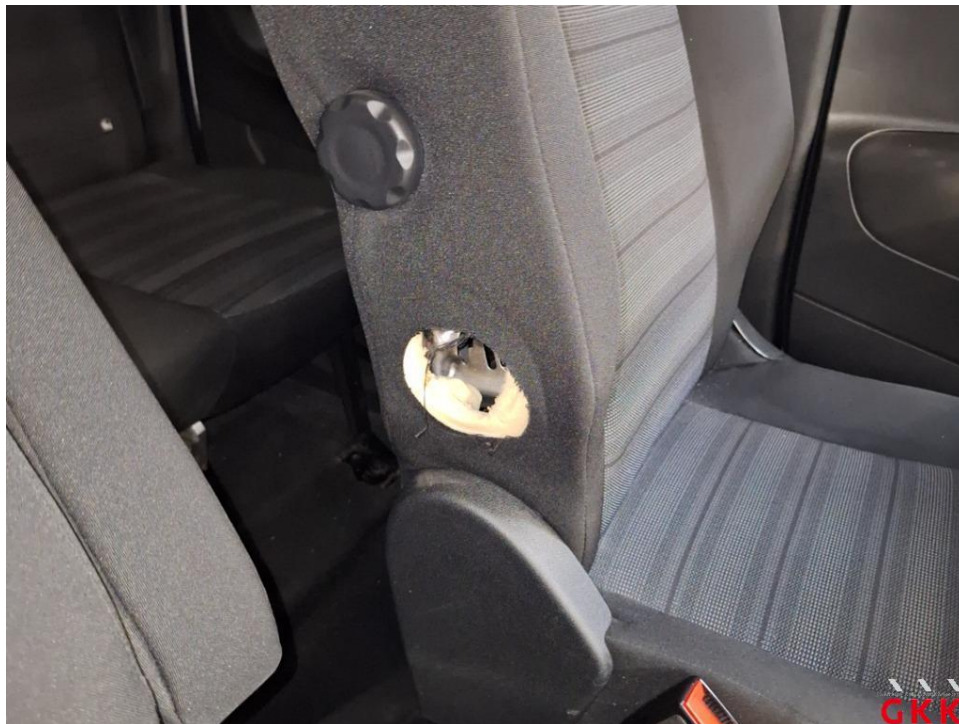


Bild 16 Armlehne, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Armlehne, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Armlehne, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren