

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002396113
Besichtigt am: 13.04.2026 11:01
Berichts-Nr: 10411297
FIN: WVGZZZCSZPY045919

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQN
Erstzulassungsdatum:	05.04.2023
Laufleistung:	21.283 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ivory Silver Metallic
Farbe Dach:	Ivory Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanswarz-Silbergrau/ Titanswarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

"Plus"-Paket für Sondermodelle

2 Leseleuchten vorn

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Bangalore" 6,5 J x 17

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr zweiflutig

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Assistenzpaket "IQ.DRIVE"

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Dachhimmel schwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom

Einführungsvolumen

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-

Federbereich 40 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Pamplona

Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen
sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox

Modul Boden hinten Ausführung 3

MOVE

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normalsitze vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, mittel

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	3,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
4	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
5	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
6	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
7	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.317,30
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.643,60
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.960,90

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY045919

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

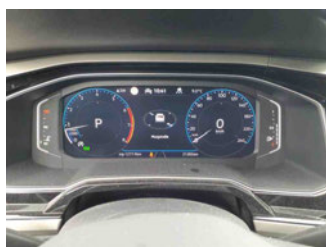

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

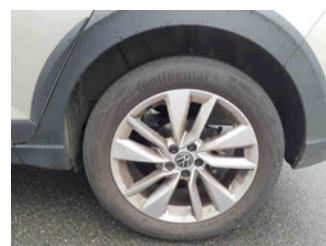

Räder - Rad montiert hinten
links

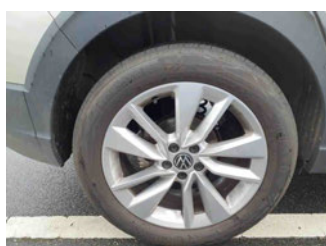


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

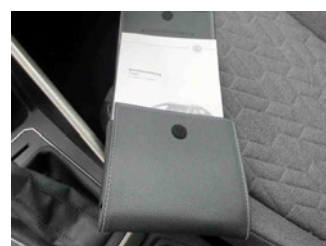

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026




Innenraum - Kofferraum

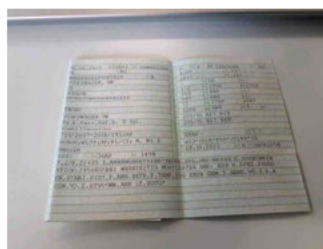

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

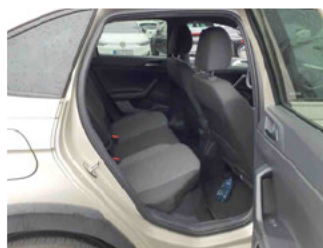

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen




3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



4 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen



5 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen

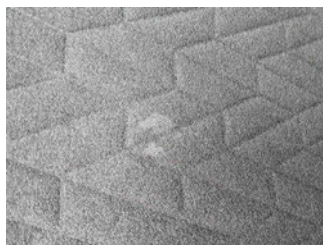




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411297
vom: 13.04.2026

6 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

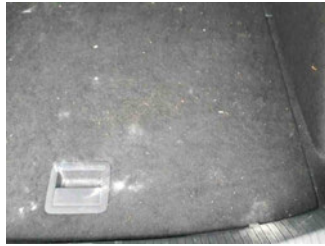

7 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

