

15.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

|                        |             |                     |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -MF 2345 | Fahrgestell-Nummer: | WBA61EE0305245825 |
| Vertrags-Nummer:       | 56507090    | Erstzulassung:      | 03.03.2025        |
| Internes KZ:           | 15220713    | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                              |                             |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2025                                                                                                         |                             |       |
| kW / PS:                  | 160 / 218                                                                                                    | Hubraum:                    | 1998  |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                                    | Anzahl Gänge:               | 7     |
| Emissionsgruppe:          | E8                                                                                                           | CO2 (g/km):                 | 159   |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 6,300                                                                                                        | Tankinhalt:                 | 54    |
| Max. Km/h:                | 233                                                                                                          | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,100 |
| Leergewicht (kg):         | 1730                                                                                                         | zul. Gewicht (kg):          | 2220  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56507090  
Amtliches Kennzeichen: HD -MF 2345  
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>     | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 05.06.2026   | 9060003745 | Endabrechnung      | Schaden unbekannt       | Nein                           | Nein                             |
| 17.03.2026   | 9059987265 | Glasschaden        | Windschutzscheibe mitte | Nein                           | Nein                             |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56507090  
Amtliches Kennzeichen: HD -MF 2345  
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA61EE0305245825

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                                                                                                             |                             |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Halter            |                                                                                                             | Besichtigungszustand        | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                                                                                                             | Laufleistung<br>(abgelesen) | 19.755 km          |
| Hersteller        | BMW                                                                                                         | Restlauf bis Service        | 11.000 km          |
| Typ/Modell        | X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998<br>ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik |                             |                    |
|                   |                                                                                                             | HU                          |                    |
| Fahrgestellnummer | WBA61EE0305245825                                                                                           | Leistung / Hubraum          | 160 kW / 1.998 ccm |
| Erstzulassung     | 03.03.2025                                                                                                  | Polster/Farbe               | Leder / Schwarz    |
| Letzte Wartung    |                                                                                                             | Lackierung                  |                    |
| Kraftstoffart     | Benzin                                                                                                      | Getriebe                    | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                             |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Scheibenreinigung | Scheibenwischerarm hinten (Abdeckung) - fehlt - erneuern |
| 2   | Tür vorn links    | Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren  |
| 3   | Tür vorn rechts   | Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair         |
| 4   | Verglasung        | Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern      |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2.Radsatz     | 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R19 102Y | Pirelli    | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 245/45 R19 102Y | Pirelli    | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul.   |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|--------|
| 1     | 245/45 R19 102V | Goodyear   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | n.i.O. |
| 2     | 245/45 R19 102V | Goodyear   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     | n.i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

| Bezeichnung                        |
|------------------------------------|
| Klimaautomatik                     |
| Navigationsgerät mit Kartenansicht |
| Radio DAB                          |

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 29.06.2026  
**Protokollnummer: 46436988**



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                                                                                                             |                                     |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW                                                                                                         | <b>Besichtigungszustand</b>         | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm<br>218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik | <b>Laufleistung<br/>(abgelesen)</b> | 19.755 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA61EE0305245825                                                                                           | <b>Erstzulassung</b>                | 03.03.2025  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne




**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten

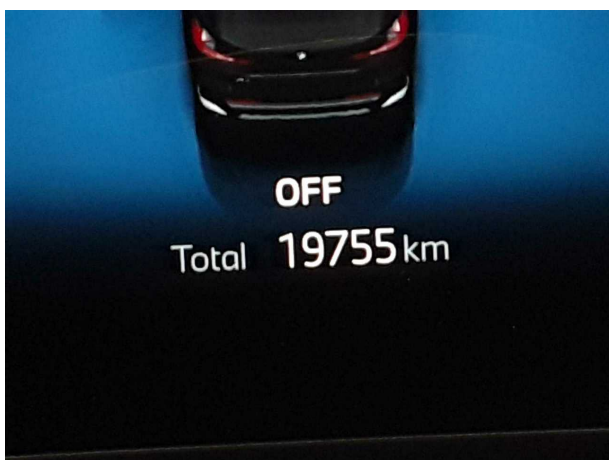

**Abbildung 5:** Innenraum




**Abbildung 6:** Innenraum

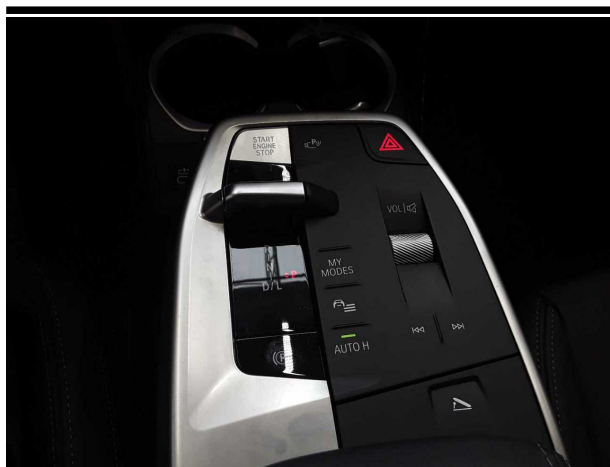

**Abbildung 7: Innenraum**




**Abbildung 8: Innenraum**

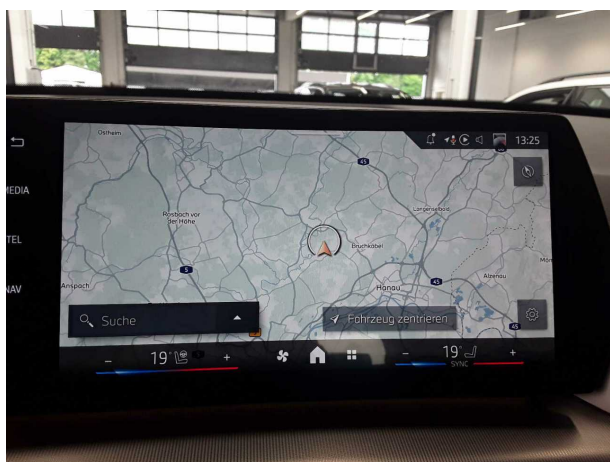


**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Innenraum**

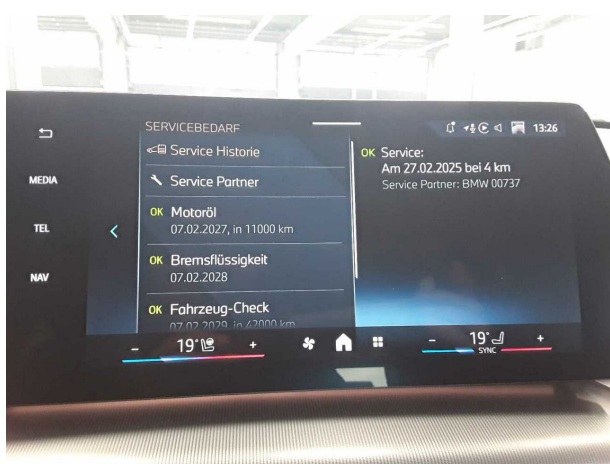

**Abbildung 11: Innenraum**

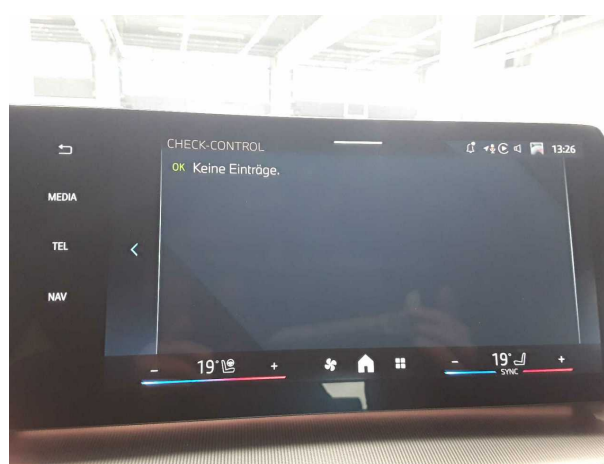

**Abbildung 12: Innenraum**

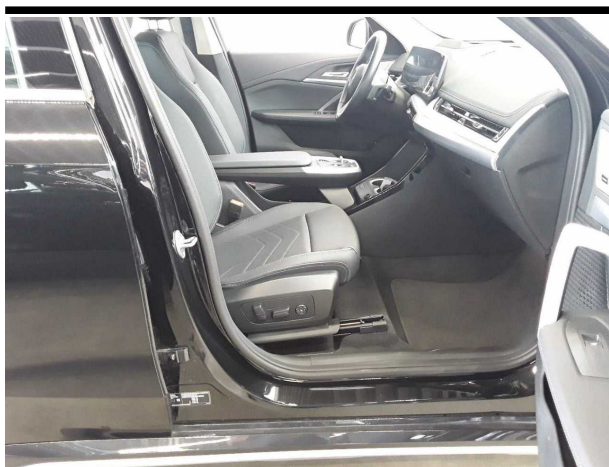


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN

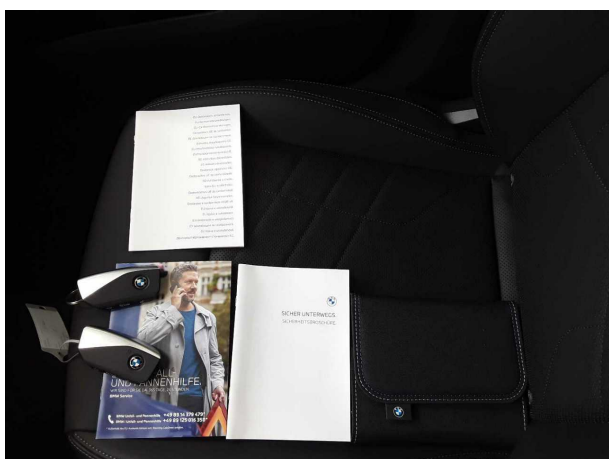



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



**Abbildung 19: Sonstiges**

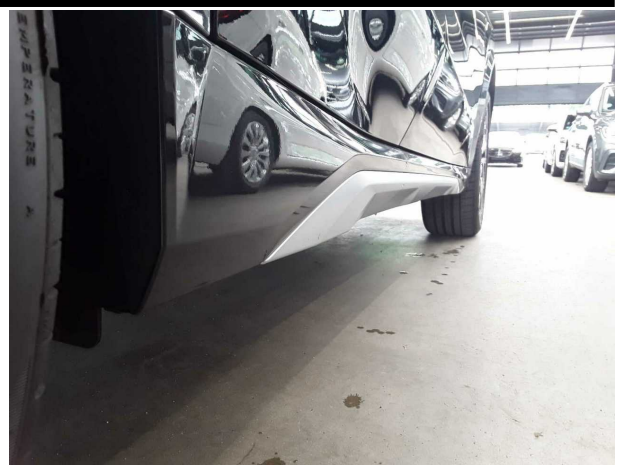

**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**




**Abbildung 22: Sonstiges**


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hint...  
(Abdeckung) - fehlt - erneuern

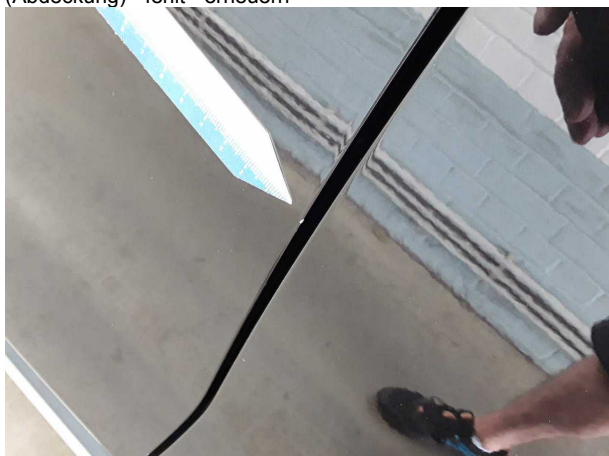

**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...  
auslegen / polieren

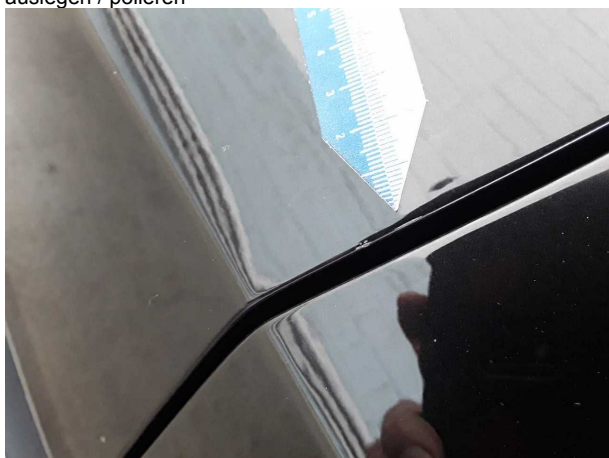


**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...  
auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt /  
verschürft - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt /  
verschürft - auslegen / polieren

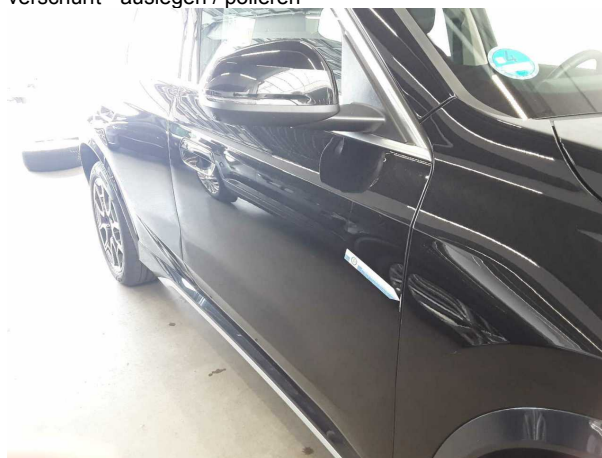

**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschü...  
- Smart Repair

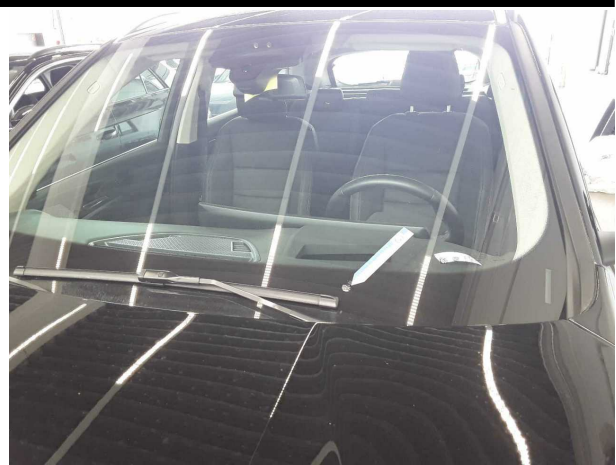

**Beschädigung #4:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -  
Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #4:** Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -  
Steinschlag - erneuern



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |



WBA61EE0305245825

## Vehicle details

|                               |                                                                                                          |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Operator                      |                                                                                                          | Inspection condition | sufficient      |
| License number                |                                                                                                          | Mileage (Read)       | 19,755 km       |
| Manufacturer                  | BMW                                                                                                      | Next maintenance in  | 11,000 km       |
| Type / Model                  | X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik |                      |                 |
| Vehicle Identification number | WBA61EE0305245825                                                                                        | Main inspection      |                 |
| Power / Engine displacement   | 160 kW / 1,998 ccm                                                                                       |                      |                 |
| First registration            | 3 Mar 2025                                                                                               | Upholstery/Colour    | Leather / Black |
| Last maintenance              |                                                                                                          | Paintwork            |                 |
| Fuel type                     | Petrol                                                                                                   | Gearbox              | Automatic       |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group         | Description                                      |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Screen cleaning         | Wiper arm - rear (Abdeckung) - Missing - Replace |
| 2   | Door - front left side  | Door edge - Scratched - Cover / polish           |
| 3   | Door - front right side | Door edge - Scratched - Smart repair             |
| 4   | Vehicle glazing         | Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                            |
|-----|-----------------|----------------------------------------|
| 1   | 2nd wheel set   | 1 alloy rim - Scratched - No deduction |

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No. Location  
None detectable

### Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 245/45 R19 102Y | Pirelli      | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       | o.k.           |
| 2    | 245/45 R19 102Y | Pirelli      | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       | o.k.           |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 29 Jun 2026  
**Protocol number: 46436988**



## Additional tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 245/45 R19 102V | Goodyear     | Winter tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       | Not o.k.       |
| 2    | 245/45 R19 102V | Goodyear     | Winter tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       | Not o.k.       |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Equipment

### Equipment

| Description                   |
|-------------------------------|
| Automatic air conditioning    |
| Navigation unit with map view |
| DAB radio                     |

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
Autokontor Bayern GmbH  
Windecker Straße 2  
61137 Schöneck

Inspection date: 29 Jun 2026  
**Protocol number: 46436988**



## Vehicle details

|                                      |                                                                                                          |                             |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | BMW                                                                                                      | <b>Inspection condition</b> | sufficient |
| <b>Type / Model</b>                  | X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik | <b>Mileage (Read)</b>       | 19,755 km  |
| <b>Vehicle Identification number</b> | WBA61EE0305245825                                                                                        | <b>First registration</b>   | 3 Mar 2025 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front




**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear

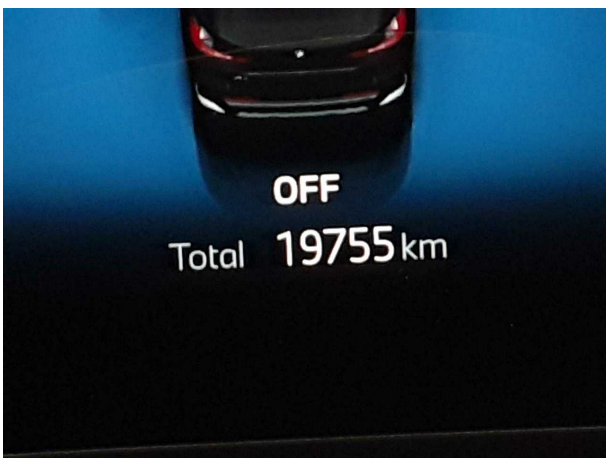

**Figure 5:** Interior




**Figure 6:** Interior



**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**

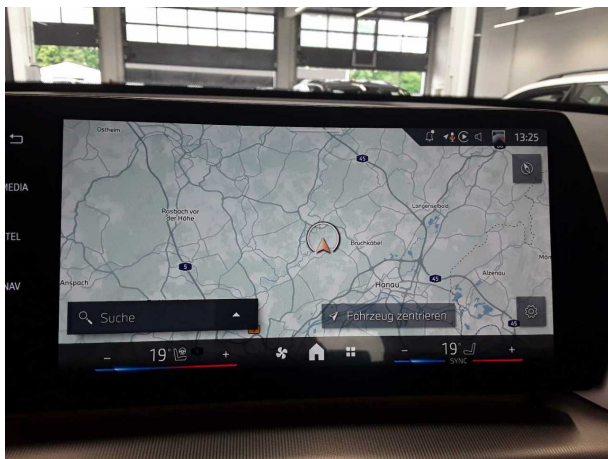


**Figure 9: Interior**




**Figure 10: Interior**



**Figure 11: Interior**

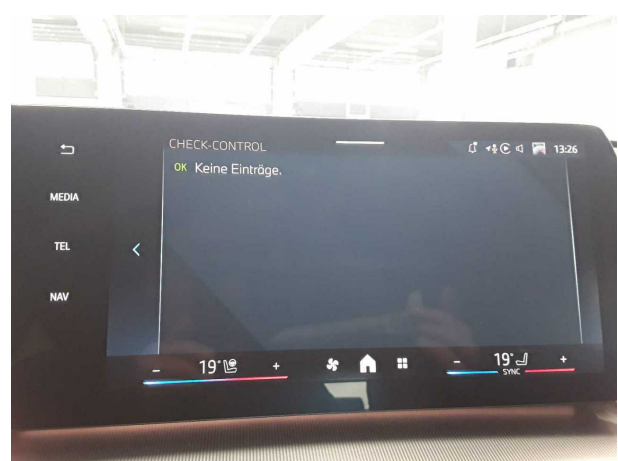

**Figure 12: Interior**

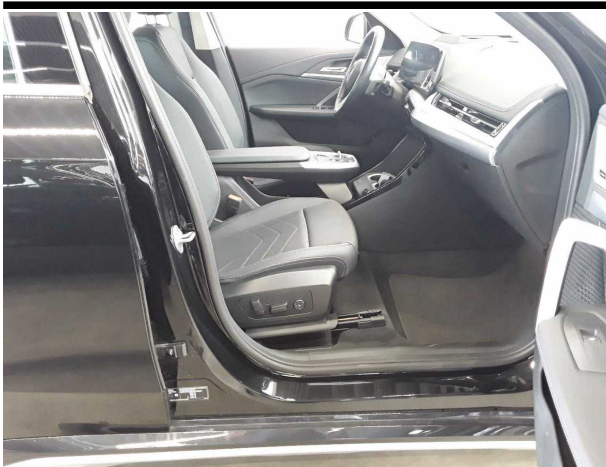

**Figure 13: Interior**




**Figure 14: Interior**



**Figure 15: Interior**



**Figure 16: VIN**

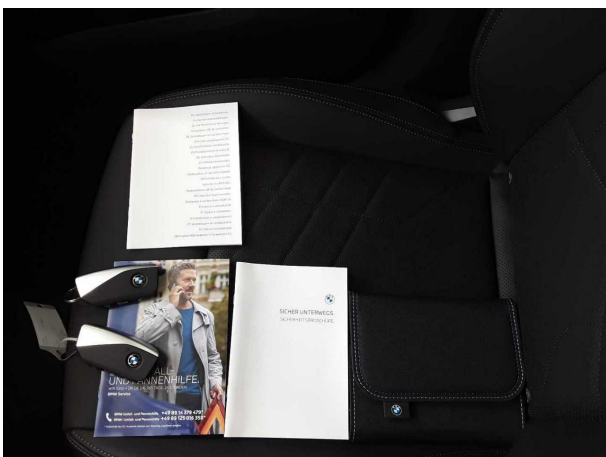


**Figure 17: Documents**



**Figure 18: Mounted tyres**



**Figure 19:** Misc.

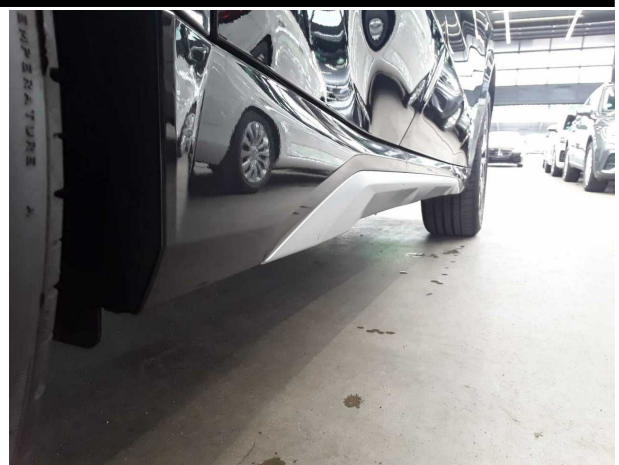

**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.




**Figure 22:** Misc.


## Pictures of damage



**Damage #1:** Screen cleaning: Wiper arm - rear (Abdeckung) - Missing - Replace

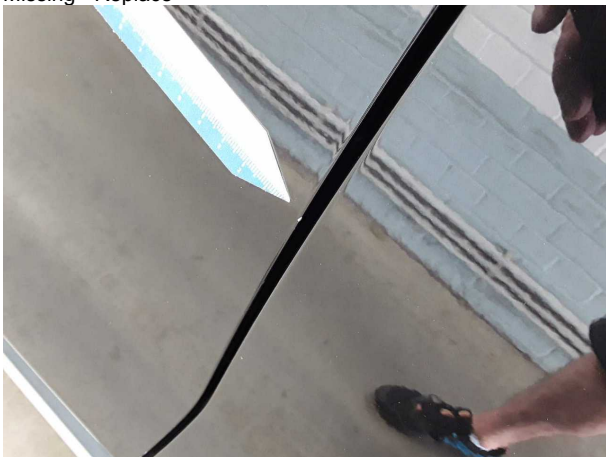

**Damage #2:** Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish

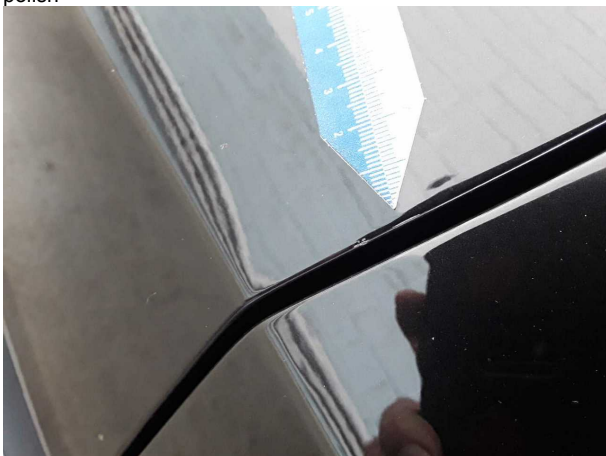


**Damage #2:** Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish



**Damage #2:** Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish




**Damage #2:** Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish

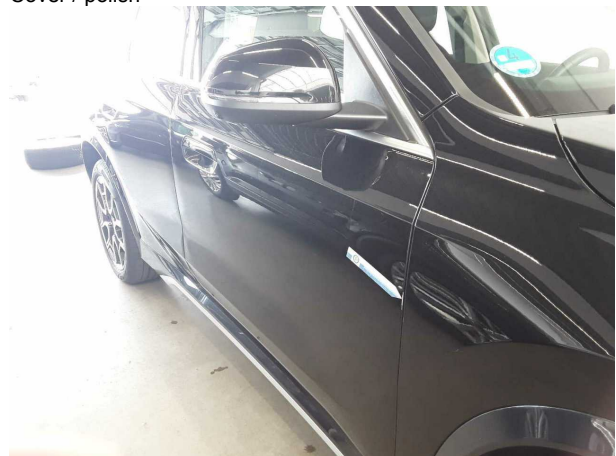

**Damage #3:** Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



**Damage #3:** Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair

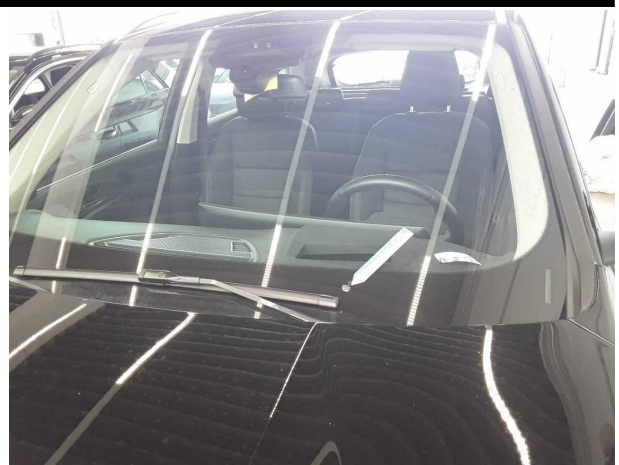

**Damage #4:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



**Damage #4:** Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace