

046CC0170604



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KL	SFDFYAX0
0.2.1.	Commercial name:	SEAT LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A4_0575-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0363_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DFYA_FDT_A_2-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7F_20_001-WVVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00221_00_000-WVVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AZAAAA-WVVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKL3RR047894
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-11-09

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*26 granted on 2023-05-08 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-11-09

Martorell, 2023-11-09

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZKL3RR047894

CoC Version: 1



2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: _____

Gas (CNG/LPG): _____

Others: _____

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m³)/(L)	Other (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): _____

(EAER city): _____

All Electric Range [km]: _____

(AER city): _____

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+15 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43

##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V

XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET46;##225/45 R17 91V#7,5JX17 ET46;

##225/45 R17 94V XL#7,5JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46;##205/55 R16

91H M+S#7,0JX16 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7

5JX18 ET46;##

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV887844) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovia A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1	28.1.	Gear	
	Interconnection of powered axles:		28.1.2.	Gearbox ratios:	
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated		Final drive ratio:	
4.	Wheelbase[mm]:	2672	29.	Maximum speed [km/h]:	218
4.1.	Axle spacing [mm]:	2672	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1544 / 1514
5.	Length [mm]:	4642	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	
6.	Width [mm]:	1799		Axle 1:	225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / B / C1
7.	Height [mm]:	1450		Axle 2:	225/45 R17 91W / 7,5JX17 ET46 / B / C1
13.	Mass in running order [kg]:	1416	36.	Trailer brake connections:	
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1451	38.	Code for bodywork:	AC
16.	Technically permissible maximum masses:		40.	Colour of vehicle:	BLACK
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1980	41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1000 / 1030	42.	Number of seating positions (including the driver):	5
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3480	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
			42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
			46.	Sound level	
				Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.60 / 3750
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:			Drive-by [dB(A)]:	67.00
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	---	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1500	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :	
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	700	47.1.1.	Test mass [kg]:	1531
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	47.1.3.	Road load coefficients	
21.	Engine code as marked on the engine:	DFYAT	47.2.	Driving cycle:	
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.2.1.	Driving cycle class:	3b
23.	Pure electric:	no	47.2.2.	Downscaling factor (f _{acc}):	---
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	NOVC-HEV	47.2.3.	Capped speed:	no
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
25.	Engine capacity [cm ³]:	1498	1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]		
26.	Fuel:	petrol/hybrid			
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle			
26.2.	Type of dual fuel engine:				
27.	Maximum power				
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 5000			
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	9.40			
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	---			



Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts

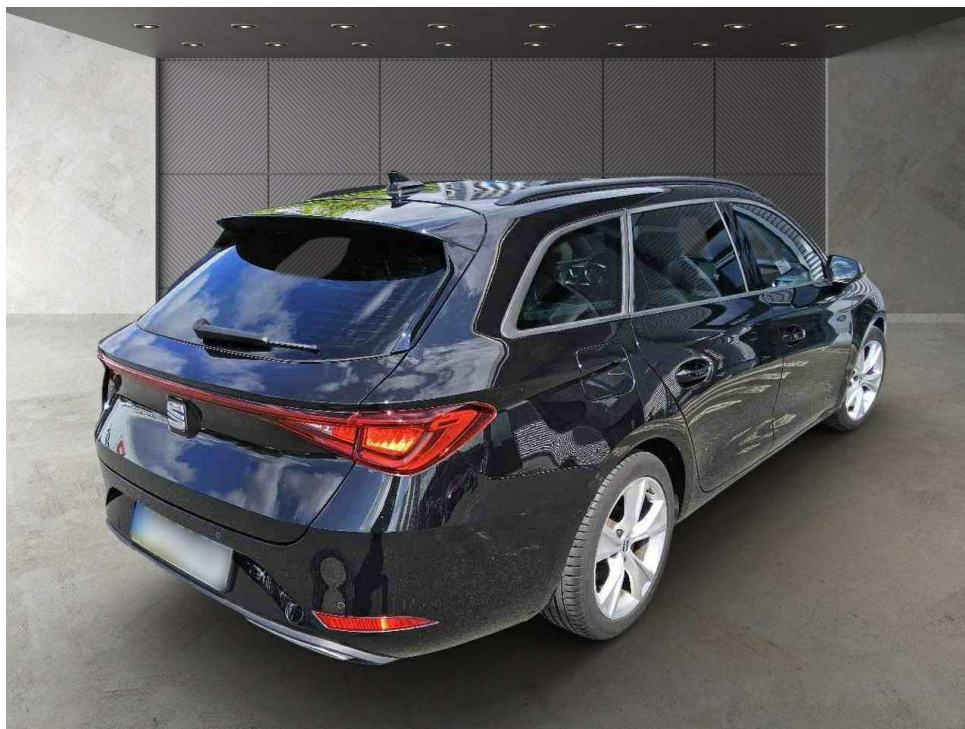


Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts

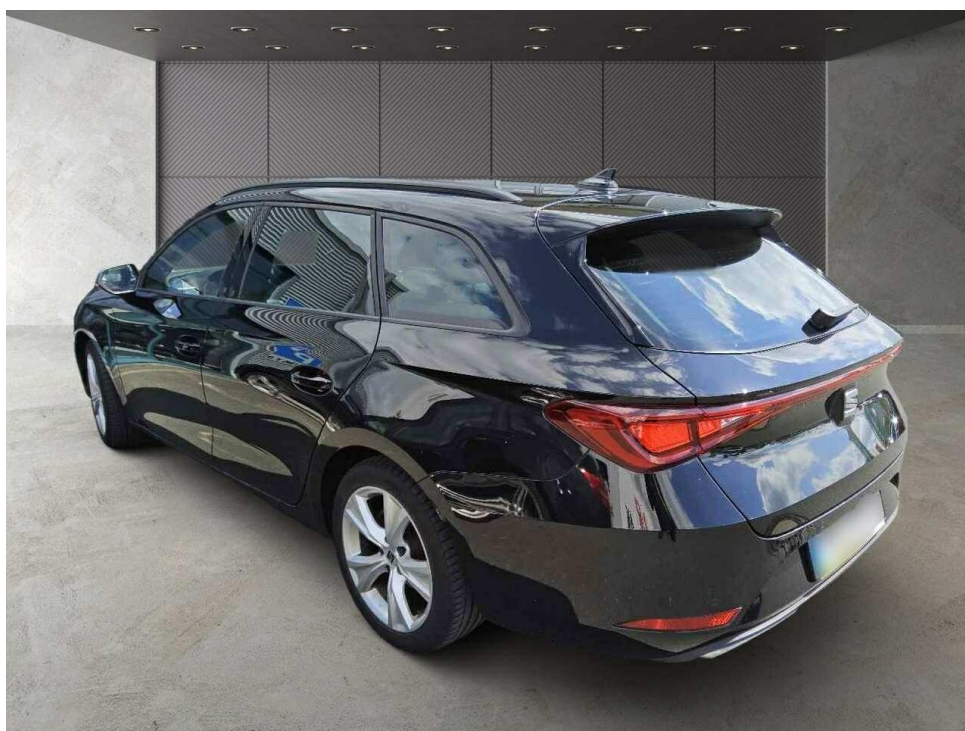


Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links

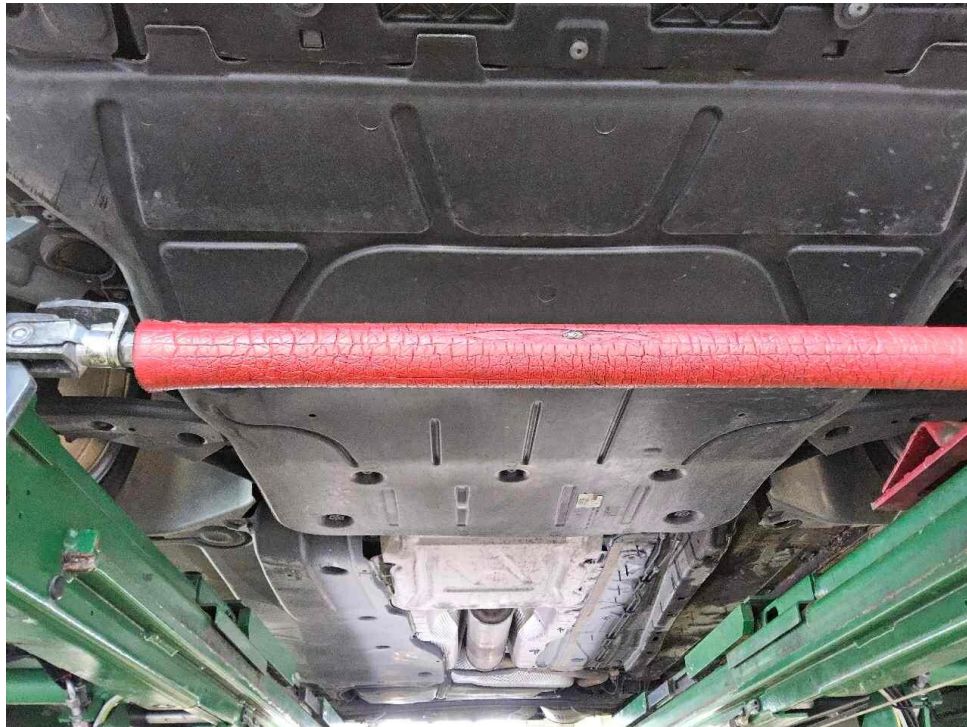


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

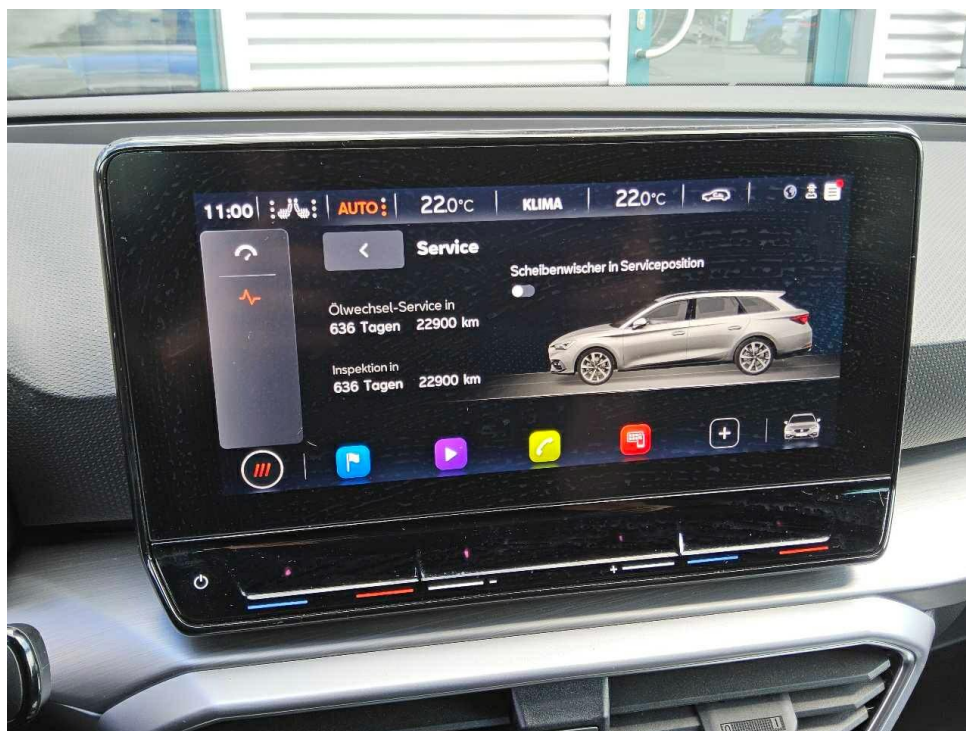


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

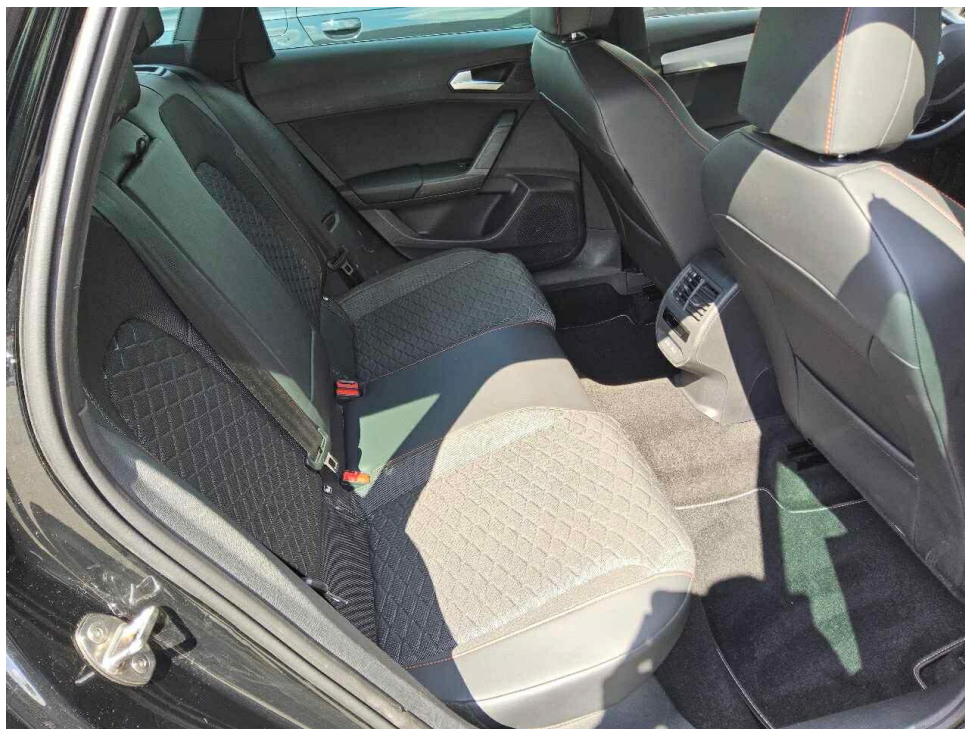


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

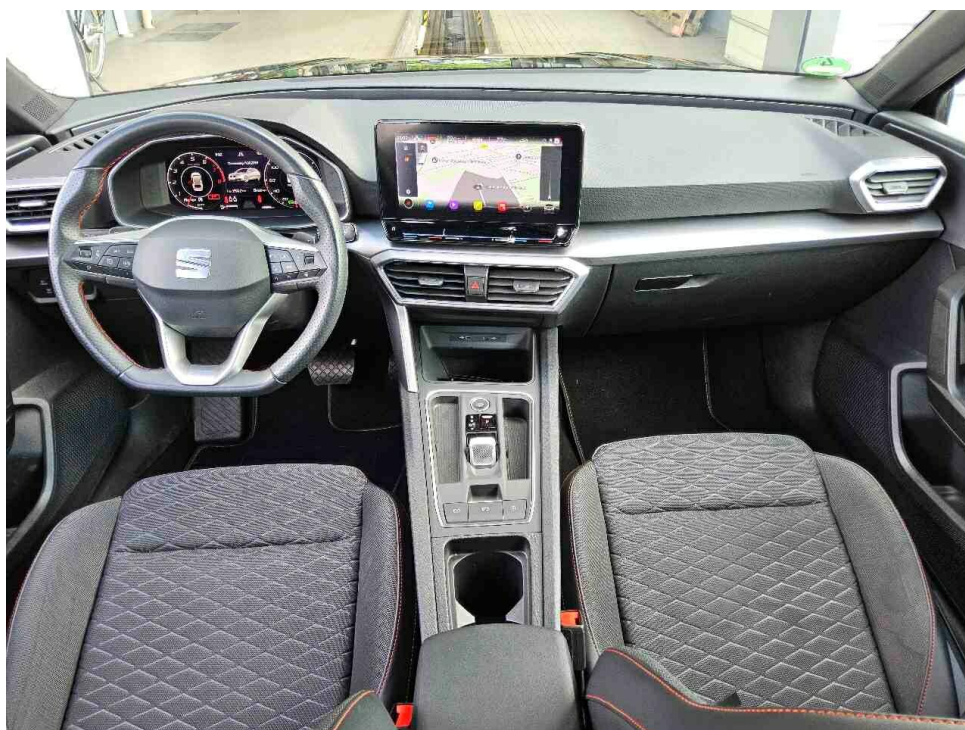


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

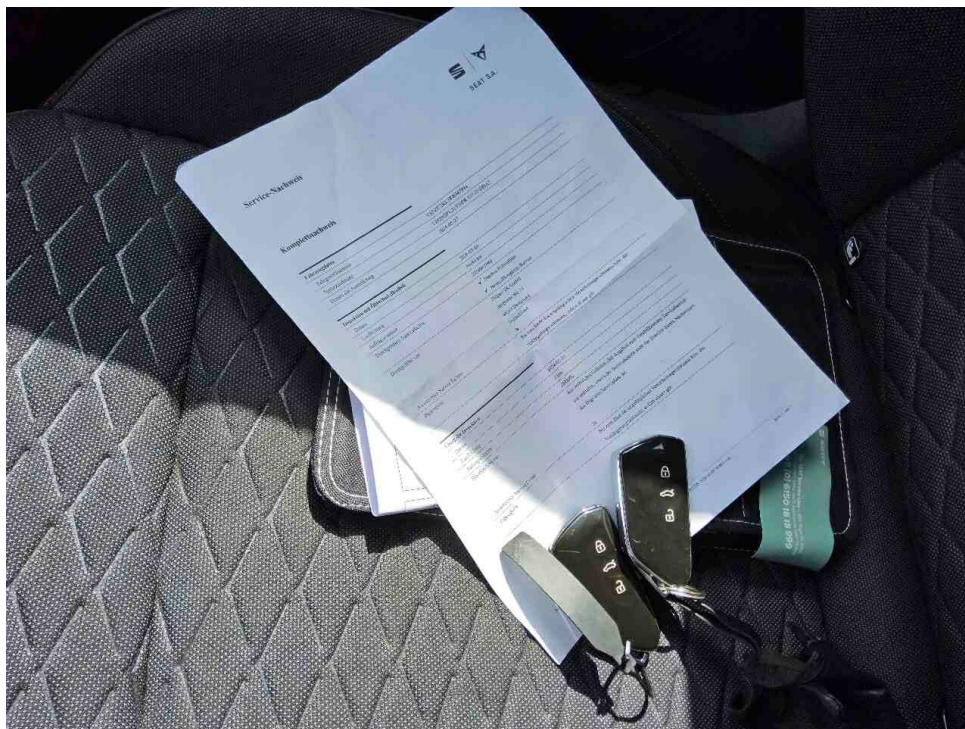


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

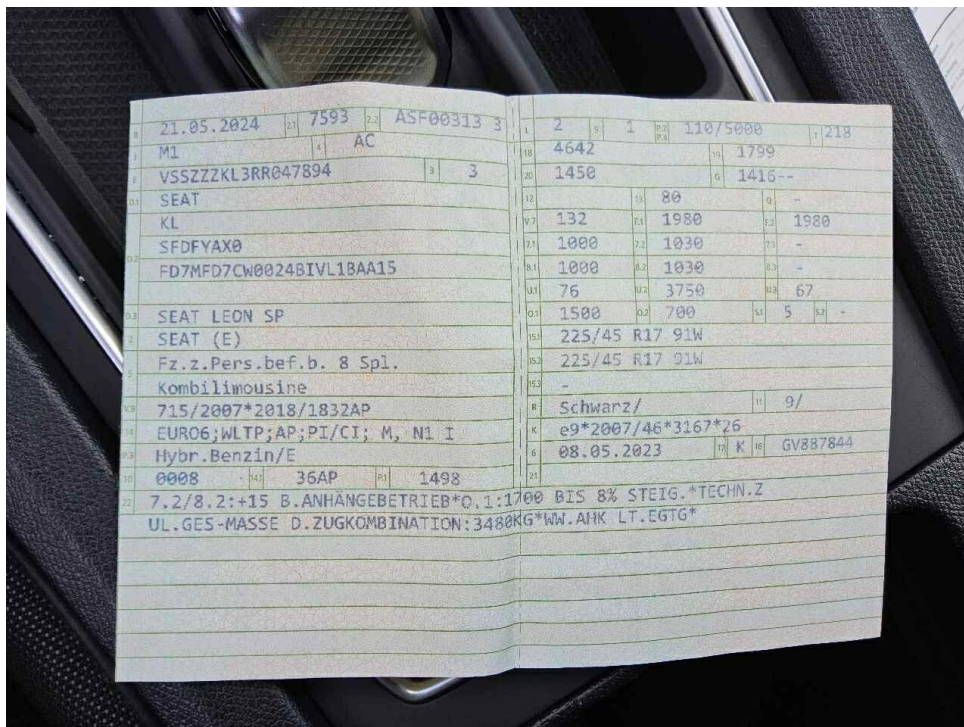


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Dachrahmen links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

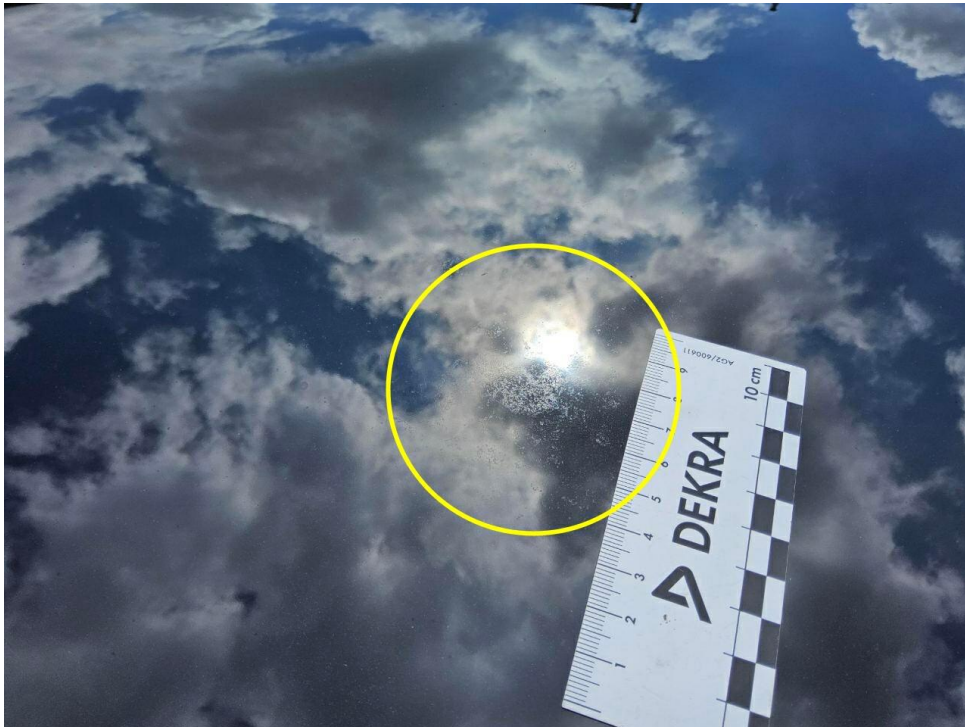


Bild 15 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau

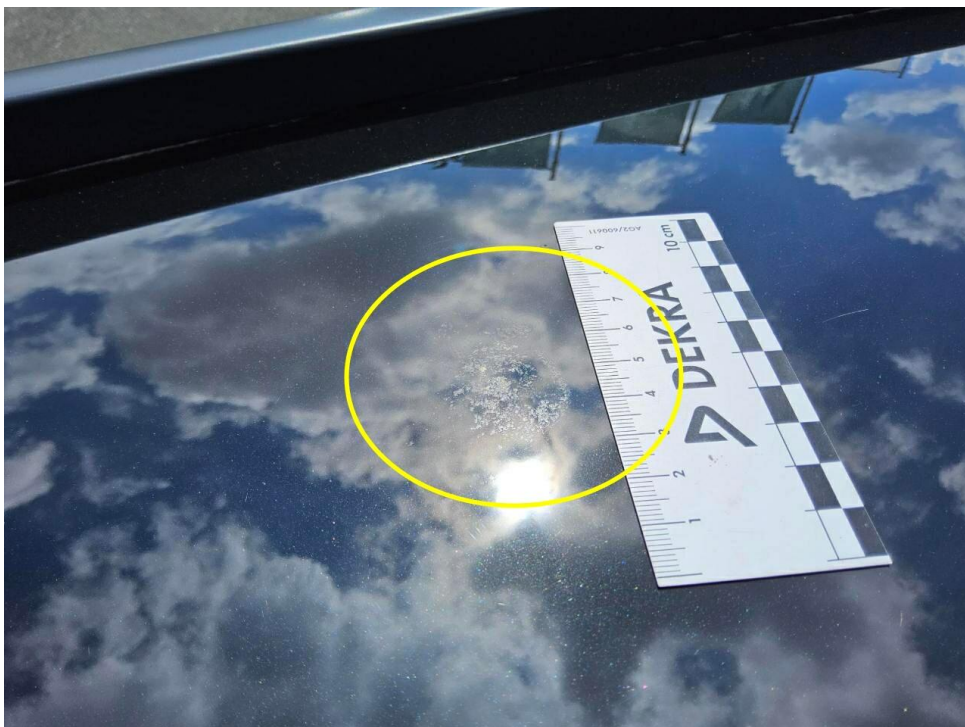


Bild 16 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau

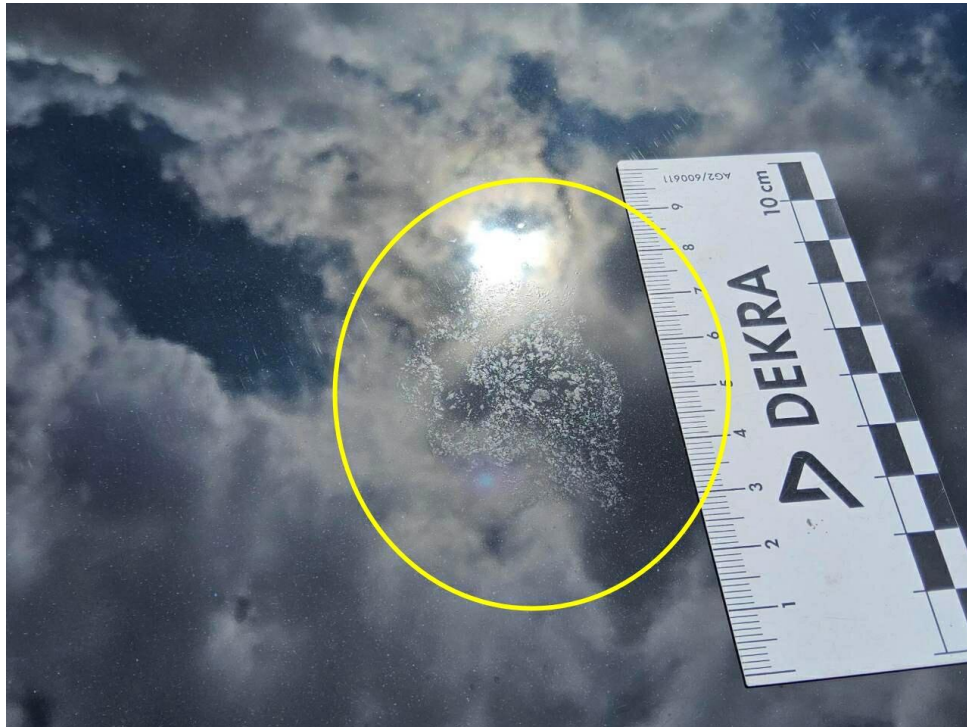


Bild 17 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

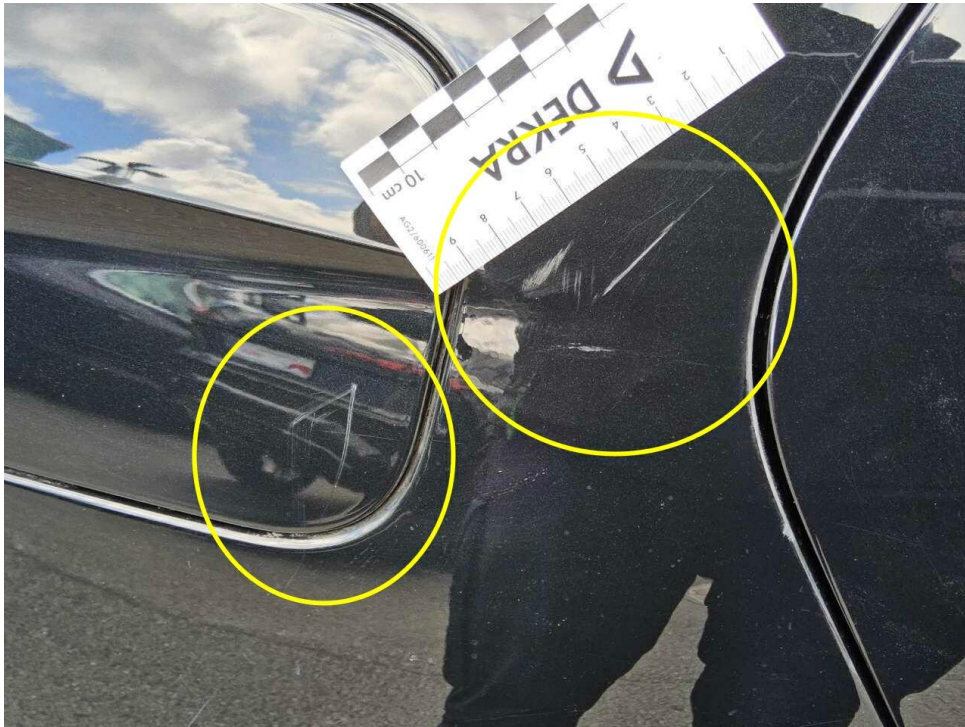


Bild 21 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 23 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 24 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair

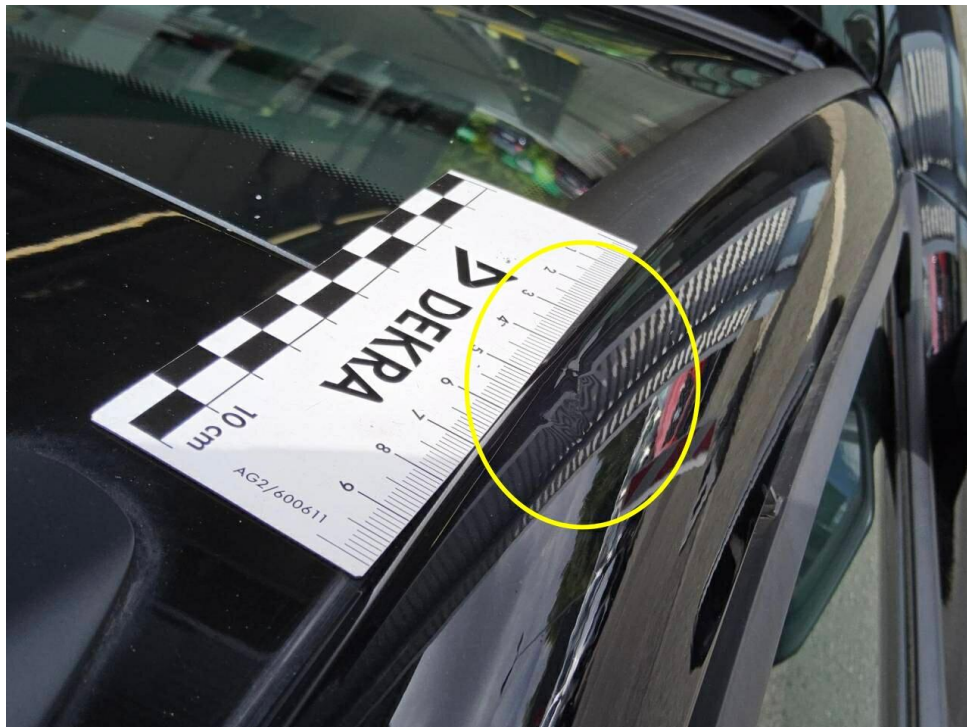


Bild 25 : Dachrahmen rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Dachrahmen rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau

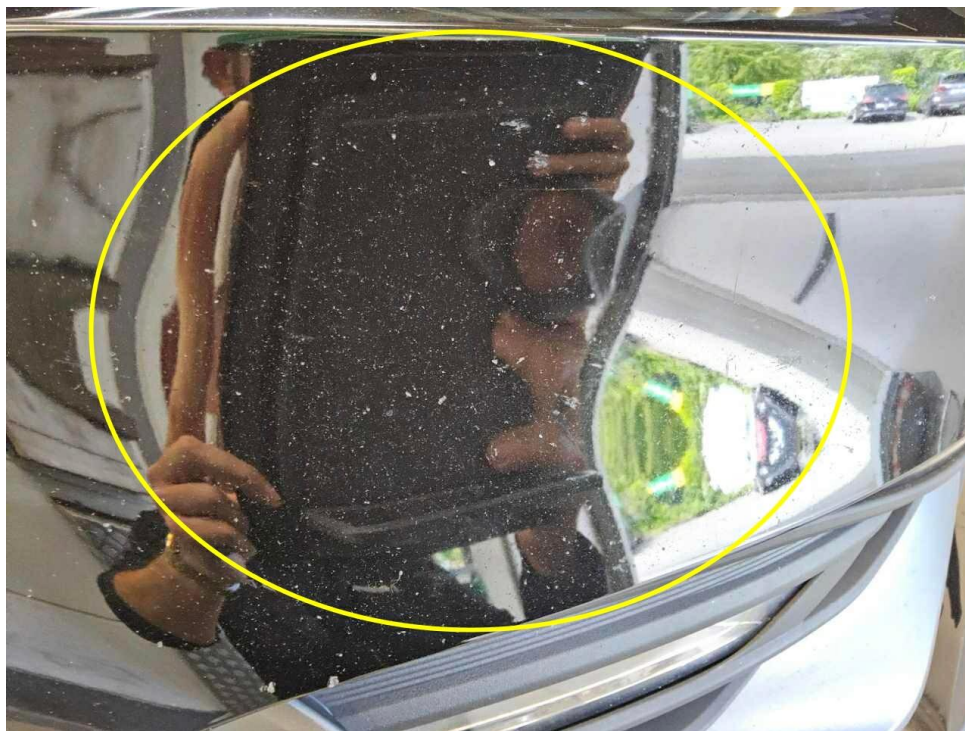


Bild 32 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

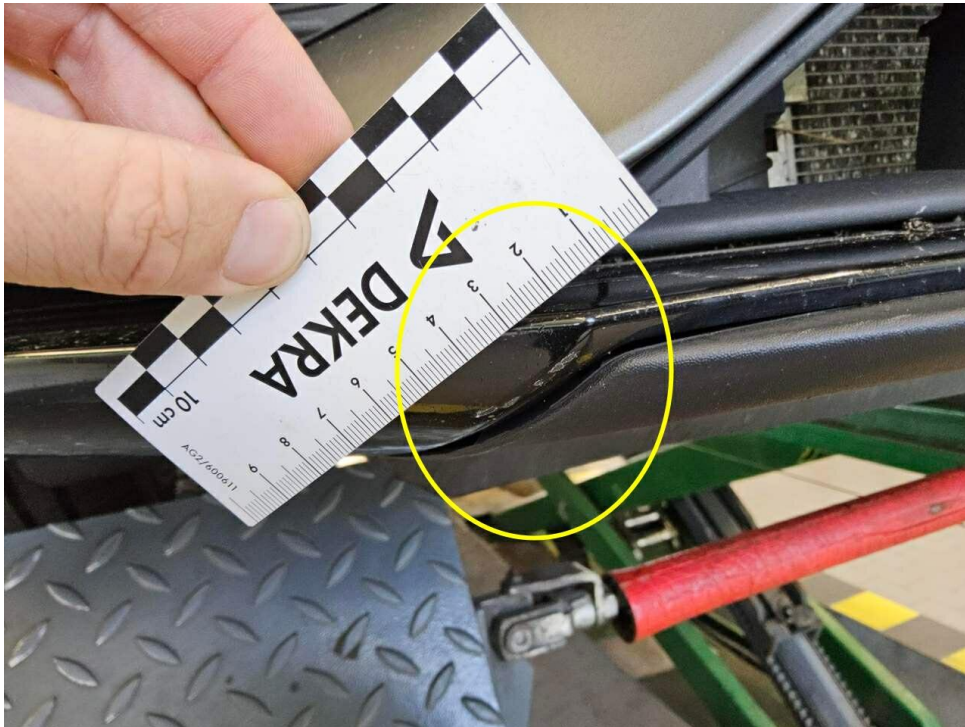


Bild 35 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Tür hinten rechts Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau

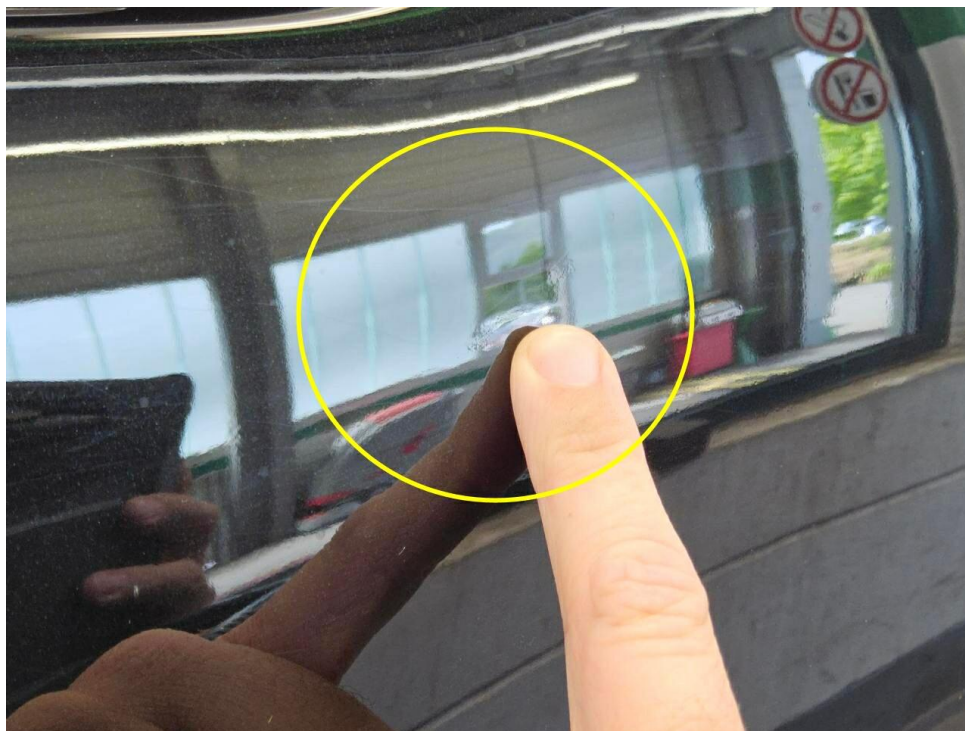


Bild 38 : Tür hinten rechts Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau



Bild 39 : Tür hinten rechts Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau

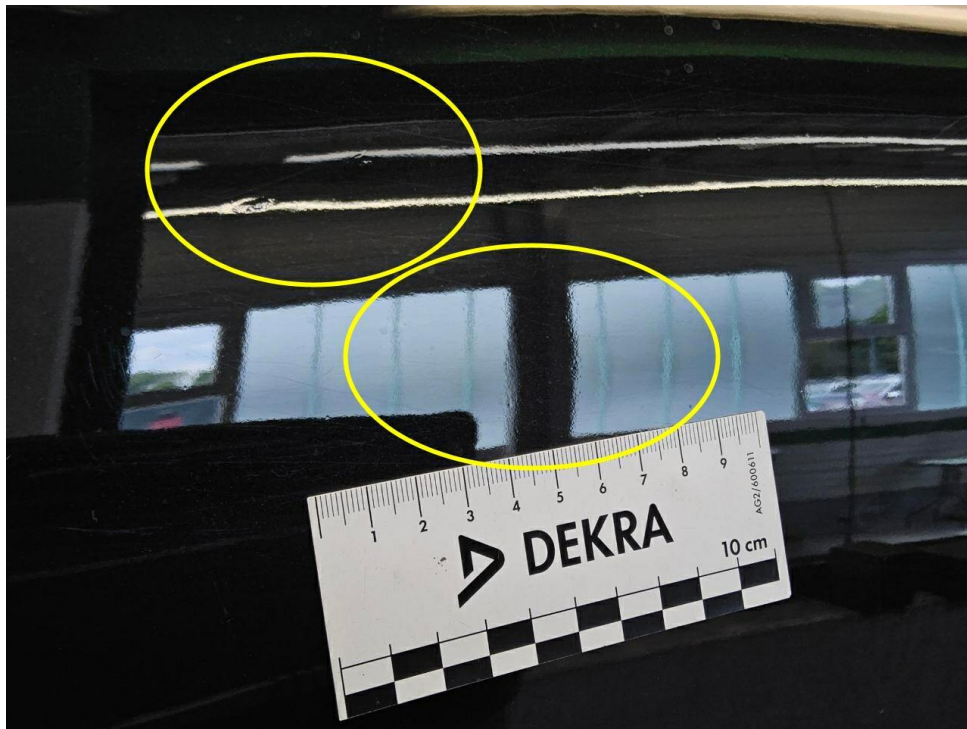


Bild 40 : Tür hinten rechts Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau

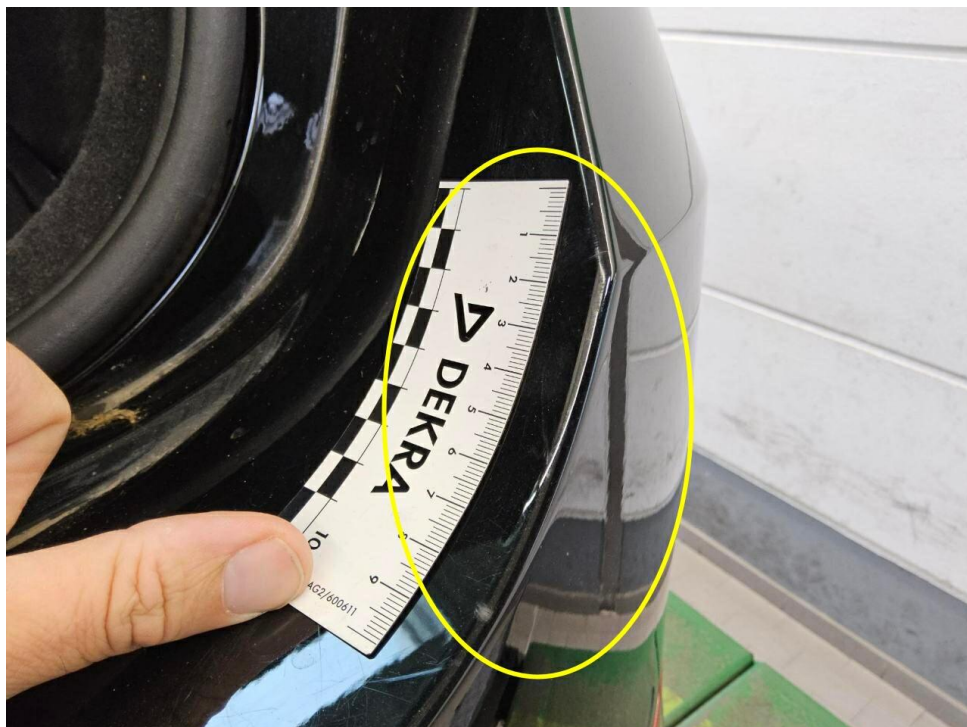


Bild 41 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren

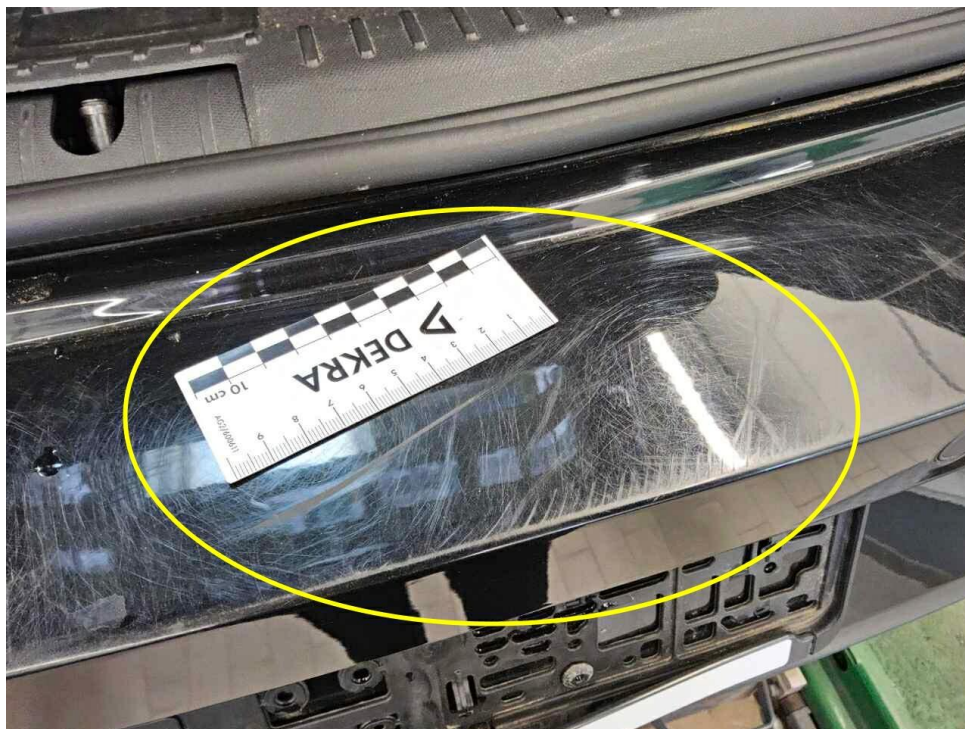


Bild 42 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 43 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 44 : C Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt



Bild 45 : C Säulenverkleidung rechts mehrfach verkratzt



Bild 46 : Kantenschutz hinten rechts gerissen



Bild 47 : Türverkleidung hinten links mehrfach verkratzt



Bild 48 : Türverkleidung hinten links mehrfach verkratzt



Bild 49 : Türverkleidung hinten links mehrfach verkratzt

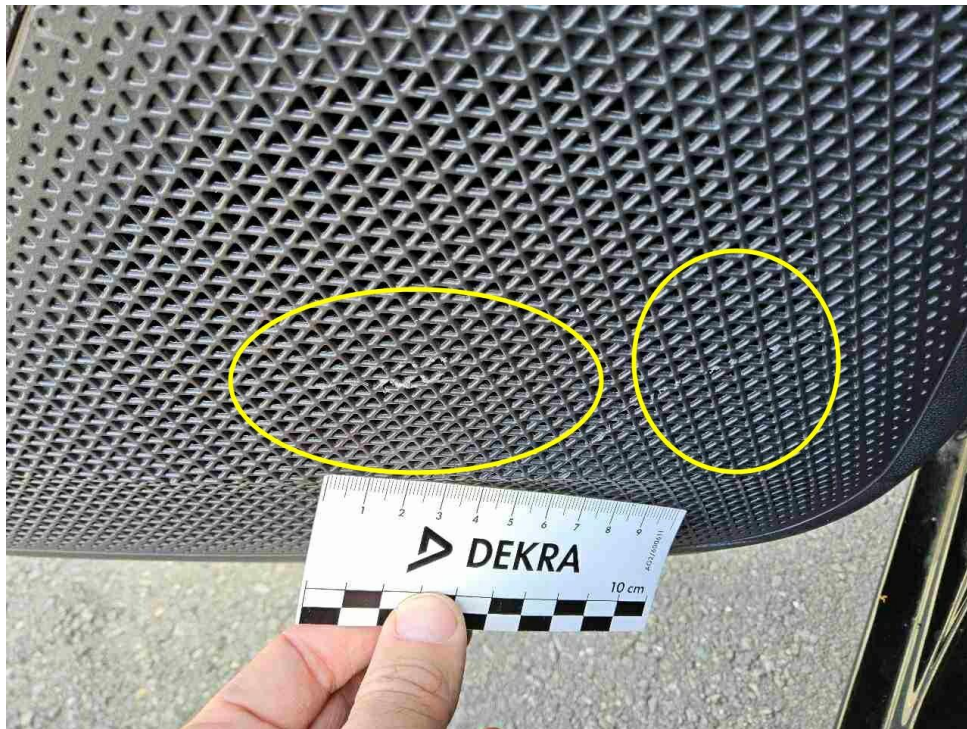


Bild 50 : Türverkleidung hinten links mehrfach verkratzt

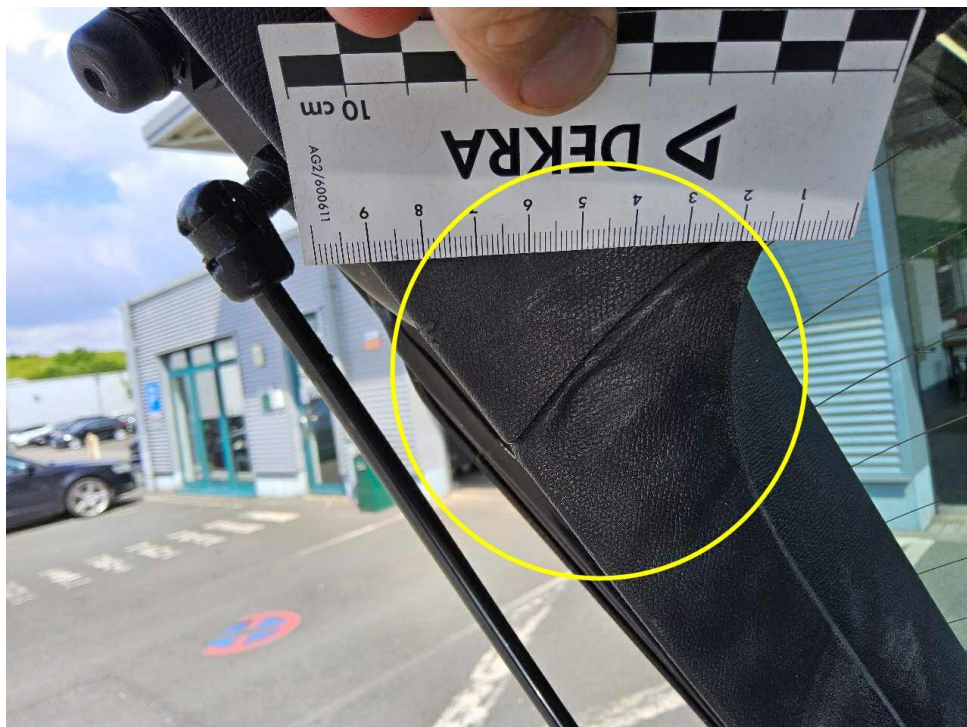


Bild 51 : Heckdeckelverkleidung mehrfach verkratzt und eingedellt

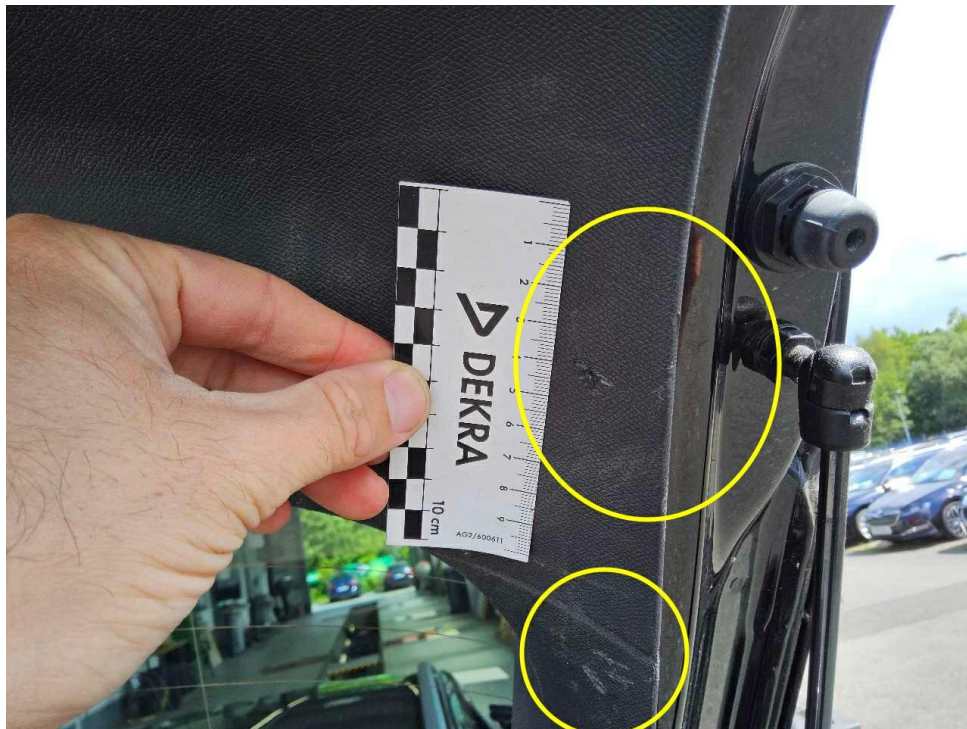


Bild 52 : Heckdeckelverkleidung mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 53 : Heckdeckelverkleidung mehrfach verkratzt und eingedellt



Bild 54 : D Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt



Bild 55 : D Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt



Bild 56 : D Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt



Bild 57 : Türverkleidung hinten rechts verkratzt



Bild 58 : Türverkleidung hinten rechts verkratzt



Bild 59 : Türverkleidung hinten rechts verkratzt



Bild 60 : Unterbodenverkleidung links fehlt

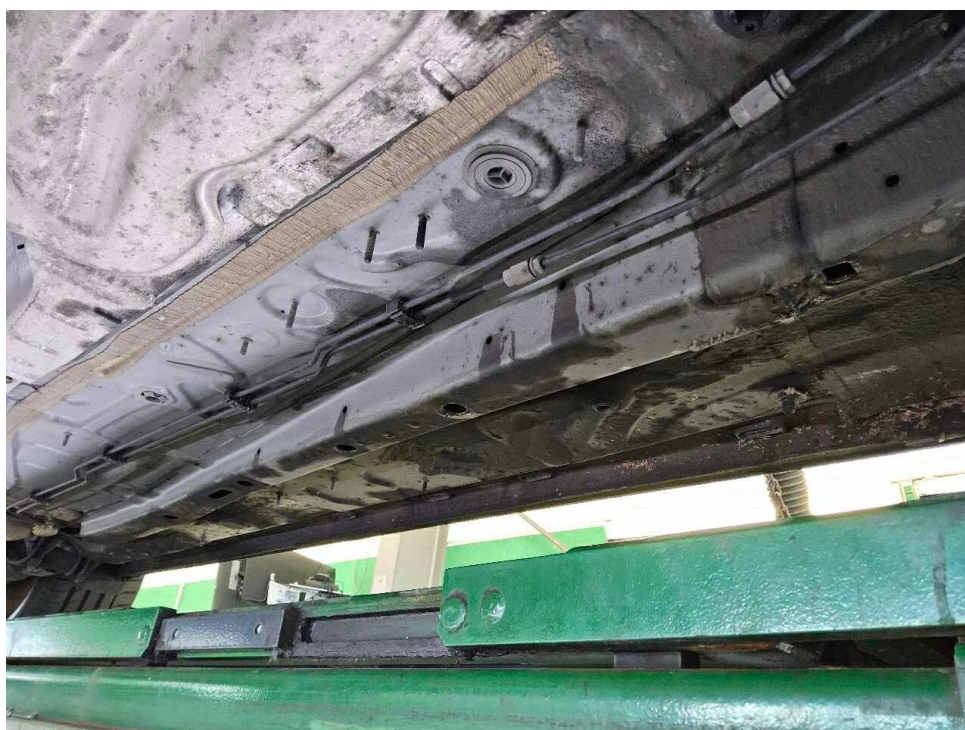


Bild 61 : Unterbodenverkleidung links fehlt



Bild 62 : Felge vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

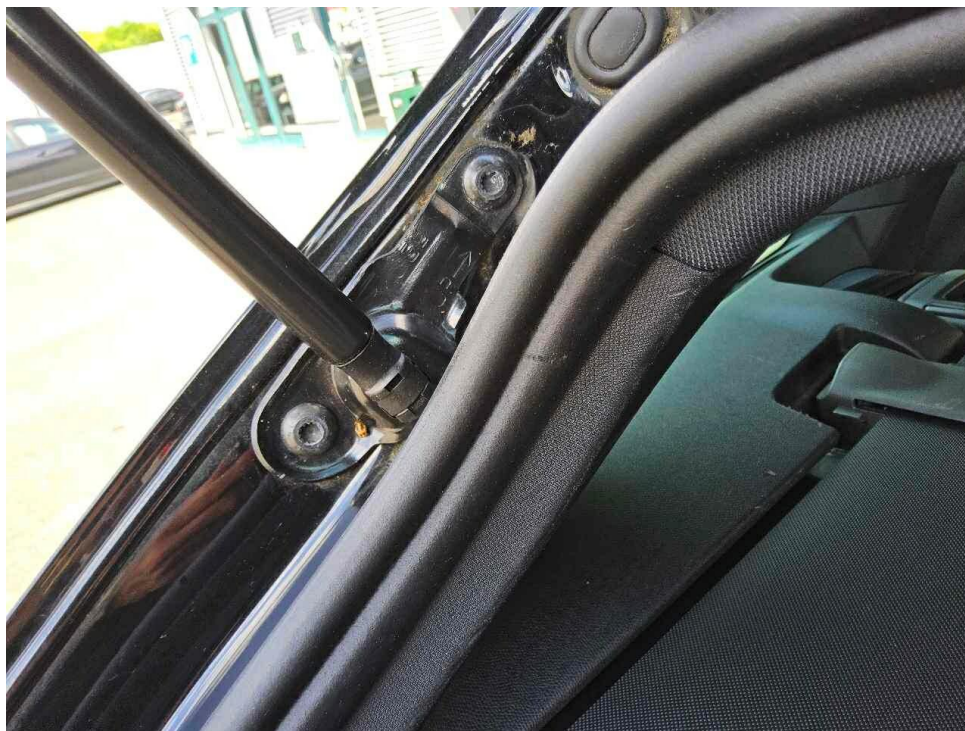


Bild 63 : Kantenschutz Heckdeckel verkratzt, Gebrauchsspur



Bild 64 : D Säulenverkleidung rechts verkratzt, Gebrauchsspur



Bild 65 : Seitenschweller rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 66 : Windschutzscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 2500 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten rechts
- Tür vorne rechts
- Seitenwand hinten rechts
- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.05.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer 1.5 eTSI ACT OPF DSG FR
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL3RR047894
HSN / TSN	7593 / ASF	Schlüssel-Nr.	10191988
Km-Stand abgelesen	43589	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Midnight Black (Y9T)
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / Nfera Sport SU2	S / O	3 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / Nfera Sport SU2	S / O	4 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / Nfera Sport SU2	S / O	5 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / Nfera Sport SU2	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach an den Rückseiten der Vordersitze, Active Cylinder Technology (ACT), Airbag Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert, Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Differentialsperre, elektronisch XDS, Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen, Karosserie verzinkt, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo, Leselampe vorn/hinten, Licht: Voll-LED-Heckleuchten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: LED-Innenlicht-Paket, Polster: Stoff, Radio: Media System Plus 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 17" "Dynamic II", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Sportfahrwerk "FR", Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PRP	Anhängevorrichtung-Vorbereitung
PBR	Dachhimmel in schwarz
PQN	Entfall der Modellbezeichnung am Heck
	Lackierung: Metallic
PXX	Licht: Voll-LED-Scheinwerfer
P20	Paket: Businesspaket INFOTAIN
PDG	Paket: Fahrassistent-Paket M für Navigationssystem
PSS	Paket: Licht-und-Sicht
PW1	Paket: Winter-Paket
PB2	Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole
PCI	Rückfahrkamera
PLH	Smart Ambient Light

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 09.03.2026 bei Kilometerstand 36.446
 bis Wartung verbleiben: 22.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

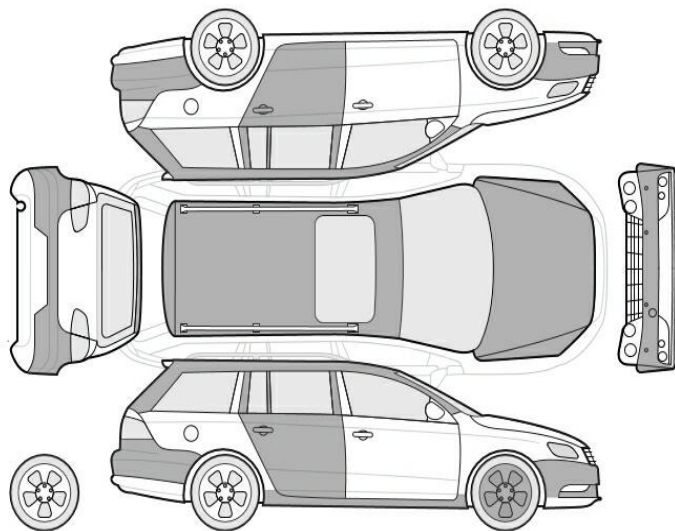

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. C Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 44)
2. C Säulenverkleidung rechts mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 45)
3. Kantenschutz hinten rechts gerissen, erneuern (Bild 46)
4. Türverkleidung hinten links mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 47, 48, 49, 50)
5. Heckdeckelverkleidung mehrfach verkratzt und eingedellt, erneuern (Bild 51, 52, 53)
6. D Säulenverkleidung links mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 54, 55, 56)
7. Türverkleidung hinten rechts verkratzt, erneuern (Bild 57, 58, 59)
8. Unterbodenverkleidung links fehlt, erneuern (Bild 60, 61)
9. Seitenwand hinten rechts, eingedellt und zerkratzt, instandsetzen
10. Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen
11. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
12. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
13. Dachrahmen rechts, eingedellt,

- instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
14. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair
15. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau
16. Dachrahmen links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
17. Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau
18. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren
19. Tür hinten rechts Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau
20. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

D Säulenverkleidung rechts verkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 64)

Kantenschutz Heckdeckel verkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 63)

Felge vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 62)

Windschutzscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 66)

Seitenschweller rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Schadensfälle der internen Belegnummer 99065772

Fahrzeugdaten

Modell Seat Leon ST FR Deal 0124 1.5 eTSI ACT 110kW FR DSG Sportstourer
Fahrzeug-Ident-Nr. VSSZZZKL3RR047894

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111918	13.06.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten; Fahrerseite Seitenteil hinten	0,00
2025107997	31.10.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten; Beifahrerseite Tür hinten	5.466,25
2025108000	28.04.2025	Siehe Sonstiges; Unterboden/Auspuff	129,86
2026108829	15.05.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten	1.099,16
2026109063	17.07.2025	Kennzeichen vorne	0,00
2026109079	28.05.2026	Fahrerseite Tür vorne	1.015,13
2026109144	16.06.2026	C-Säule links	0,00
2026109145	09.06.2026	Stoßfänger hinten	0,00
2026109150	09.06.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten	0,00