


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 R1054900	Erstzulassung	02.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	64 704 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS Auto				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	11.02.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6758315	Datum der Bewertung	12.02.2026
Datum Beauftragung	11.02.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	

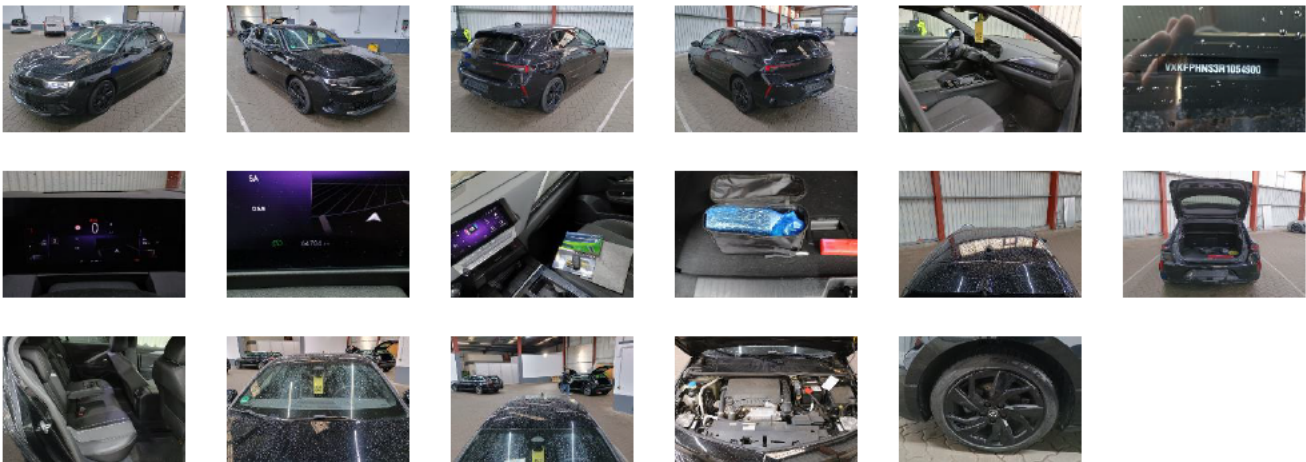

Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓



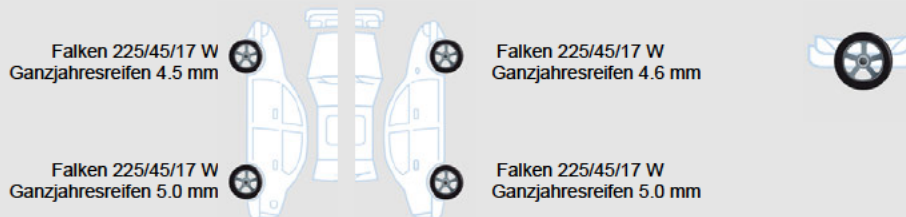


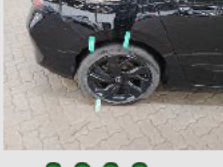
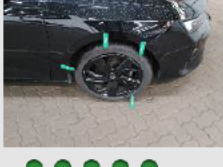
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen








Schadendetails

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	289,65€
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	324,65€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	324,65€

2		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
3		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	Nettokosten	80,00€
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
5		Bauteil	Heckscheibe	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	35,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Entklebung	Pauschale	35,00€	Nettokosten	35,00€
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	91,00€	Gesamtkosten	298,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	207,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	298,00€
7		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€
8		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Pauschale Reparieren	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€

DEKRA Automotive Solutions

9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
10		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
11		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
12		Bauteil	Dachholm	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€	Nettokosten	80,00€
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	117,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	117,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung Kunststoff	Pauschale	-	Nettokosten	117,00€