



YAREFYHT2GJ982914

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	117.537 km
Hersteller	Toyota	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Typ/Modell	PROACE CITY 1.5-L-D-4D 75KW L1 MEISTER	HU	
Fahrgestellnummer	YAREFYHT2GJ982914	Leistung / Hubraum	75 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	15.03.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	01/2024, 92.985 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Minderwertgutachten

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern	35,00 €	35,00 €
2	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern	35,00 €	35,00 €
3	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair	60,00 €	60,00 €
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	60,00 €	60,00 €
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen	110,00 €	110,00 €
6	Scheibenreinigung	Scheibenwischerarm hinten - fehlt - erneuern	135,00 €	70,00 €
7	elektronische Systeme	elektronische Systeme - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	150,00 €	150,00 €
8	Karosserie	Karosserie (Kleberückstände neutralisieren/ polieren) - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren	150,00 €	150,00 €
9	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair	200,00 €	200,00 €
10	elektrisches System	Batterie - Funktion / Zulässigkeit - erneuern	220,00 €	220,00 €
11	Tür hinten links	Scharnier Satz - beschädigt - erneuern	270,00 €	140,00 €
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	350,00 €	350,00 €
13	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern	400,00 €	200,00 €
14	Schweller links	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren	435,00 €	220,00 €
15	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren	435,00 €	220,00 €
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern	490,00 €	250,00 €
17	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	515,00 €	260,00 €
18	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren	1.395,00 €	700,00 €
19	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern	2.295,00 €	2.295,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - auslegen / polieren	0,00 €	0,00 €
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96H	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Abblendlichtautomatik, Ablagen: Ablagefach Fahrerseite, Ablagen: Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz Handschuhfach Beifahrerseite, unten, ohne Deckel Handschuhfach geschlossen, mit Deckel, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Antischlupfregelung (ASR), Audiobedienelemente in Lenkrad integriert, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahr-Assistent (HAC), Brems-Assistent (BA), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC), Fensterheber vorne, elektrisch mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz, Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckflügeltüren, verglast mit beheizbaren Heckscheiben und Heckwischern - inkl. Trennwand mit Fenster und Innenspiegel, Induktionsladung für Smartphones, Kopfstützen (3), Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaumbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Notrufassistent eCall, Paket: Comfort-Paket Doppelbeifahrersitz - Klimaanlage, manuell - Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer - Komfort-Fahrersitz: - höhenverstellbar, mit Lordosenstütze, Parkbremse elektrisch, Parksensoren vorne und hinten, Polster: Stoff, Radio: Digitalradio DAB - Bluetooth Freisprecheinrichtung - externer Audioeingang (AUX) - MP3-Radio - USB-Schnittstelle, Radio: Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreenfunktion - Smartphone Konnektivität (Apple Car Play, Android Auto, MirrorLink), Regensensor, Reifendruck-Warnsystem (TPWS), Räder: Stahlfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/60 R16 96H - Felgenbreite: 6.5J x 16, Schiebetür rechts, geschlossen, Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank, Sitze: Beifahrersitz faltbar, Steckdosen 12 V - im Laderaum, Tagfahrlicht, Toter-Winkel-Warner Abstandssensoren seitlich, akustisch und optisch, Toyota Smart Cargo Durchladesystem - Durchladesystem - hochklappbarer Beifahrersitz - Mobile-Office-Lösung, Trennwand geschlossen mit Fenster, Verzurrösen 10) im Laderaum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Toyota	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PROACE CITY 1.5-L-D-4D 75KW L1 MEISTER	Laufleistung (abgelesen)	117.537 km
Fahrgestellnummer	YAREFYHT2GJ982914	Erstzulassung	15.03.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	93 µm
2	Dachholm links	101 µm
3	Dachholm rechts	83 µm
4	Heckklappe/-tür	68 µm
5	Kotflügel links	85 µm
6	Kotflügel rechts	86 µm
7	Motorhaube	97 µm
8	Schweller links	99 µm
9	Schweller rechts	79 µm
10	Seitenwand links	85 µm
11	Seitenwand rechts	92 µm
12	Tür hinten rechts	83 µm
13	Tür vorne links	79 µm
14	Tür vorne rechts	89 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.



Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung

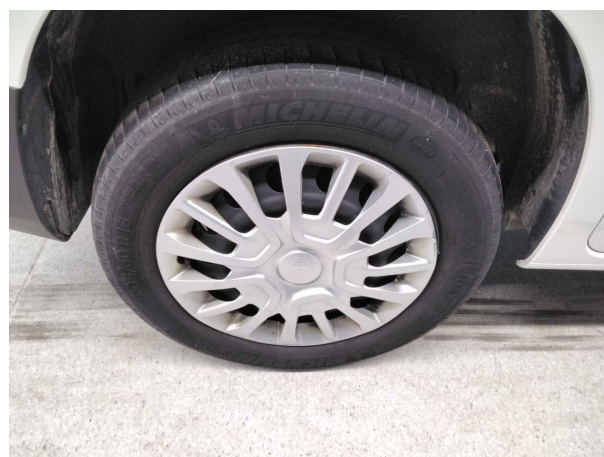


Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung

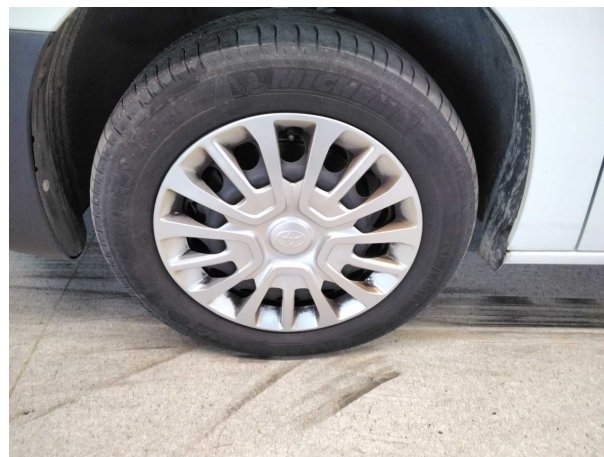


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum

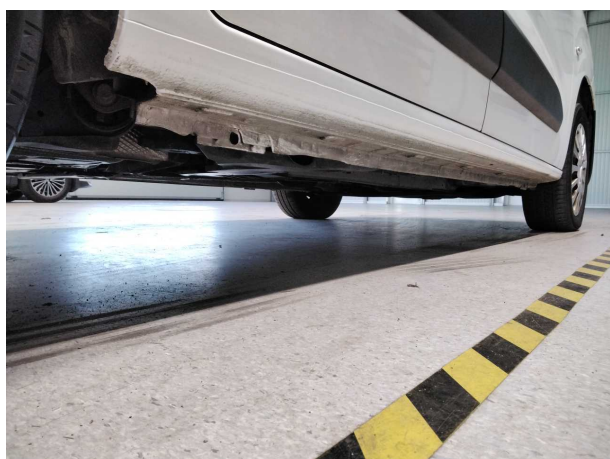


Abbildung 17: Schweller

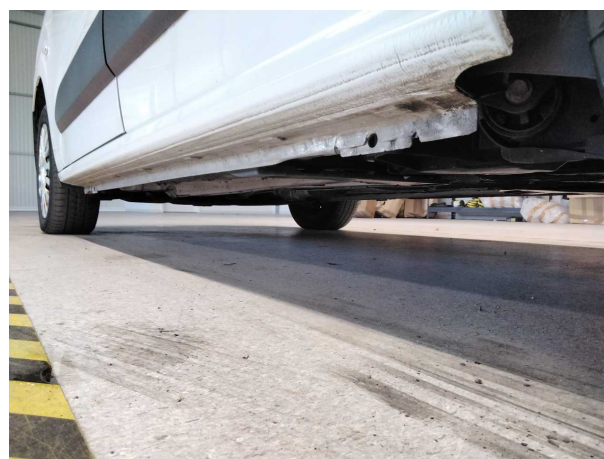


Abbildung 18: Schweller

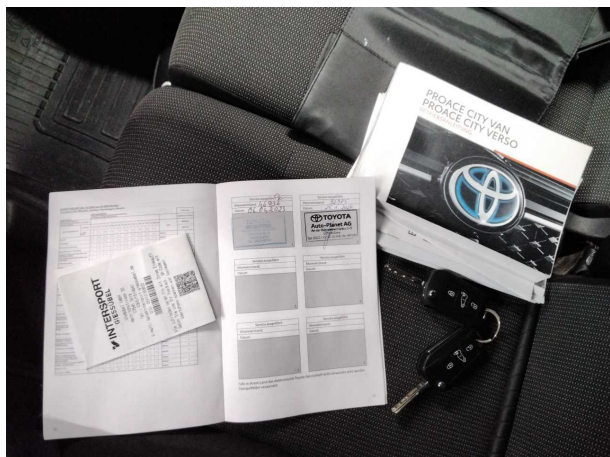


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente

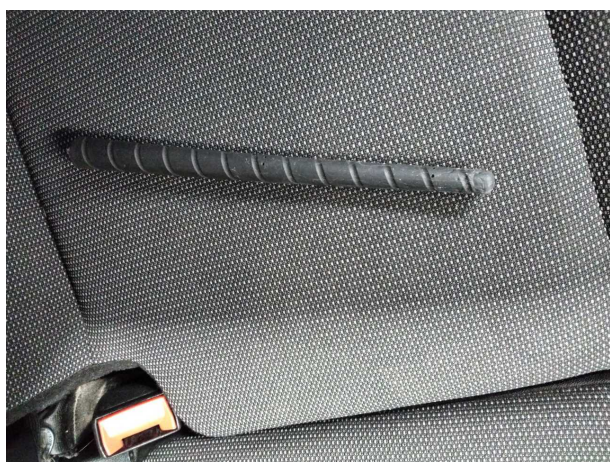


Abbildung 21: Sonstiges

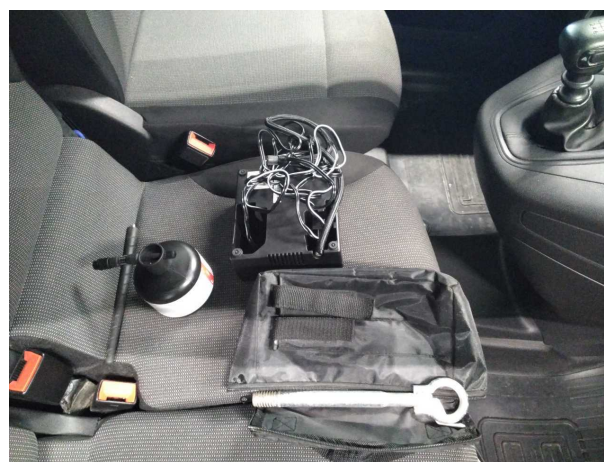


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern

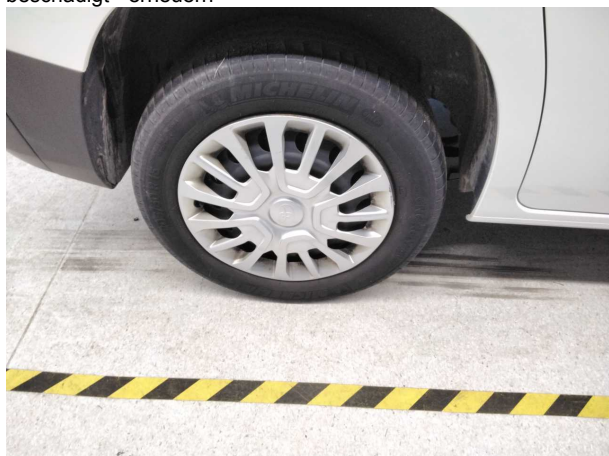

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern

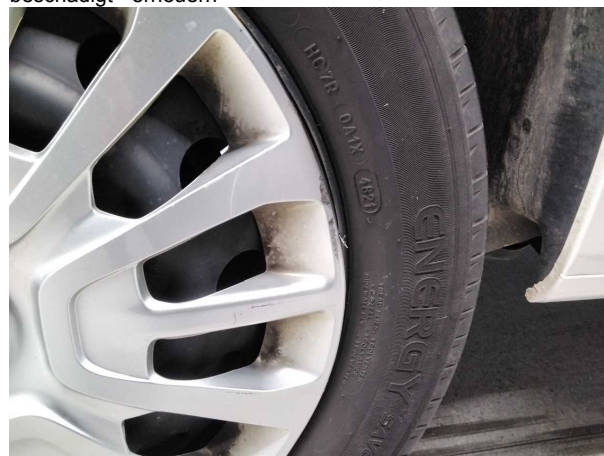

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

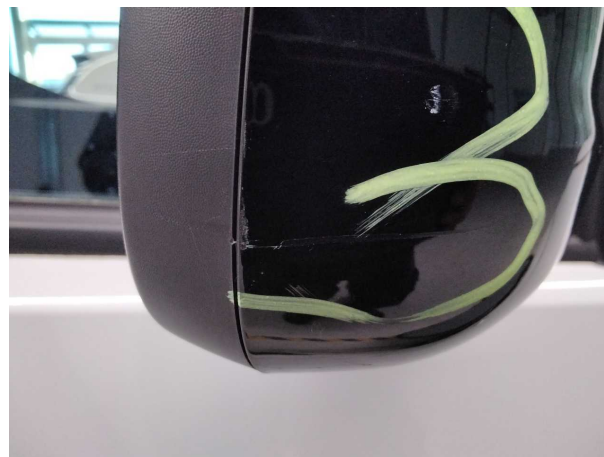

Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

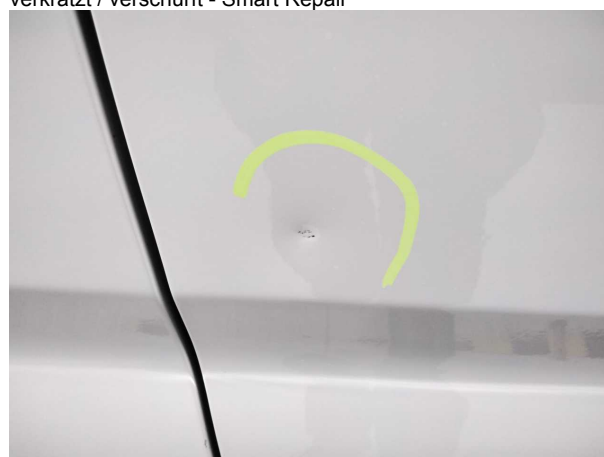

Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hinten - fehlt - erneuern



Beschädigung #7: elektronische Systeme: elektronische Systeme
- elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

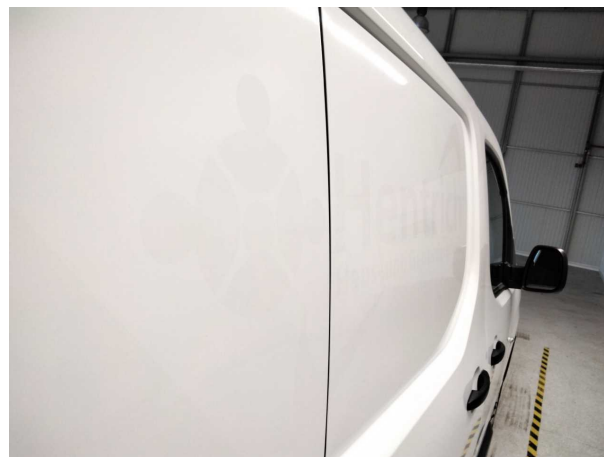

Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie (Kleberückstände
neutralisieren/polieren) - beklebt/ beschriftet - entkleben/



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie (Kleberückstände
neutralisieren/polieren) - beklebt/ beschriftet - entkleben/



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie (Kleberückstände
neutralisieren/polieren) - beklebt/ beschriftet - entkleben/



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: elektrisches System: Batterie - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #11: Tür hinten links: Scharnier Satz - beschädigt - erneuern

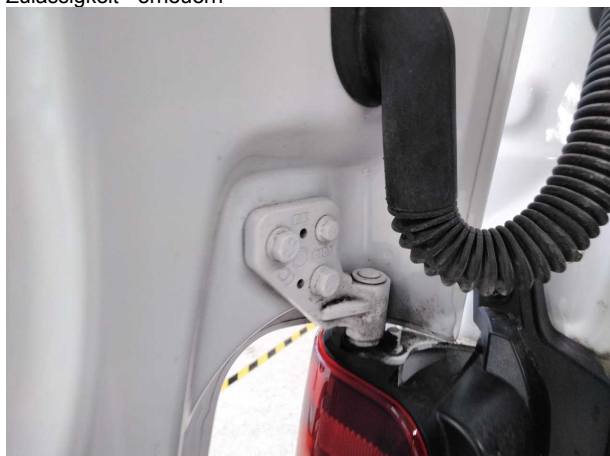

Beschädigung #11: Tür hinten links: Scharnier Satz - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

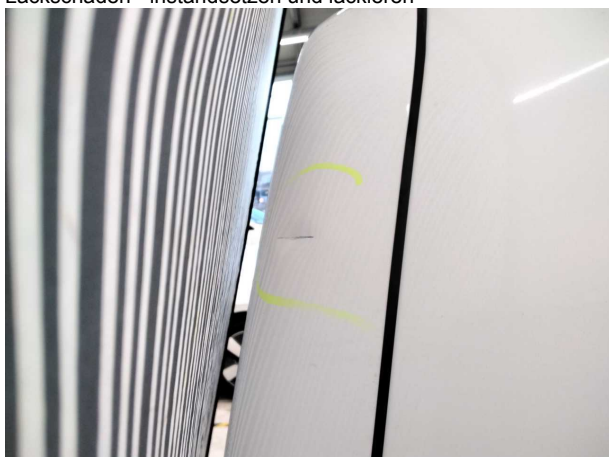


Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

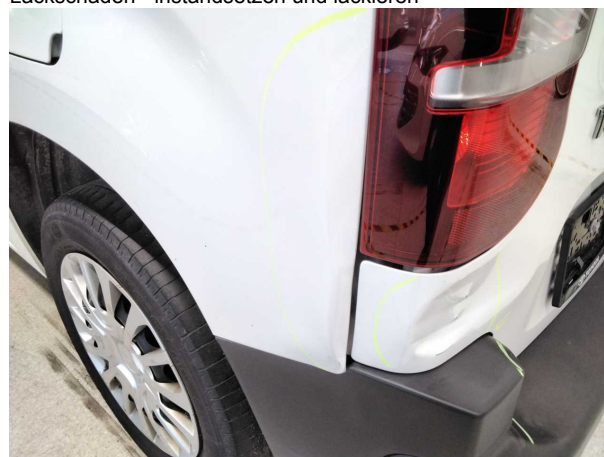


Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

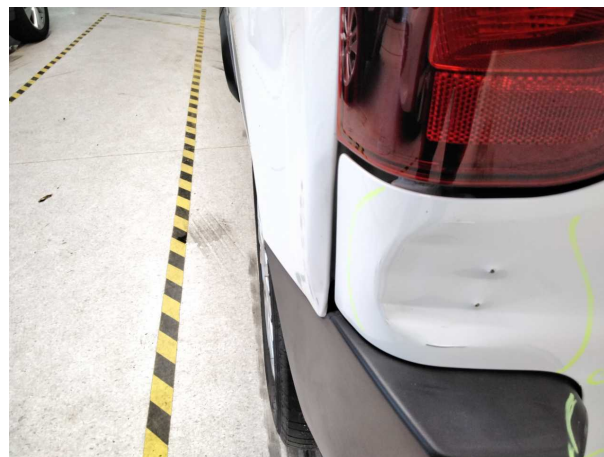


Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

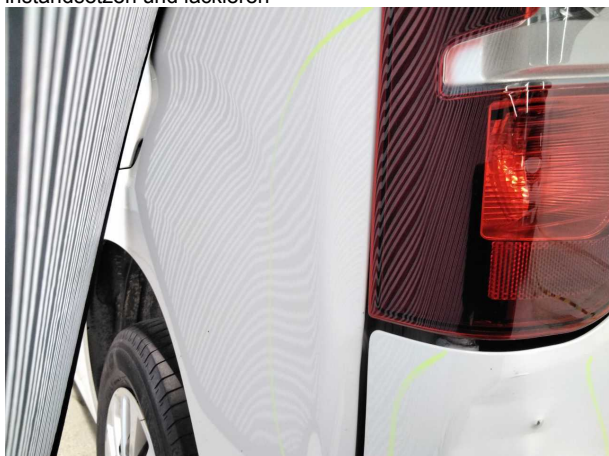

Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

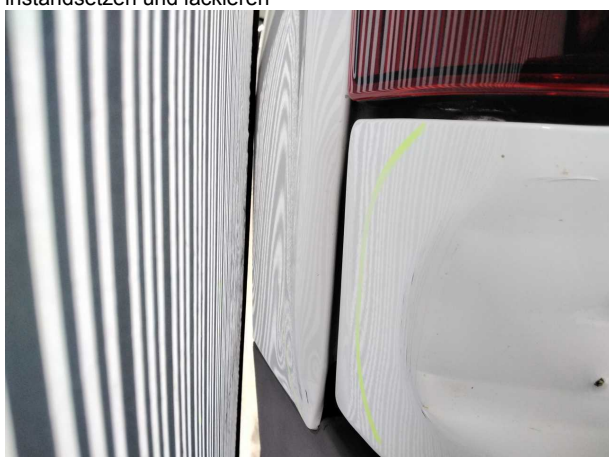

Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

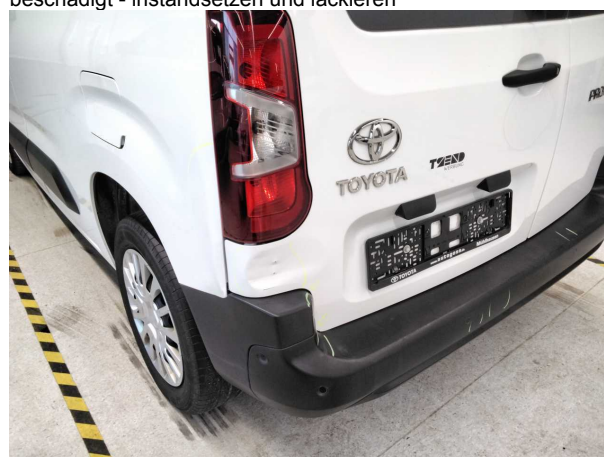


Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern

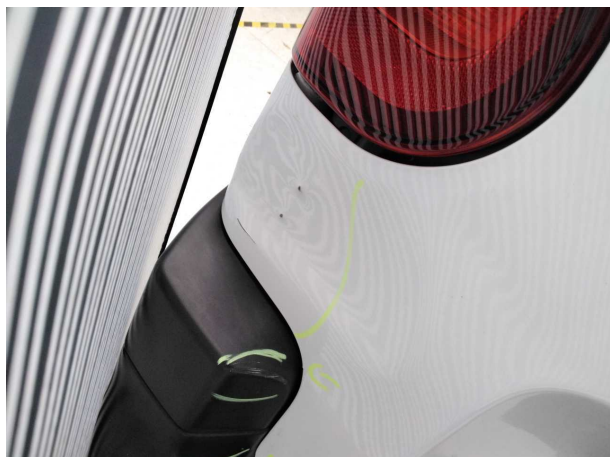

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - erneuern