

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002439855
Besichtigt am: 06.05.2026 08:55
Berichts-Nr: 10556063
FIN: WVVZZZCDZNW539288



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

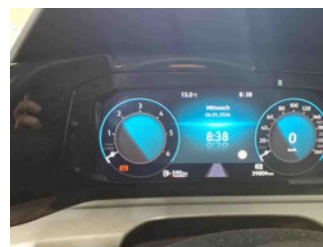

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10556063
 vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	03.08.2022
Laufleistung:	39.804 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Storm Grey/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	86 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Autobahnlicht	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler in Wagenfarbe
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Komfortausstattung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Komfortsitze vorn
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Leergewichtsbereich
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Sprachsteuerung
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Stabilisator hinten
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelkonsole	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zus.Zierleisten
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R 16
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dynamic Drive Control	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Fußmatten	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Individualeinbau	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Spurhalteassistent "Lane Assist"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.754,33
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.754,33

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	270,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW539288

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

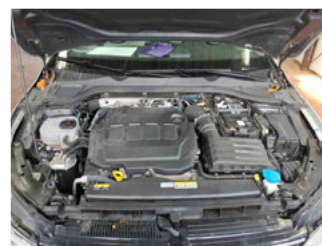

Fahrzeug - Motorraum offen

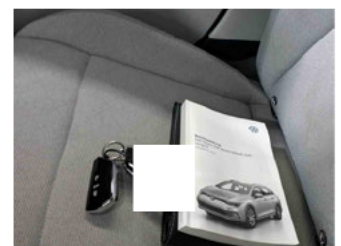

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Motorhaube

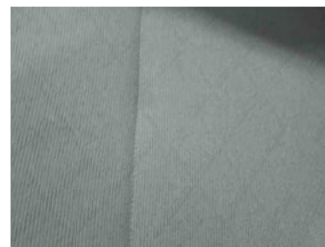

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

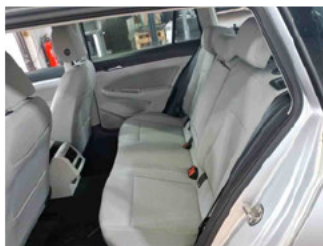

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10556063
vom: 06.05.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

2 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

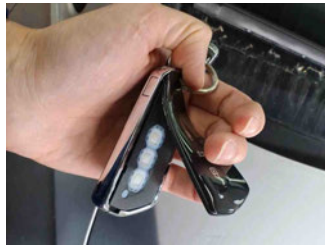

3 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

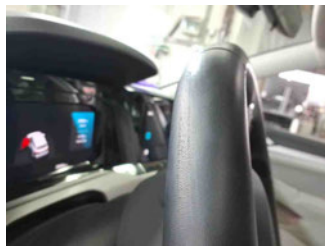

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung hinten links - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

