

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002432316
Besichtigt am:	30.04.2026 09:48
Berichts-Nr:	10523996
FIN:	WVWZZZAW6RU051903

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CPW
Erstzulassungsdatum:	29.04.2024
Laufleistung:	32.370 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	152 kW (207 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Classic Grey/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.700 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Faro" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Türen	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
6 Lautsprecher	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug
Abgas-Doppelendrohr verchromt, links	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilwahl
Ambientebeleuchtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Faro 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/40 R 18
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	GTI
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmer vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel schwarz	Hinterachse verstärkt
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Instrumententafel geschäumt
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Digitaler Radioempfang DAB+	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kältemittel R1234yf
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung dynamisch

Licht-und-Sicht-Paket

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/40 R 18

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schalthebelknauf in Alu-Leder-Kombination

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot

Schriftzugsatz "GTI"

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Sportsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Antenne	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.825,89
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.825,89

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAW6RU051903

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

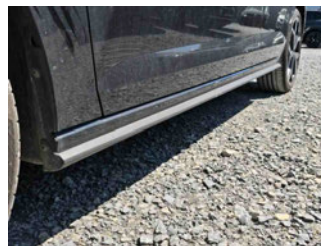


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

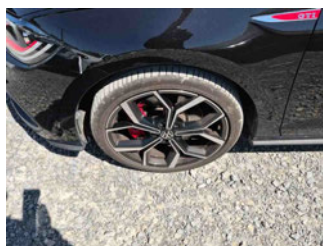


Räder - Rad montiert vorne
links

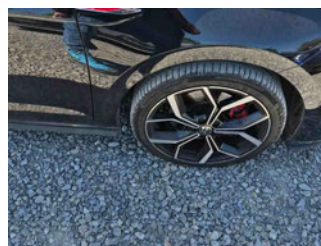

Räder - Rad montiert vorne
rechts

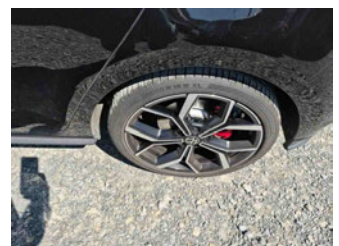

Räder - Rad montiert hinten
links

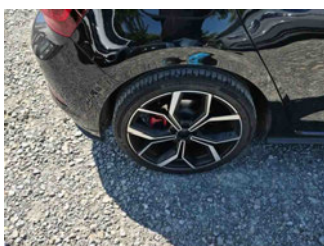

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10523996
vom: 30.04.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

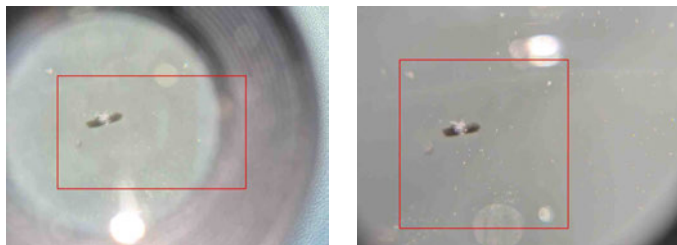


2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

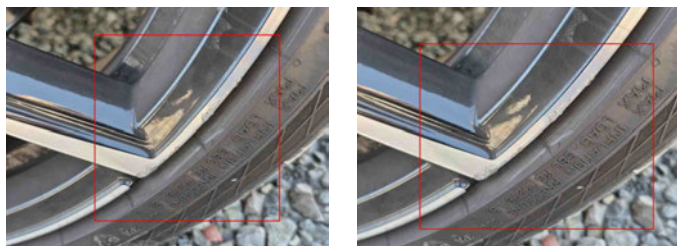

3 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

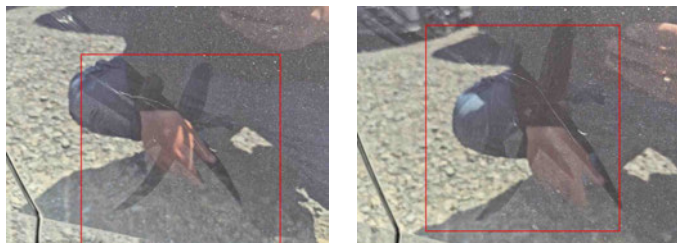

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

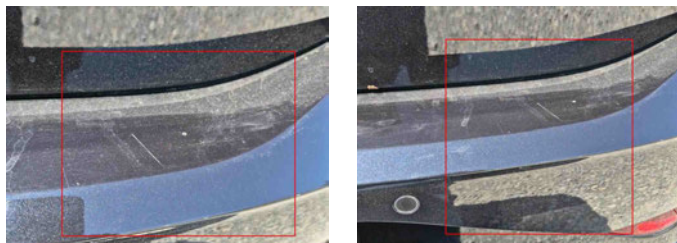

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Bearbeitungsspuren sichtbar!



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Antenne - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

