

Zustandsbericht

Auftrags-Nr / Referenz: 22764854
Besichtigungsdatum: 16.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 300		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA51PK637977
Erstzulassung	18.06.2024	Laufleistung (abgelesen)	35.712 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00019	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Moonlight White Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48100949	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R18 96W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm

Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Türkante - Kratzer - Smart Repair
5	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
6	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Unterlagen	Serviceheft (Wartung - 30000km/24Monate - unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
2	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug
4	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Laderaum



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: FIN



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 20: Sonstiges

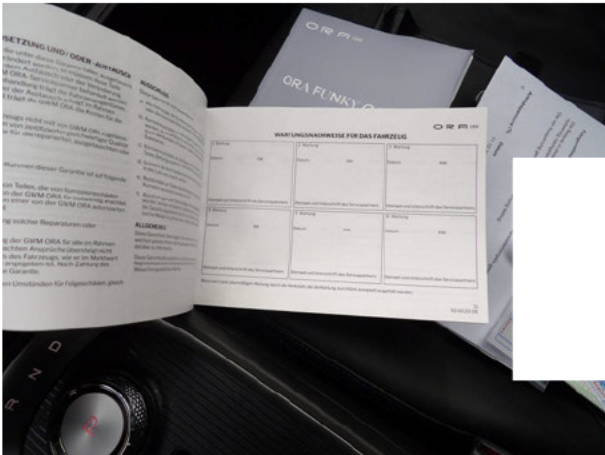


Abbildung 21: Sonstiges



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

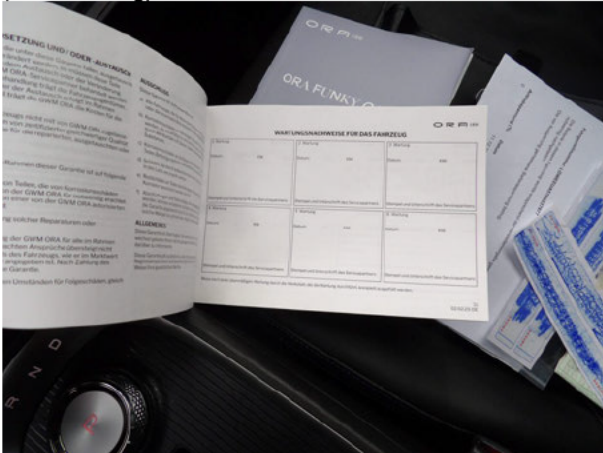

Beschädigung #10: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/ 24Monate - unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -