

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.06.2026
Referenznummern	0002062359

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VXEYCBPFC12U53419		
Fahrzeugart	Transporter - Van	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Movano C 2.2 Diesel 140 Kasten L3H2 Edition	Laufleistung abgelesen	147.242 km
Erstzulassung	09.06.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.179 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/70 R15C 109/107R	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/70 R15C 109/107R	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/70 R15C 109/107R	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	215/70 R15C 109/107R	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/70 R15C 109/107S	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/70 R15C 109/107S	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/70 R15C 109/107S	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/70 R15C 109/107S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 3)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.09.2025 bei km 129.725.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.

Fehlende Fahrzeugdaten wurden durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
Radiofernbedienung am Lenkrad	Touchscreen-Farbdisplay
Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Generator 180 A
Getriebe 6-Gang	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3	Karosserievariante: Hochdach (H2)
Klimaanlage	L3H2, 3,5 t
Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI	Parkpilotsystem
Radstand 4035 mm	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
USB-Anschluss	

Sonderausstattung (verifiziert)

DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓	Antenne (Dreifunktionsantenne) in Außenspiegel integriert	✓
Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	3281,33 €	1695,94 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	2036,48 €	1021,70 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	306,60 €	137,97 €
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	1147,14 €	603,95 €
Hecktür links, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	3231,64 €	1454,24 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Ölservice Transporter, fällig, durchführen (Bild 34, Bild 35)	473,31 €	473,31 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	478,56 €	478,56 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radhaus hinten links und rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 29, Bild 30)	392,27 €	392,27 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	11.480,10 €
Minderwert	6.390,71 €
Händlereinkaufspreis	4.750,00 €
Händlerverkaufspreis	5.775,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 09.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

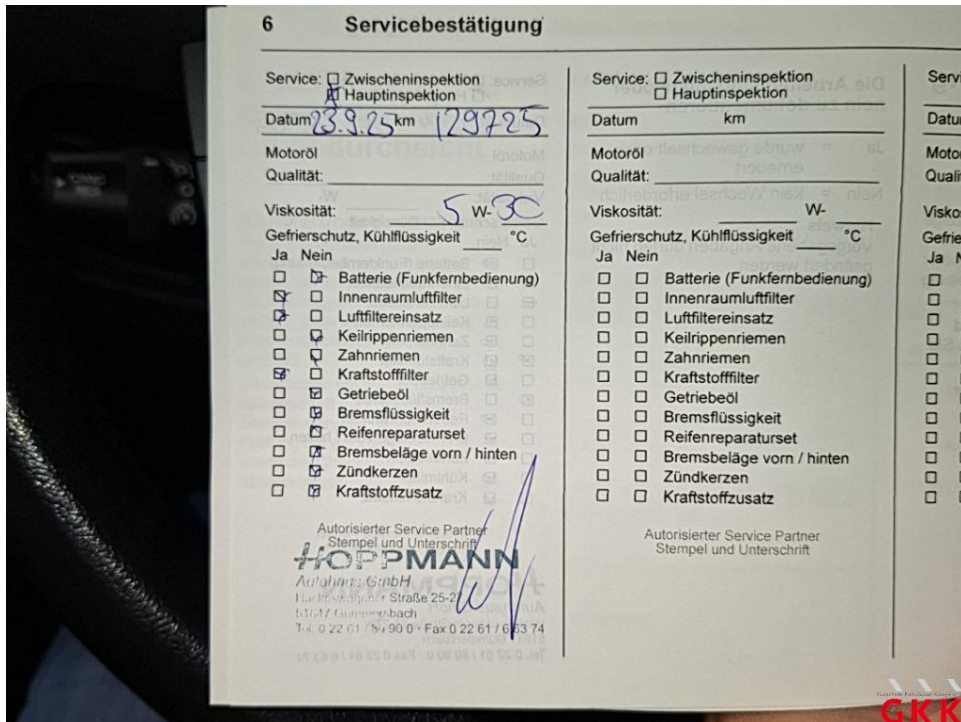


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Hecktür links, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Radhaus hinten links und rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 30 Radhaus hinten links und rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Ölservice, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 35 Ölservice, Transporter, fällig, durchführen