

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	18.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.07.2026
Referenznummern	0002048713

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. **WVWZZZAAZMD021340**

Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	up! 1.0 Basis	Laufleistung abgelesen	38.389 km
Erstzulassung	05.05.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	4 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 48 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	165/70 R14 85T AS	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	165/70 R14 85T AS	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	165/70 R14 85T AS	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	165/70 R14 85T AS	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 16.02.2026 bei km 28.325.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front	Ja	
Stoßfänger vorne	Ja	

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)	Außenspiegel Wagenfarbe
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromeinfassung Klimabedienung
Dachhimmel Stoff, grau	Drehzahlmesser
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 5-Gang
Handschuhfach mit Klappe	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekor Black Cube
Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Kopfstützen hinten	Lenkrad (3 Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Mobile Online Dienste VW Connect
Modellpflege (2)	Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Plus
Multimedia-Schnittstelle USB	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB+)
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Halogen H4
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion	Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Stabilisator vorn
Stahlfelgen 5x14	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt
Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperrung (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Scheibenwischer mit Regensensor	Fahrassistenz-Paket
Einparkhilfe hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Rückfahrkamera (Rear View)	Lautsprecher (6)

Sonderausstattung

Sitze vorn höhenverstellbar	Sonderlackierung Pure-White uni
Winter-Paket	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel asphärisch, links	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 30, Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34)	600,00 €	600,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)	918,98 €	551,39 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) Satz, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	186,42 €	111,85 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	220,00 €	220,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	504,20 €	302,52 €
Fußmatte(n) Satz, fehlt, ersetzen (Bild 38)	90,44 €	90,44 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 18)	35,21 €	21,13 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	2577,16 €	2577,16 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 29)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.663,98 €
Minderwert	5.006,06 €
Händlereinkaufspreis	3.425,00 €
Händlerverkaufspreis	4.150,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZMD021340
Typbezeichnung	up! 1.0 move BT48 MPI MSF
Datum der Auslieferung	2021-05-20
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2026-02-16
Laufleistung	28325 km
Auftragsnummer	265136
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Zündkerze ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autohaus Besler & Söhne GMBH Rosa-Luxemburg-Straße 12 15566 Schöneiche
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein

GKK

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, ersetzen



Bild 24 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage

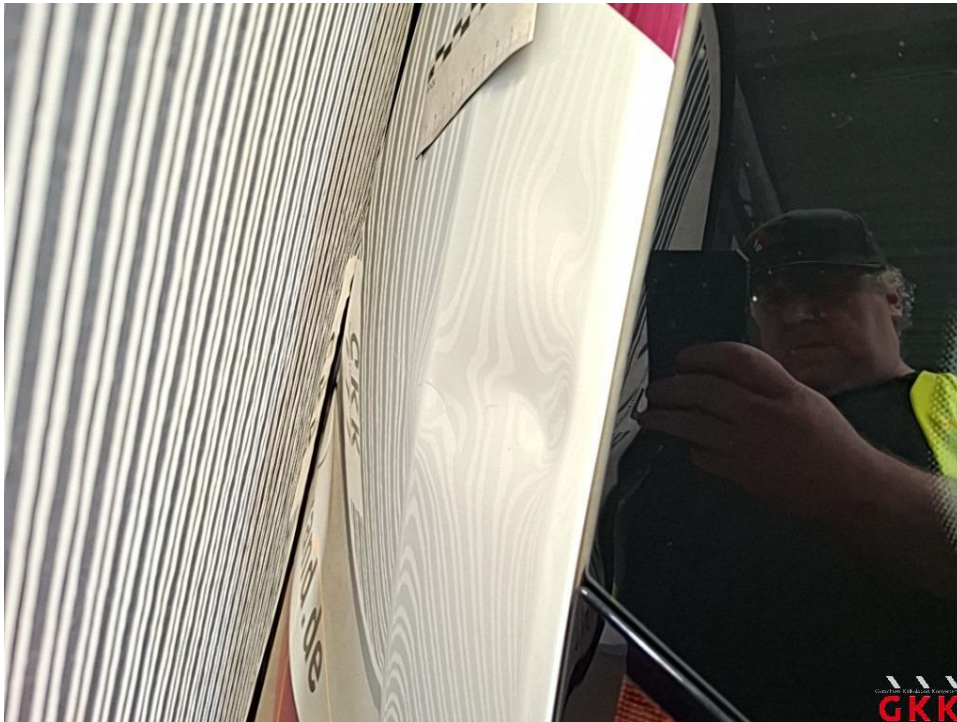


Bild 25 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

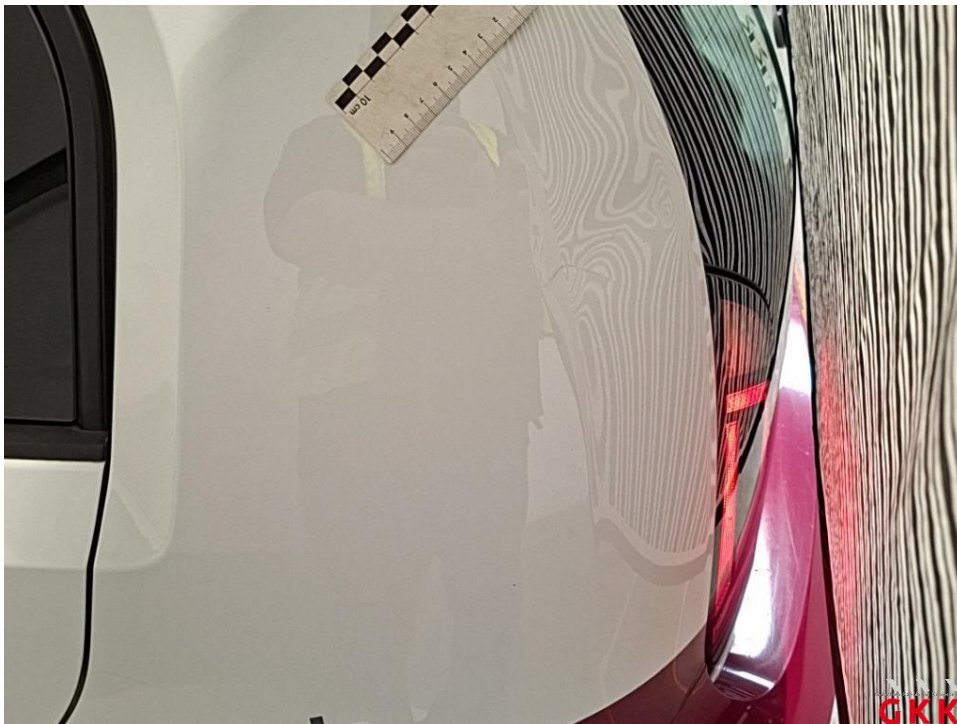


Bild 26 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage

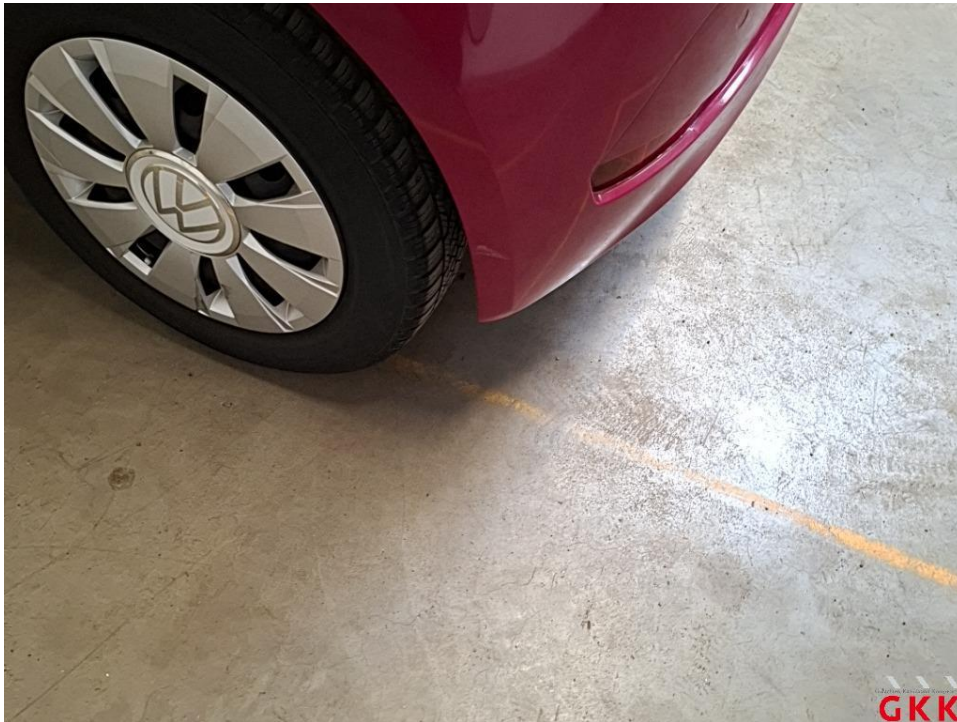


Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

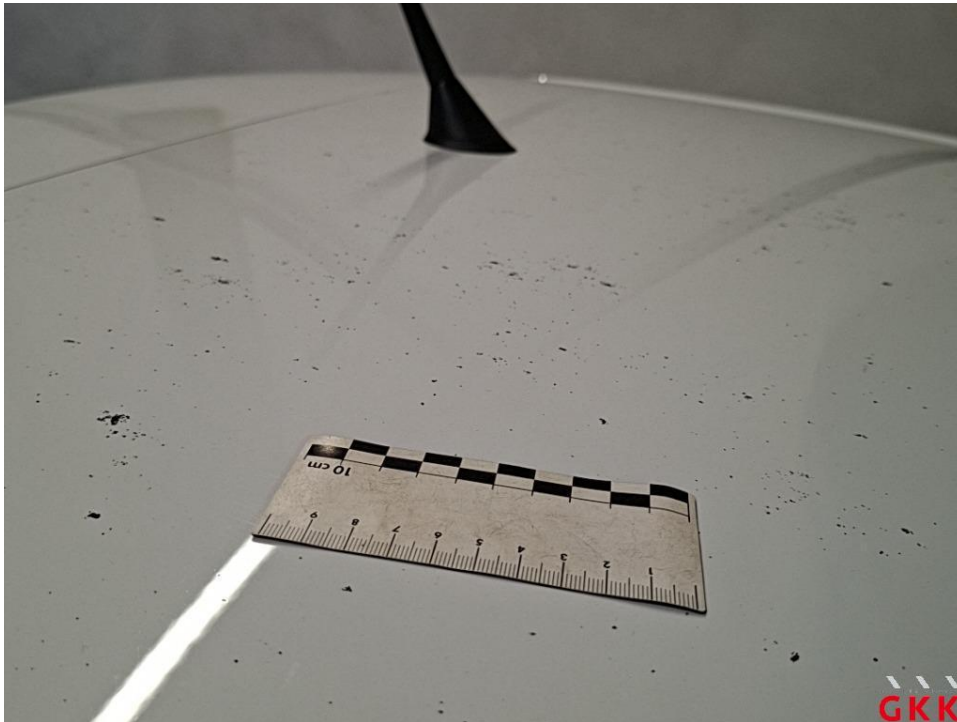


Bild 29 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 30 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31 Dach, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 32 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33 Dach, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 34 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 36 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 38 Fußmatte(n), Satz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39