

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002421380
Besichtigt am: 23.04.2026 16:26
Berichts-Nr: 10485599
FIN: WVGZZZ1T0RW015081



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / CNU
Erstzulassungsdatum:	05.04.2024
Laufleistung:	95.691 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergr./Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Armlehne, 2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe, mit Umklappfunktion "Easy Fold"
4 Leichtmetallräder "Zürich" 6,5 J x 16
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW
6-Gang-Schaltgetriebe
8 Lautsprecher
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgasnorm EU6 AP
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel
Ablagefächer in der Dachkonsole
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Allergenfilter
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Ausströmer vorn und Lichtdrehhalter mit Chromeinfassung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Dachhimmel in Storm Grey
Dachreling silber eloxiert
Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
Dekoreinlagen für Sondermodell
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
ECO-Funktion
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Einstiegsleisten vorn für Sondermodell
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrprofilauswahl
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fernlichtassistent "Light Assist"
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Gepäckraumboden
Gepäckraumbodenbelag Standard
Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Kindersitz
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Nebelscheinwerfer
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Sonnenschutzrollo
Kindersicherung	Ohne Überföhrungsausrüstung
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne UNECE CS&SU
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Komfortausstattung	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Komfortsitze vorn	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffbehälter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Lendenwirbelstützen vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Leuchtweitenregulierung	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Regensensor
Modelljahreswechsel 2024 VI	Regionscode " ECE " für Radio
MOVE	Reifen 205/60 R 16
MPV	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Multifunktionslenkrad in Leder	Schaltgetriebe MQ 281
Nebelschlussleuchte	Schalthebelknauf in Leder
Netztrennwand	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Notrufsystem eCall	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Aufkleber und Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Erkennungsleuchten	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Head-Up Display	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzbezüge für Sondermodell



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger Komfort
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	3,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	3,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	0,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	0,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T0RW015081

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

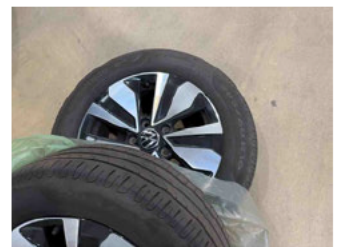

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

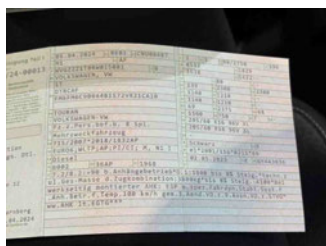


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

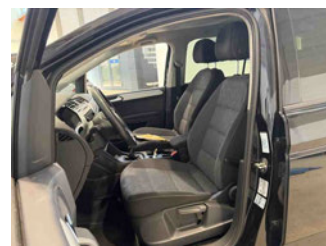

Innenraum - vorne

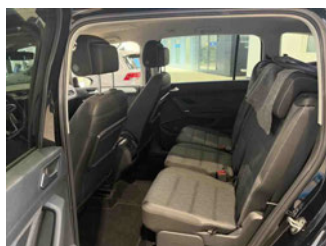

Innenraum - hinten

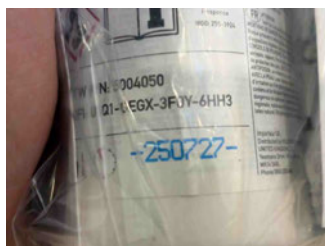

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar 2 reifen



2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

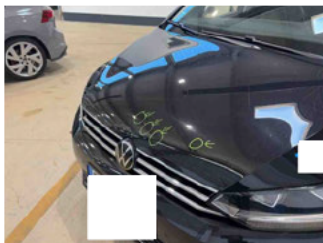

4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar 4x





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485599
vom: 23.04.2026

5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair

