

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002363555
Besichtigt am: 13.03.2026 09:07
Berichts-Nr: 10223526
FIN: WVGZZZ5N8PW061122



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

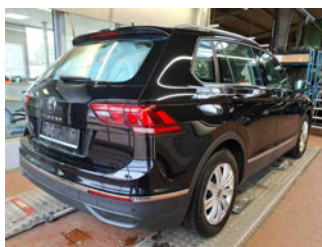

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	110.218 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Dämpfung vorn
"ACTIVE"	Dekoreinlagen für Sondermodell
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten für Sondermodell
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall Anschlussgarantie
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Fahrprofilauswahl
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel automatisch abblendend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling silber eloxiert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Komfortsitze vorn
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Scheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display
Ohne Heckspoiler
ohne Kennzeichenträger
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist" und "Side Assist"
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Reserverad gewichts- und platzsparend
Reserverad gewichts- und platzsparend
Rückfahrkamera "Rear View"
Rückleuchten
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und
klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schubladen unter den Vordersitzen
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzbezüge für Sondermodell



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfstand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün anstelle der abgedunkelten
hinteren Seiten- und Heckscheibe
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Dachholm rechts	Kratzer	Lackieren
9	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
10	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Kratzer	Ersetzen
11	Belüftungsdüse mitte	Gebrochen	Ersetzen
12	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
13	Radkastenverkleidung vorne links	Kratzer	Ersetzen
14	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
15	Radkastenverkleidung hinten links	Gebrochen	Ersetzen
16	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
17	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N8PW061122

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

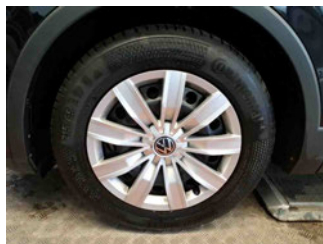


Räder - Rad montiert vorne links

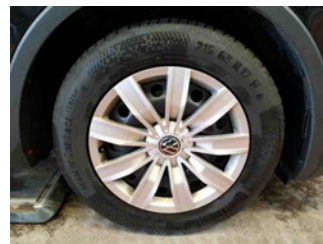

Räder - Rad montiert vorne rechts

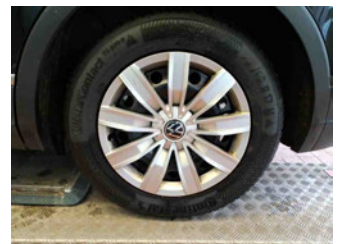

Räder - Rad montiert hinten links

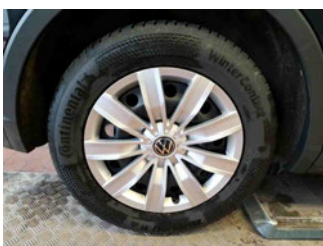

Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

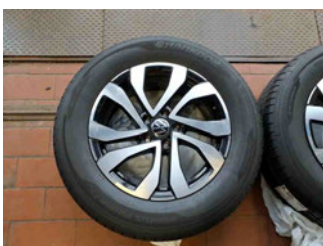

Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

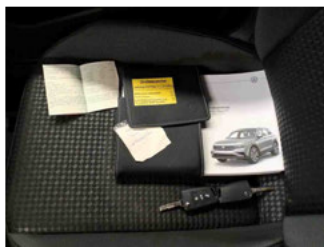


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

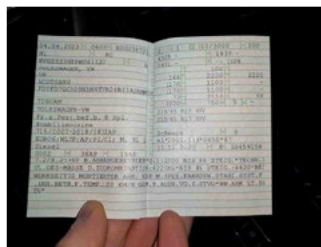


Fahrzeug - abgegebene ZB1

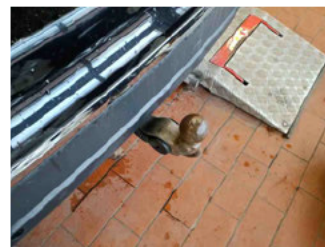

Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

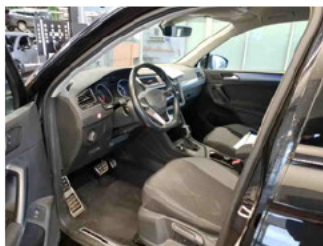

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen





2 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

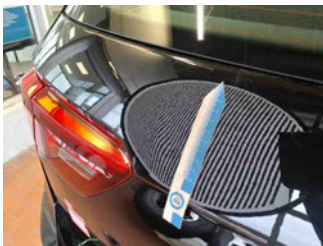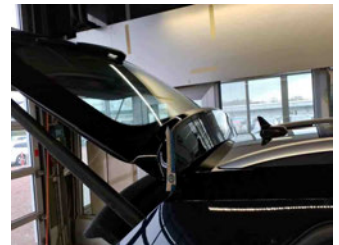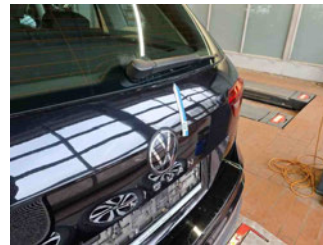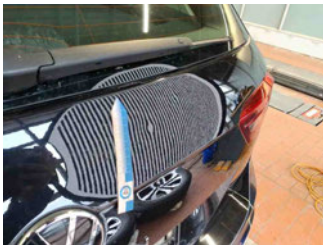

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen



4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

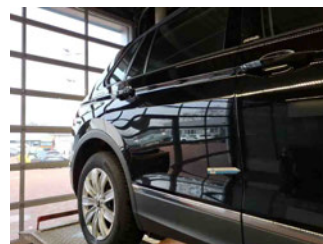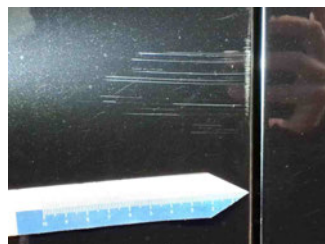

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026

5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren


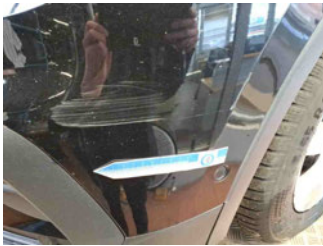


7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Dachholm rechts - Kratzer - Lackieren

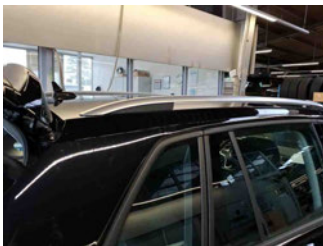

9 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen

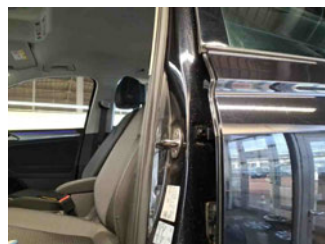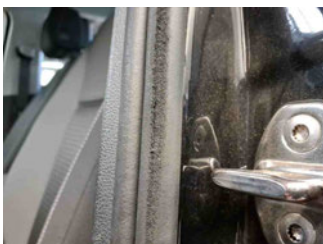






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10223526
vom: 13.03.2026



10 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Kratzer - Ersetzen

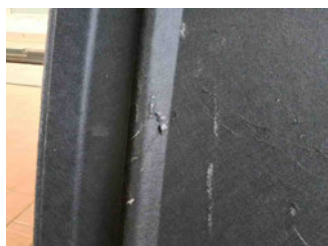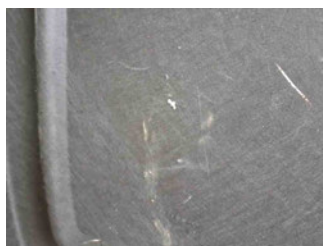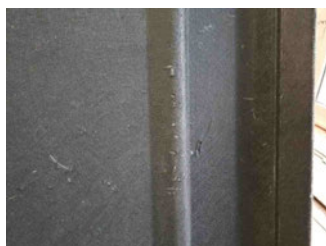


11 - Belüftungsdüse mitte - Gebrochen - Ersetzen




12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

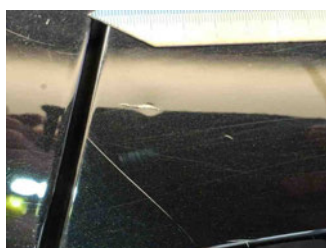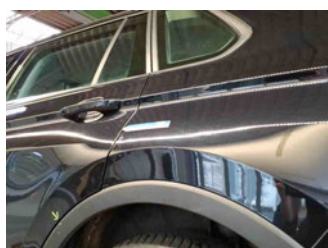


13 - Radkastenverkleidung vorne links - Kratzer - Ersetzen

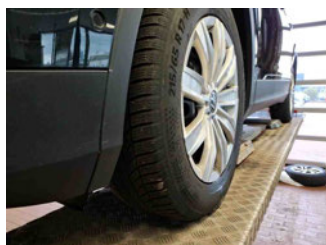



14 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

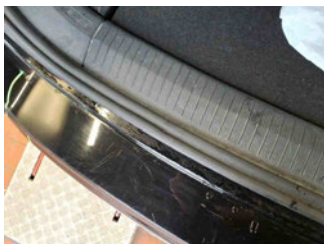

15 - Radkastenverkleidung hinten links - Gebrochen - Ersetzen

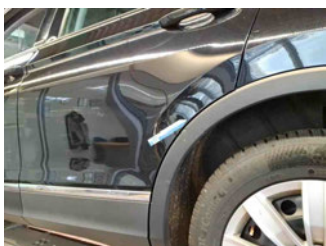

16 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

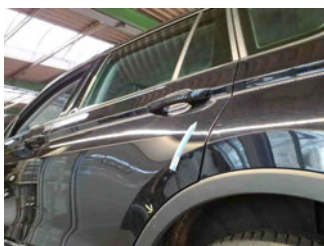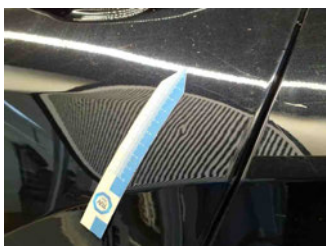

17 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren

