

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002377177
Besichtigt am:	24.03.2026 09:26
Berichts-Nr:	10286978
FIN:	WVGZZZ5N1PW524315



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

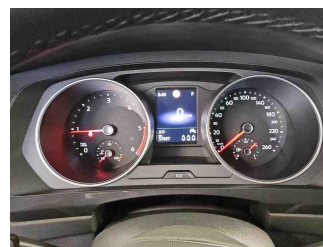

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZI
Erstzulassungsdatum:	03.04.2023
Laufleistung:	57.687 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	ECO-Funktion
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagefach am Dachhimmel	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall Tire Mobility Set
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Allradantrieb 4MOTION	ergoActive Sitze vorn
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Wolfsburg
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Bergabfahrassistent	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Head-up-Display
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Weave" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Keine Aktionsausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Ladekabel
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Mode3 Ladekabel
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Nebelscheinwerfer
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortausstattung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Spurwechselassistent
Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Scheinwerfer	Ohne Überführungs-ausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mittelarmlehne vorn	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückleuchten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne 2. Batterie	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Alu/Chrom-Paket	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sprachbedienung
Ohne Feuerlöscher	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Stabilisator hinten
Ohne Heckspoiler	Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Triebwerkunterschutz inkl. Steinschlagschutz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
View"

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N1PW524315

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

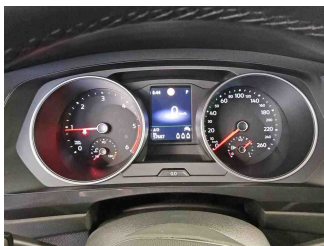


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

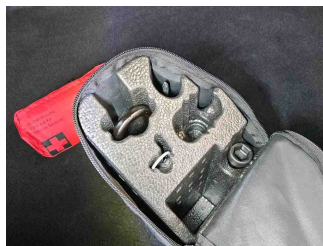


Equipment - Bordwerkzeug

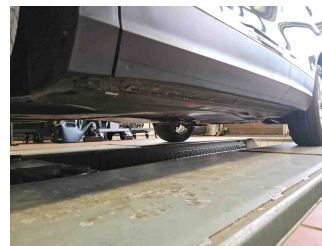


Seitenansicht - Schweller links

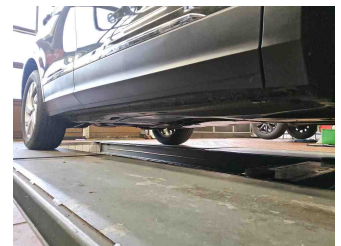


Seitenansicht - Schweller rechts

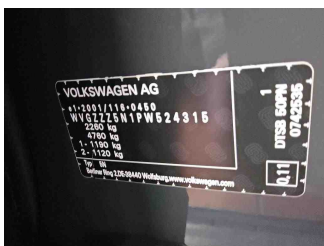


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

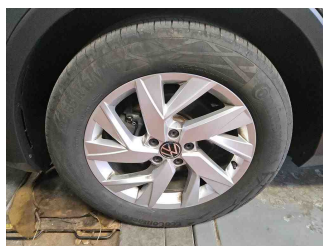


Räder - Rad montiert vorne links

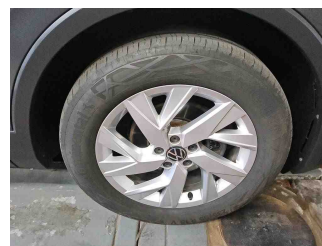

Räder - Rad montiert vorne rechts

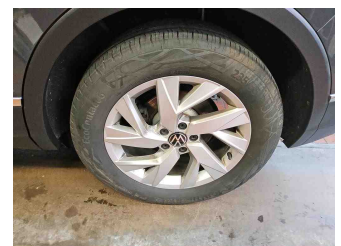


Räder - Rad montiert hinten links

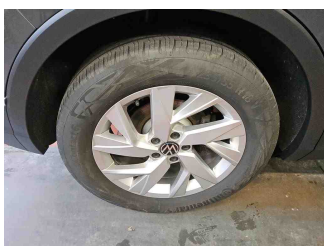


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

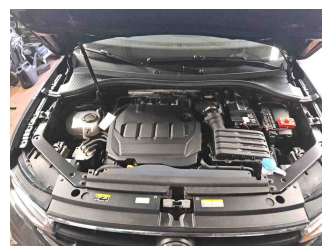

Fahrzeug - Motorraum offen

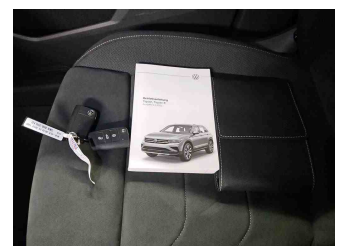

Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10286978
vom: 24.03.2026




Innenraum - Kofferraum

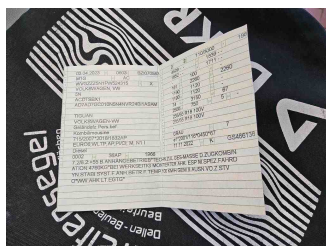

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

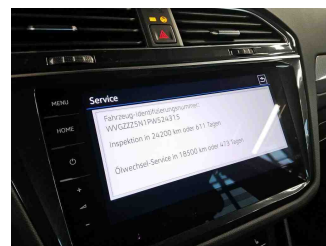

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

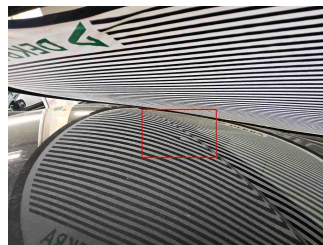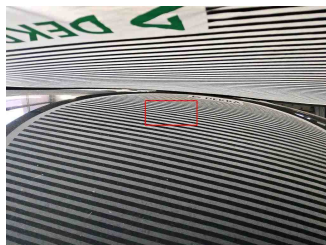

2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

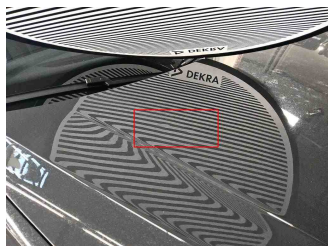

3 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





4 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

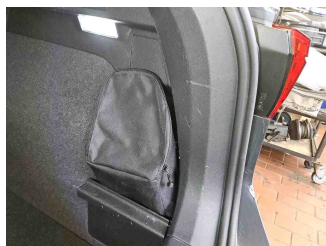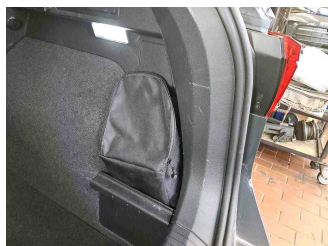

2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

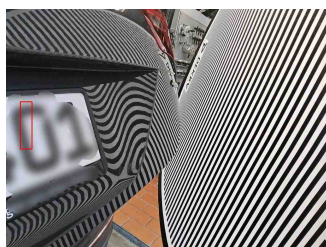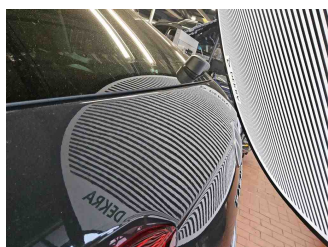

3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

