


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002483951
Besichtigt am: 01.06.2026 15:49
Berichts-Nr: 10710149
FIN: WVVZZZCD6RW033014

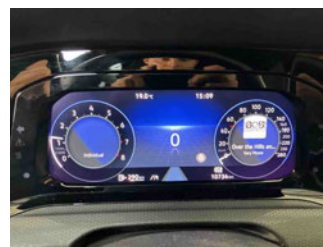Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	26.06.2024
Laufleistung:	10.734 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	08.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	8.399 km
Restlauf bis Service:	24 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Estoril" 8 J x 19 in Schwarz	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6+1 Lautsprecher	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Estoril 8 J x 19 in Schwarz, Reifen 235/35 R 19, Volkswagen R
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Fahrprofilauswahl
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Auslieferung auf Winterreifen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außen-Sound Standard	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Car2X	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dachhimmel	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dämpfung hinten, Basis "	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

Kurzheck	Ohne Speedlimiter (LIM)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten	Ohne UNECE CS&SU
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Pedale in Edelstahl gebürstet
Modul Boden hinten Ausführung 1	Progressivlenkung für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/35 R 19
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Rückfahrkamera "Rear View"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schaltgetriebe MQ350
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dachreling	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sportfahrwerk für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Ohne Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator vorn
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	7,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD6RW033014

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

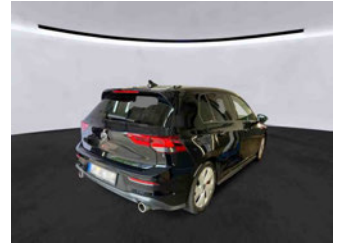

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

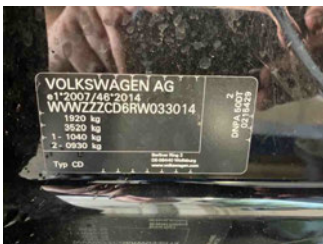

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

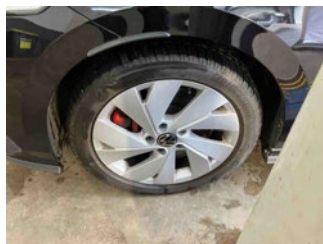


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

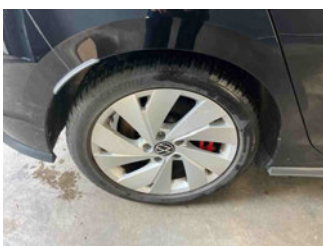

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

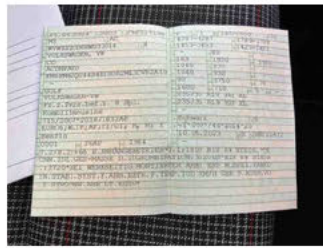

Fahrzeug - abgegebene ZB1

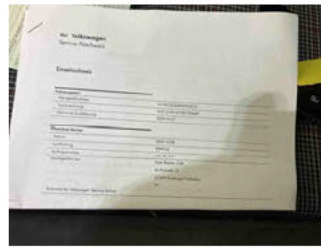

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

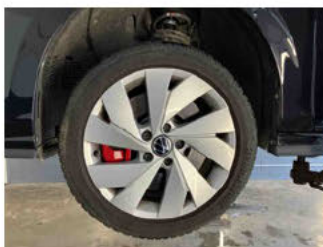

4 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

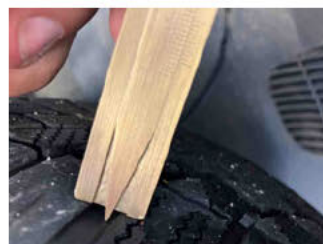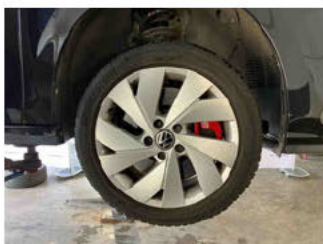





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026


5 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

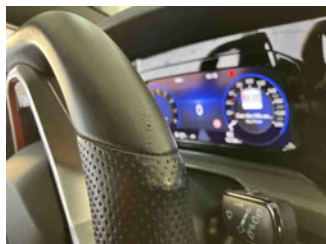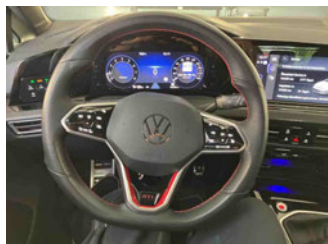

6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



7 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

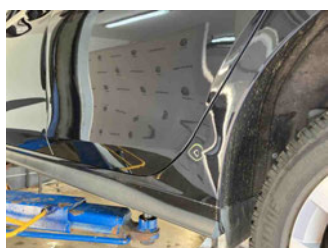


8 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

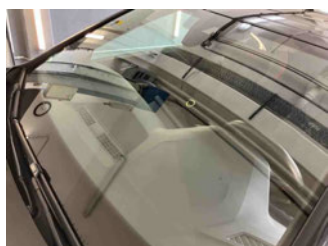



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710149
vom: 01.06.2026

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

