

832020 000244 00000000

in 1940,

wa

WWW773C7ME083626 HSN: 0603

38000

94W#8; UJX18 ET44; ##215/55 R17 94H M+S#7; UJX17 ET40; ##215/55 R17 94H M+S#6; 5JXX

in 1940,

wa

WWW773C7ME083626 HSN: 0603

38000

- | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|---------|---|--|
| 1. | Anzahl der Achsen/Räder: | 2 / 4 | 28. | Getriebe (Typ): | automatisch |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage): | 1 , Achse 1 | | Gang: | 1 2 3 4 5 6 7 |
| | Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: | - - - - - | 28.1. | Übersetzungsverhältnisse: | 3.579 2.750 1.677 0.889 0.677 0.722 0.561 |
| | | - - - - - | 28.1.2. | Übersetzung des Achsgetriebes: | 4.471 3.304 3.304 4.471 4.471 3.304 3.304 |
| 3.1. | Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: | nicht automatisiert | | Gesamtübersetzung: | 16.002 9.086 5.541 3.975 3.027 2.385 1.854 |
| 4. | Radstand [mm]: | 2786 | 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 210 |
| 4.1. | Achsabstand [mm]: | 2786 | 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1578 / 1564 |
| 5. | Länge [mm]: | 4773 | 35. | Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: | |
| 6. | Breite [mm]: | 1832 | | Achse 1: | 215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1 |
| 7. | Höhe [mm]: | 1462 | | Achse 2: | 215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1 |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: | 1599 | 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | - - - - - |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: | 1645 | 38. | Code des Aufbaus: | AC |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen: | | 40. | Farbe des Fahrzeugs: | GRAU |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: | 2200 | 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: | 1130 / 1120 | 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | 5 / li. 2, re. 2, hi. 1 |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: | 4230 | 42.1. | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): | 5 - - - |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: | - - - - - | 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | - - - |
| 18.3. | Zentralachsanhängers [kg]: | 2000 | 46. | Geräuschpegel: | |
| 18.4. | Ungebremsten Anhängers [kg]: | 750 | | Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: | 69.70 bei 3150 |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: | 90 | | Fahrgeräusch [dB(A)]: | 68.00 |
| 20. | Hersteller des Motors: | Volkswagen AG | 47. | Absgasnorm: | EURO 6 AP |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | *DTS????? | 47.1. | Parameter für die Emissionsmessung von Vind: | |
| 22. | Arbeitsweise: | Selbstzündung / 4-Takt | 47.1.1. | Prüfmasse [kg]: | 1720 |
| 23. | Reiner Elektrobetrieb: | nein | 47.1.2. | Querschnittsfläche [m ²]: | - - - - - |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | - - - - - | 47.1.3. | Straßenlastkoeffizienten | |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4; in Reihe | | f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]: | f ₀ (47.1.3.0.) f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.) |
| 25. | Hubraum [cm ³]: | 1968 | | | 135.7 0.174 0.03428 |
| 26. | Kraftstoff: | Diesel | | | |
| 26.1. | Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: | Fzg. mit Einstoffbetrieb | | | |
| 26.2. | Typ des Zweistoffmotors: | - - - - - | | | |
| 27. | Höchstleistung: | 110.00 bei 3000 | | | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹ (Verbrennungsmotor): | - - - - - | | | |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): | - - - - - | | | |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): | - - - - - | | | |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

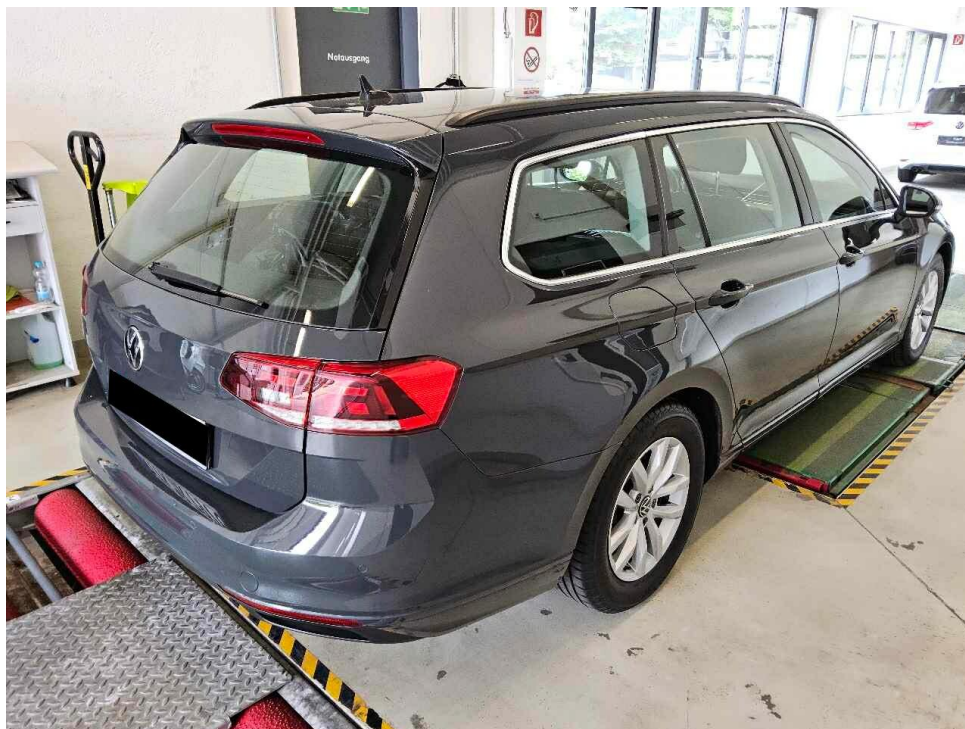


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

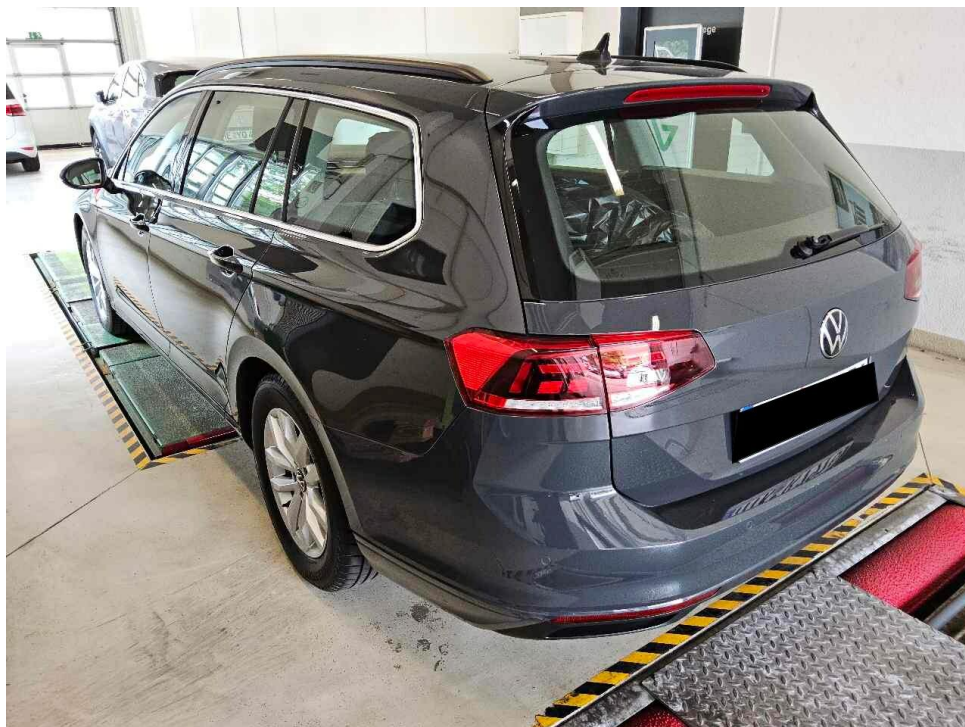


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

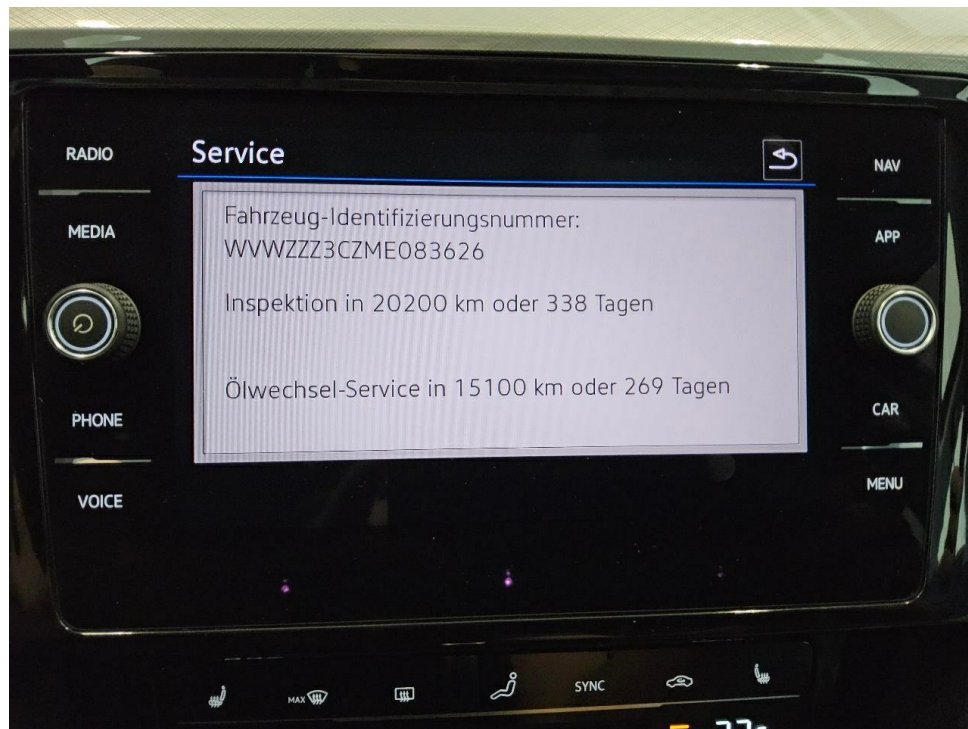


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

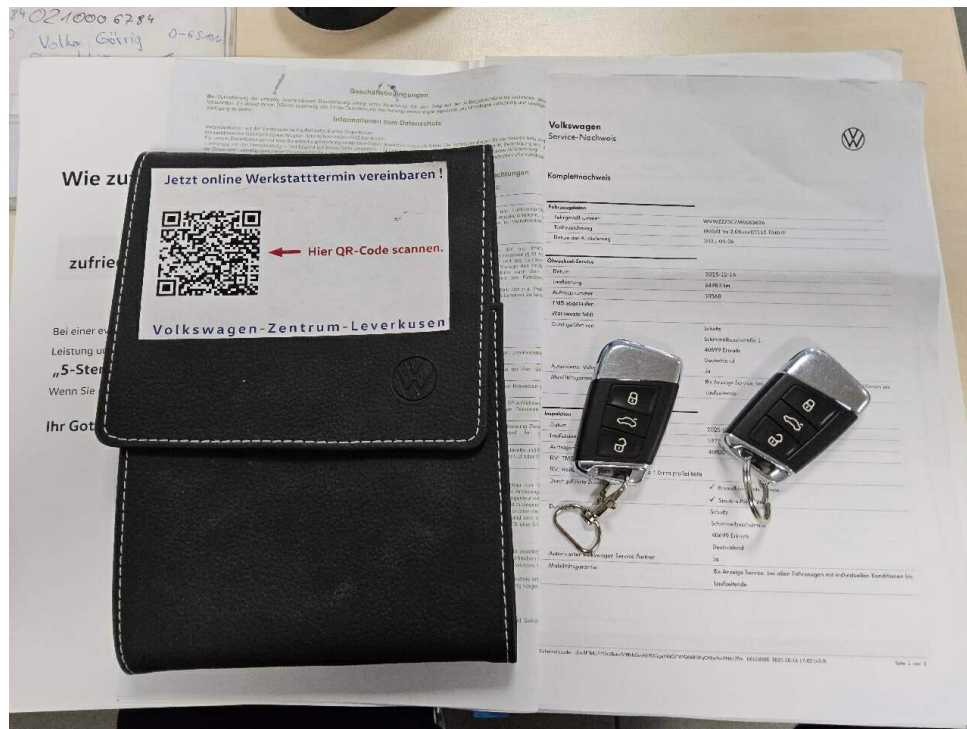


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

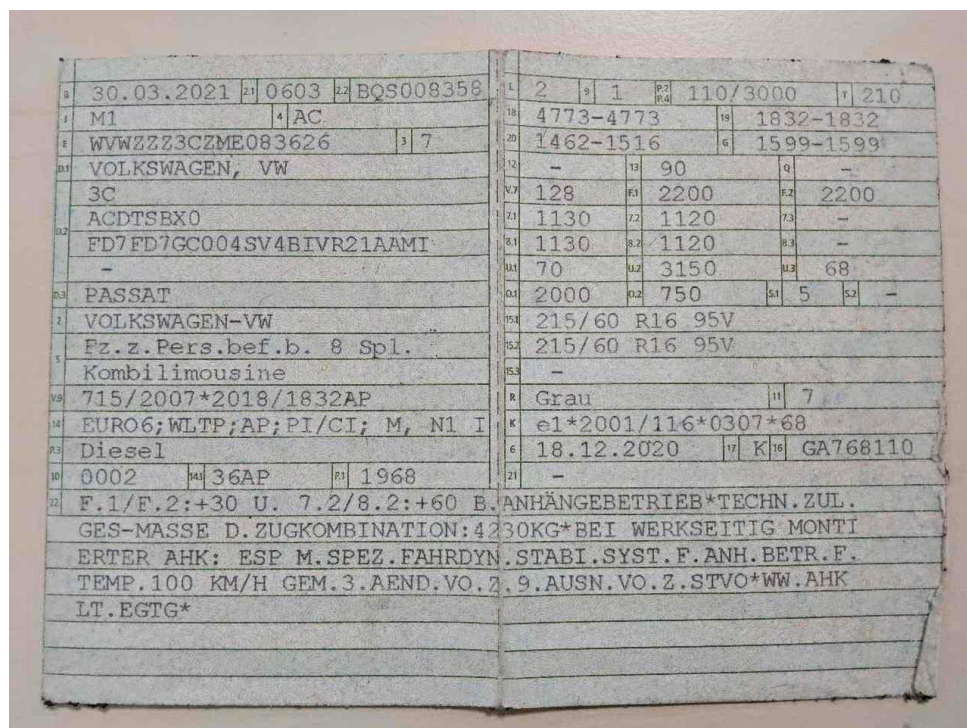


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair

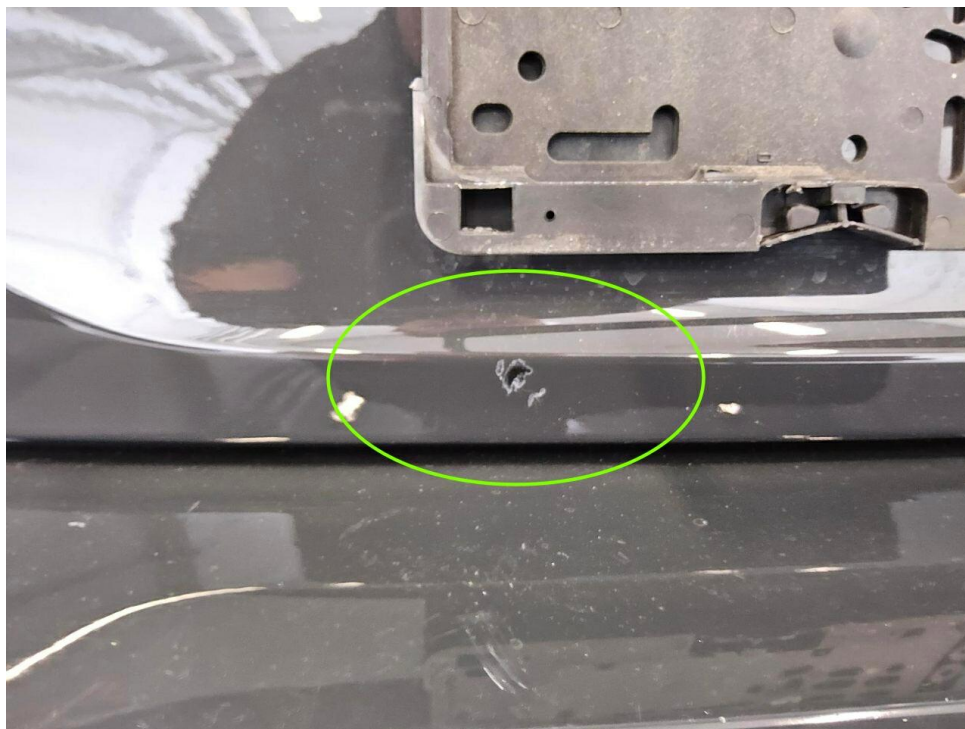


Bild 15 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren



Bild 17 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren



Bild 18 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren

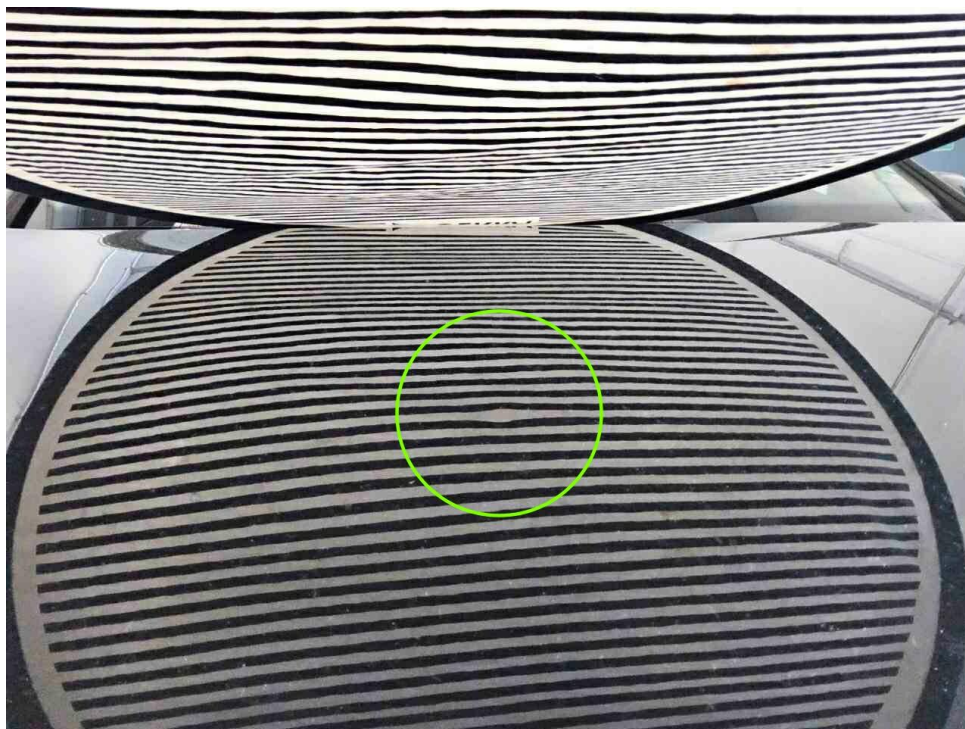


Bild 19 : Motorhaube, eingedellt, drücken

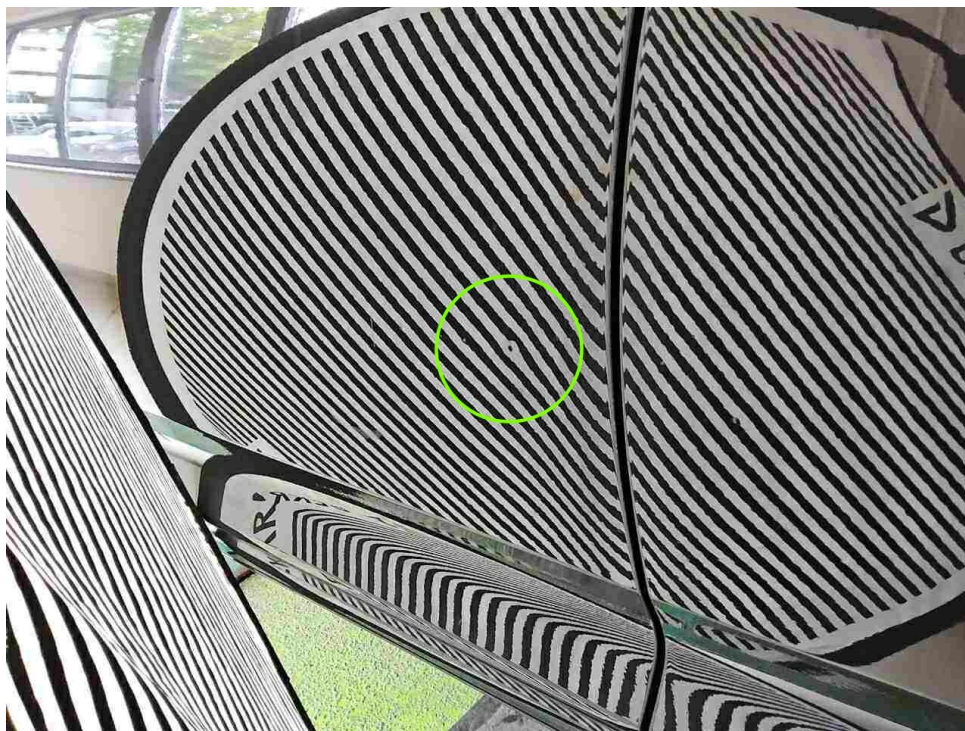


Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, drücken

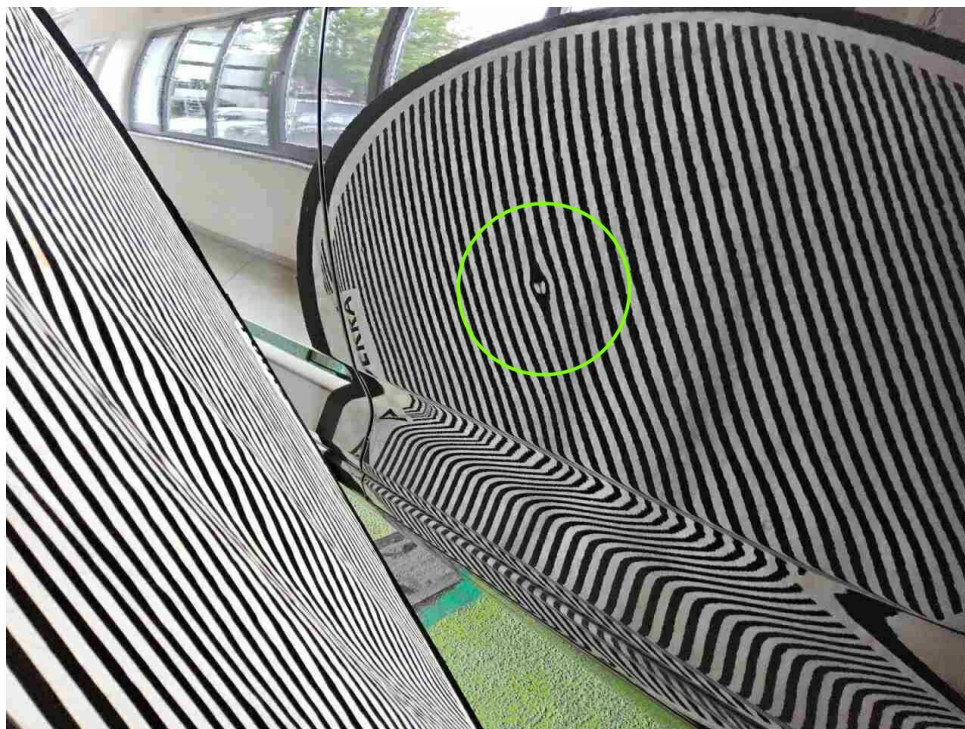


Bild 21 : Tür hinten links, eingedellt, drücken

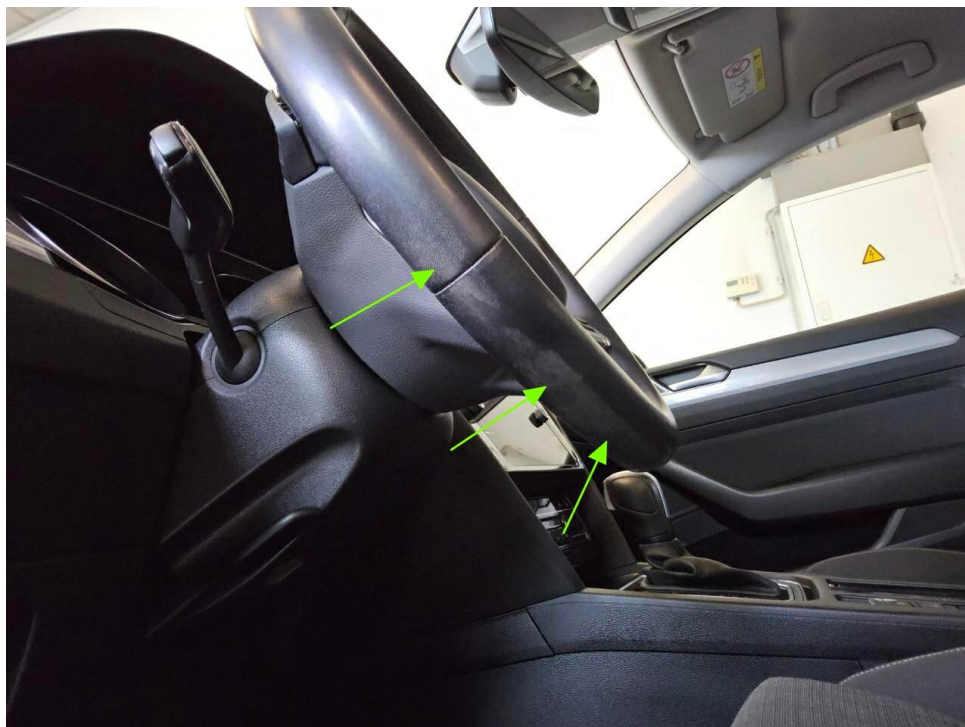


Bild 22 : Lenkrad, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Frontspoiler, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

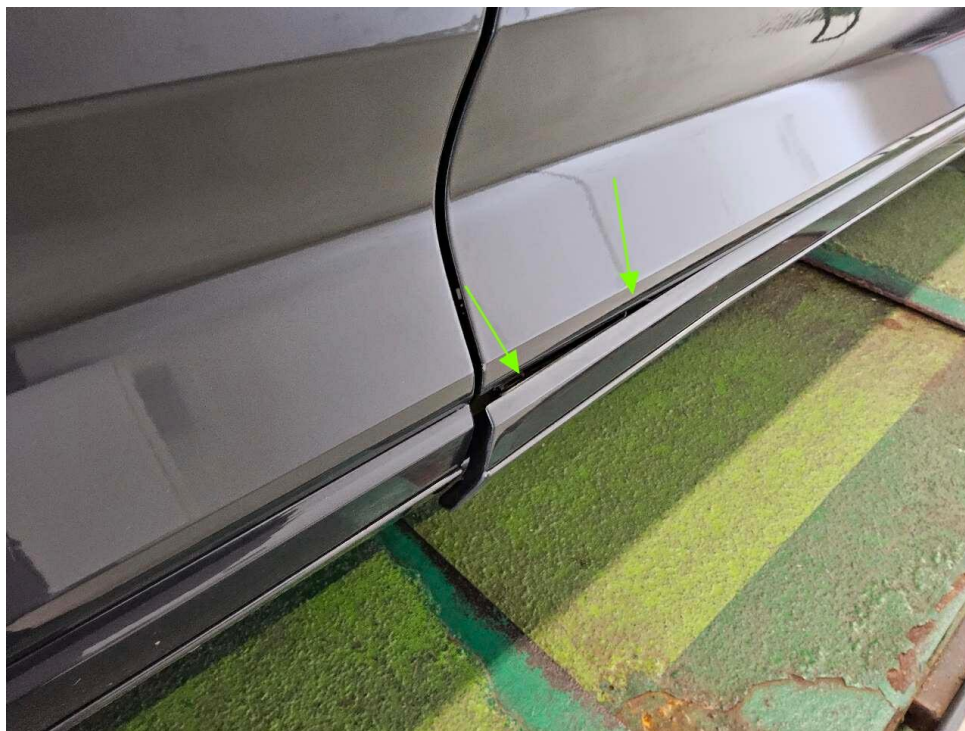


Bild 24 : Tür forne rechts, Schutzleiste unten, lose

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 350750
Hersteller VW
Model Passat
Variante Business 2.0 TDI
Listenpreis 37.529,40
VIN WVVZZZ3CZME083626
Erstzulassungsdatum 1.3.2021
Kennzeichen MTK R7976

Schadensfälle der int. Belegnummer: 350750

26.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2021109944	13.08.2021	Heckschaden Siehe Sonstiges	
2024118402	30.09.2024	Fahrerseite Seitenteil hinten Heckklappe	0,00
2026102760	26.08.2025		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 159 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorne (augenscheinlich)
- Heckklappe
- Stoßfänger hinten (augenscheinlich)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.03.2021	Letzte Zulassung	30.03.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCRTüren		5
	DSG Business		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZME083626
HSN / TSN	0603 / BQS	Schlüssel-Nr.	10020532
Km-Stand abgelesen	69789	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 99 V	Continental / PremiumContact 7	S /O	5 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 V	Continental / PremiumContact 7	S /O	5 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus", Polster: Stoff "Weave", Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schalthebelknopf in Leder, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect Wireless iVm. Business Paket
WBH,RB	Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)
D	
QH1	Sprachbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 16.10.2025 bei Kilometerstand 64.983
 bis Wartung verbleiben: 15.100 km oder 269 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

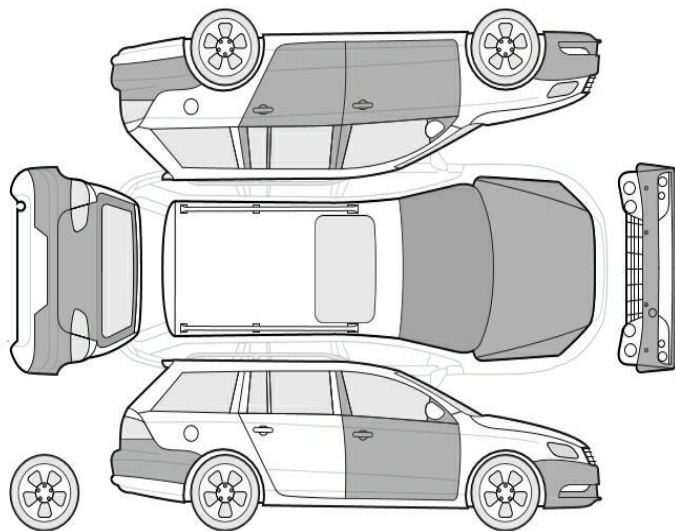

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Warnmeldung Reifendruck, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Motorkontrollleuchte leuchtet, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Tür vorne rechts, Schutzleiste unten, lose, instandsetzen
4. Lenkrad, zerkratzt, smart repair (Bild 22)
5. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 21)
6. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 20)
7. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 19)
8. Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren (Bild 16, 17, 18)
9. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15)
10. Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair (Bild 14)
11. Frontspoiler, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)
12. Bremse vorne Beläge
Scheibenbremse, atypische Geräusche, prüfen und Befund

festlegen, Schadenerweiterung
möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Schalthebel, verschlissen, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Heckwischerabdeckung