

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritschenwagen
Fabrikat	Iveco
Typ / Untertyp	Daily Fahrgestell (2019->) / Einzelkabine 35 S ... Radstand 3750
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZCFCG35A005420168
Erste Zulassung	identifiziert anhand Daten vom Fahrzeug 02.08.2021
Hubraum / Leistung	2.287 cm³ / 100 kW
Motor	Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Diesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen	2
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	154.495 km
Farbe	Weiss
Lackzustand	durchschnittlich
Allgemeinzustand	durchschnittlich
Verkehrssicherheit	verkehrssicher aber nicht vollumfänglich nutzungsfähig
Karosseriezustand	durchschnittlich
Zustand des Fahrwerkes	durchschnittlich
Zustand des Innenraumes	durchschnittlich
Besichtigungszustand	nicht repariert, Testfahrt durchgeführt, verschmutzt
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Im Zuge der Besichtigung wurden Sachverständigenseits folgende beschädigte Bauteile festgestellt:
	-Beifahrersitz verschmutzt -Elektrische Stromversorgung Fahrersitz unterbrochen -Rußpartikelfilter voll -Batterie entladen -Sonnenblende links gebrochen -Sonnenblende rechts abgerissen -Frontstoßfänger rechts verkratzt -Radarsensor Abdeckung fehlt -Frontstoßfänger gebrochen -Tür vorn links verkratzt und eingedellt - Außenspiegelkappe links verkratzt/ Blinkerglas gebrochen -Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt -Heckauftritt verformt - Heckunterfahrschutz Korrosionsbehaftet -Elektrik Seitenmarkierungsleuchte lose -Heckwand leicht eingedellt -Hecktür verkratzt -Hecktür Dichtkante verformt -Ecke Kofferaufbau hinten links verformt und verkratzt

- Kofferseitenwand rechts aufgerissen
- Schmutzklappen Rad vorn rechts abgerissen
- Radlaufblenden vorn rechts verkratzt
- Tür vorn rechts eingedellt
- Außenspiegelkappe rechts verkratzt/ Blinkerglas gebrochen
- Kotflügel rechts deformiert
- Verschluss Hecktür defekt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Falken	225/65 R16C 112/110R Euroallseason VAN11 M+S	7	7
2	Falken	225/65 R16C 112/110R Euroallseason VAN11 M+S	5	5

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSM), Anhängersteckdose Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Ausführung: S-Reihe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (AAS), Federung Hinterachse: Parabel (verstärkt), Federung Vorderachse: Querblattfeder, Frontscheibe und Seitenscheiben getönt, Generator 210 A, Getriebe Automatik - Hi-Matic (8-Stufen), Harnstofftank (AdBlue): 20 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, Kraftstofftank: 70 Ltr., Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Diesel, Radstand 3750 mm, Rußpartikelfilter, Tagfahrlicht, Wartungsanzeige, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Ablagefach auf Armaturentafel mit USB-Anschluss, Airbag Beifahrerseite, Armaturentafel Komfort, Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) HI-Connect mit 7" Farbdisplay, Aufbauhersteller-Interface, Fahrassistenten-System: Notbremsassistent AEBS + City Brake, Fahrtenschreiber digital, Feststellbremse elektrisch, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalter für Beleuchtung im Laderaum, Schmutzfänger vorn, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, 3-fach verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort (statisch)

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Schadenhöhe und zur Sicherung der Beweise wurde am 22.05.2026 12:59 erteilt. Erstellt wird ein Zustandsbericht / Minderwertgutachten-Gutachten.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Besichtigungsort Münchner Straße 37, 30855 Langenhagen.

Anwesenheit

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war keine weitere Person anwesend anwesend.

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht repariert, Testfahrt durchgeführt, verschmutzt.

Reparierte Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitgehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten Vorschäden festgestellt worden.

Nicht reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung wurden Sachverständigenseits folgende beschädigte Bauteile festgestellt:

- Beifahrersitz verschmutzt
- Elektrische Stromversorgung Fahrersitz unterbrochen
- Rußpartikelfilter voll
- Batterie entladen
- Sonnenblende links gebrochen
- Sonnenblende rechts abgerissen
- Frontstoßfänger rechts verkratzt
- Radarsensor Abdeckung fehlt
- Frontstoßfänger gebrochen
- Tür vorn links verkratzt und eingedellt
- Außenspiegelkappe links verkratzt/ Blinkerglas gebrochen
- Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt
- Heckaufritt verformt
- Heckunterfahrschutz Korrosionsbehaftet
- Elektrik Seitenmarkierungsleuchte lose
- Heckwand leicht eingedellt
- Hecktür verkratzt
- Hecktür Dichtkante verformt
- Ecke Kofferaufbau hinten links verformt und verkratzt
- Kofferseitenwand rechts aufgerissen
- Schmutzlappen Rad vorn rechts abgerissen
- Radlaufblenden vorn rechts verkratzt
- Tür vorn rechts eingedellt
- Außenspiegelkappe rechts verkratzt/ Blinkerglas gebrochen
- Kotflügel rechts deformiert
- Verschluss Hecktür defekt

Zur Schadenverdeutlichung wird auf die beigefügte Fotoanlage verwiesen. Die entsprechenden Dateien sind im JPG-Format archiviert.

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Eine Verwendung der angehängten Lichtbilder unterliegen dem Copyright ©

Bochum, 28.05.2026

Dieses Gutachten umfasst 31 Seiten inkl. 48 Fotos.



Bild: 1 Diagonale vorne links



Bild: 2 Diagonale vorne rechts



Bild: 3 Diagonale hinten rechts



Bild: 4 Diagonale hinten links

02.08.2021	4192	00000000	2	1	100/3500	120
10	0800		6600	-	2160	-
2CF6G35A005420168	6		3050	-	2460	-
IVECO						
IS35S12AA			361	0	3500	3500
			1900	2240		
			1900	2240		
			82	2625	73	
SS14					2	
IVECO (I)			225/65R16	112/---R		
LKW GESCHL. KASTEN			225/65R16	112/---R		
M. ISOLIERW. U. MA. KUEHL.						
595/2009*2018/932D						
EUROVI: D, M, N						
Diesel						
0002	6600	2287				GR776634
EU J (EG) M1*AUFB. NACH EG: BAC*FZ. M. AUFB. V. HERST.: POIA						
RUS*FZ. M. KUEHLGERAT THERMOKING V200*2. V. RECHNERISCH ERMITTL.						
*NUMMER DER EINZELGENEHIGUNG NACH S13 EG-FGV AM 02.08.2021						
DURCH STADT KOLN ERTEILT: E1*NIV16/858*ID0606***						

Bild: 5 Kopie Fahrzeugzulassungsbescheinigung

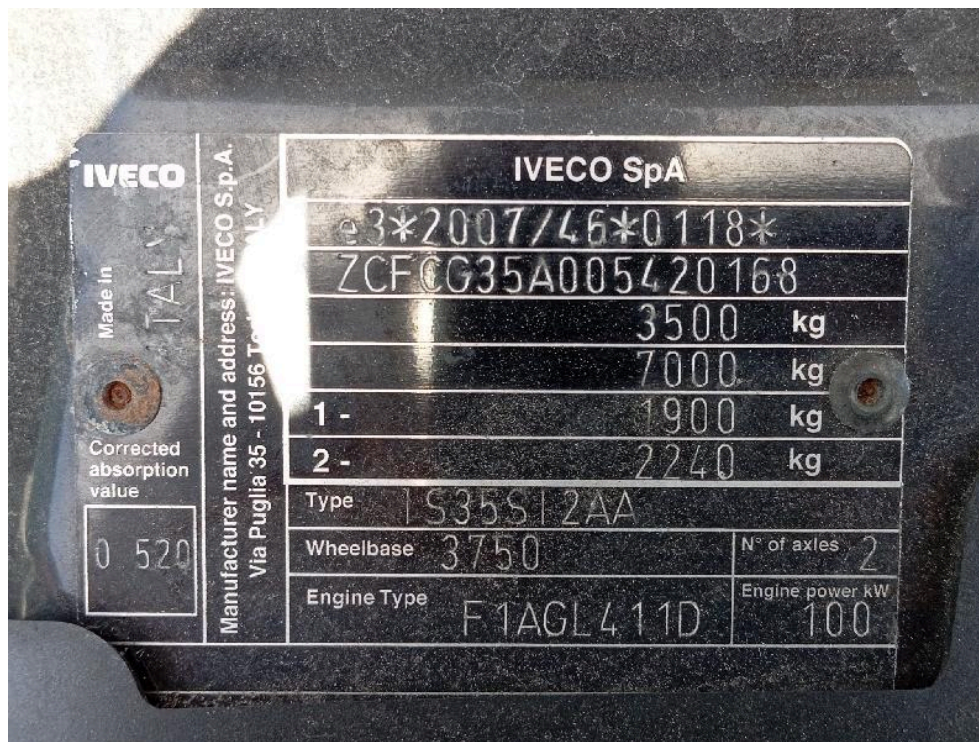


Bild: 6 Fahrzeugidentnummer



Bild: 7 Laufleistung

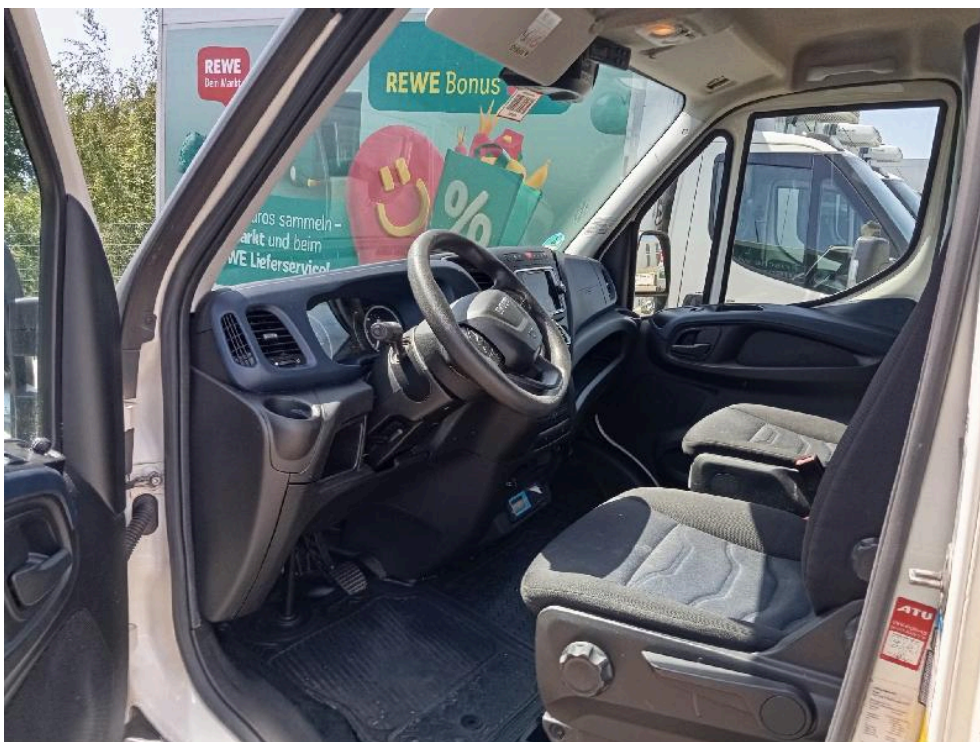


Bild: 8 Innenraum, vorne links



Bild: 9 Motorraum



Bild: 10 Radio



Bild: 11 Kühlsteuerung mit Überwachung



Bild: 12 Laderaum



Bild: 13 Laderaum



Bild: 14 Beifahrersitz verschmutzt



Bild: 15 Elektrische Stromversorgung Fahrersitz unterbrochen



Bild: 16 Rußpartikelfilter voll



Bild: 17 Sonnenblende links gebrochen



Bild: 18 Sonnenblende rechts abgerissen



Bild: 19 Frontstoßfänger rechts verkratzt



Bild: 20 Radarsensor Abdeckung fehlt



Bild: 21 Frontstoßfänger gebrochen



Bild: 22 Tür vorn links verkratzt und eingedellt



Bild: 23 Tür vorn links verkratzt und eingedellt



Bild: 24 Tür vorn links verkratzt und eingedellt



Bild: 25 Außenspiegelkappe links verkratzt/ Blinkerglas gebrochen



Bild: 26 Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt

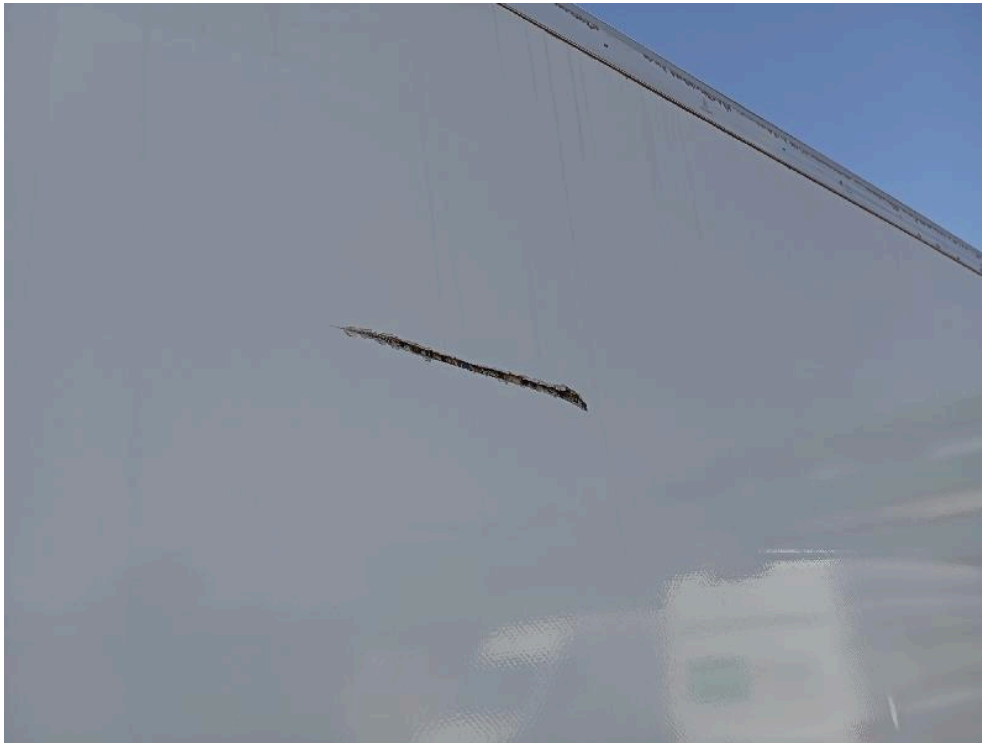


Bild: 27 Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt



Bild: 28 Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt



Bild: 29 Seitenwand Kofferaufbau links verkratzt und leicht streifend eingedrückt



Bild: 30 Heckauftritt verformt/Heckunterfahrschutz Korrosionsbehaftet



Bild: 31 Elektrik Seitenmarkierungsleuchte lose



Bild: 32 Heckwand leicht eingedellt



Bild: 33 Heckwand leicht eingedellt

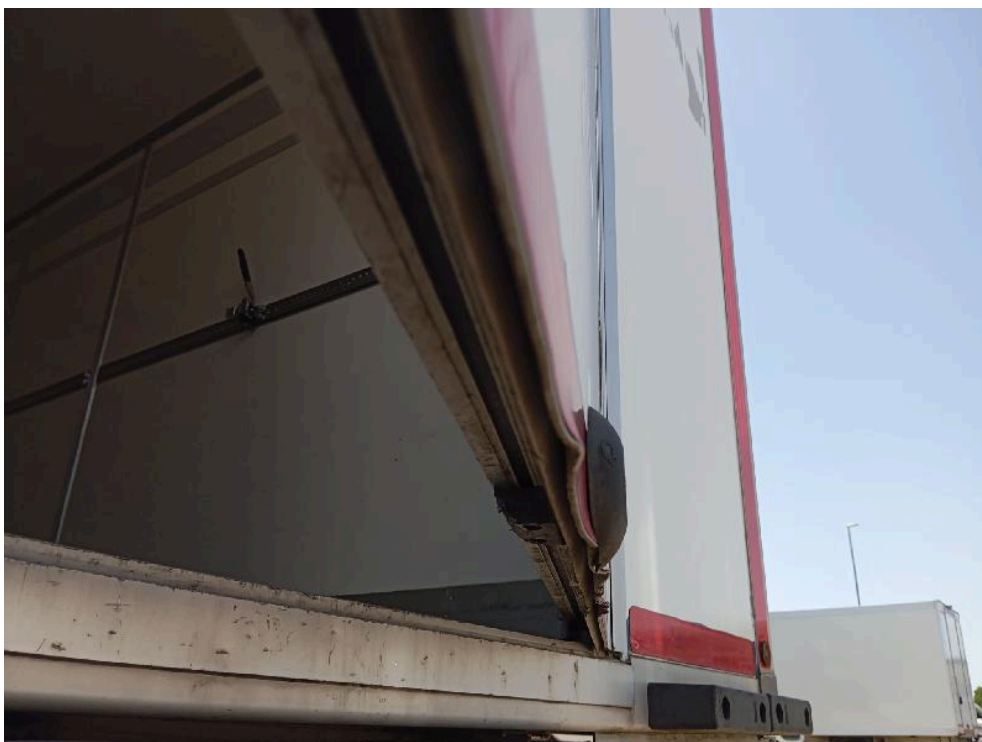


Bild: 34 Hecktür Dichtkante verformt



Bild: 35 Ecke Kofferaufbau hinten links verformt und verkratzt



Bild: 36 Kofferseitenwand rechts aufgerissen



Bild: 37 Kofferseitenwand rechts aufgerissen



Bild: 38 Kofferseitenwand rechts verschrammt



Bild: 39 Kofferseitenwand rechts verschrammt



Bild: 40 Kofferseitenwand rechts verschrammt



Bild: 41 Schmutzlappen Rad vorn rechts abgerissen



Bild: 42 Radlaufblenden vorn rechts verkratzt/ Kotflügel eingedrückt



Bild: 43 Tür vorn rechts eingedellt



Bild: 44 Tür vorn rechts eingedellt



Bild: 45 Außenspiegelkappe rechts verkratzt/ Blinkerglas gebrochen



Bild: 46 Kotflügel rechts deformiert



Bild: 47 Kotflügel rechts deformiert



Bild: 48 Verschluss Hecktür defekt