



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46178887
Auftrags-Nr / Referenz: MW3025180
Besichtigungsdatum: 26.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 400 Pro		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA50PK634097
Erstzulassung	27.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	16.269 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00005	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Moonlight White / Starry Blac...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	24 Monat(e)
Letzte Wartung	06/2026 bei 16.090 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Blau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	r-234356	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2024

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm



Bezeichnung
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Moonlight White / Starry Black Metallic (Two -Tone)
Wärmepumpen-Funktion

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	elektrisches System	Batterieabdeckung (Kratzer an HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose durchführen
2	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: Elektro

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

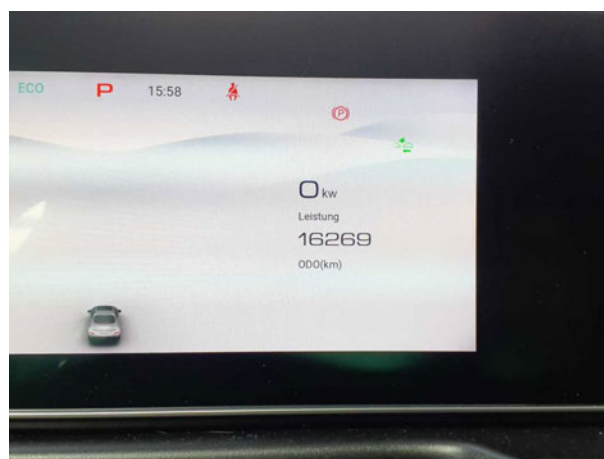


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

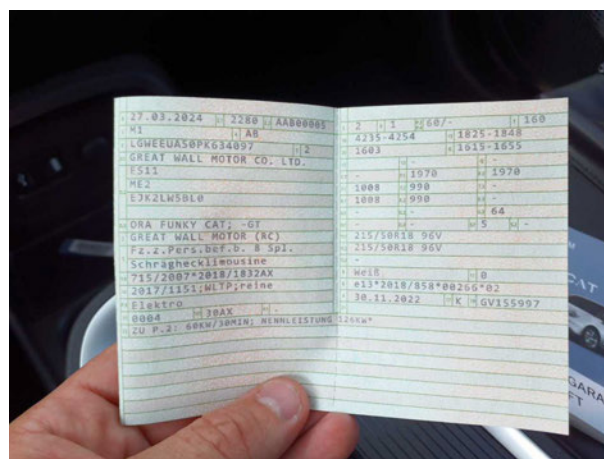


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

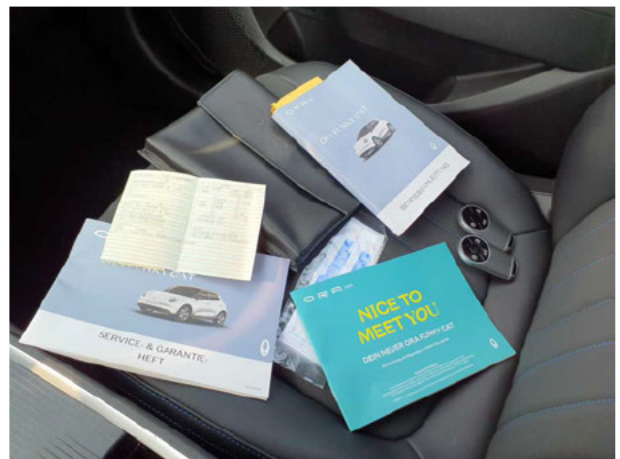


Abbildung 16: Sonstiges

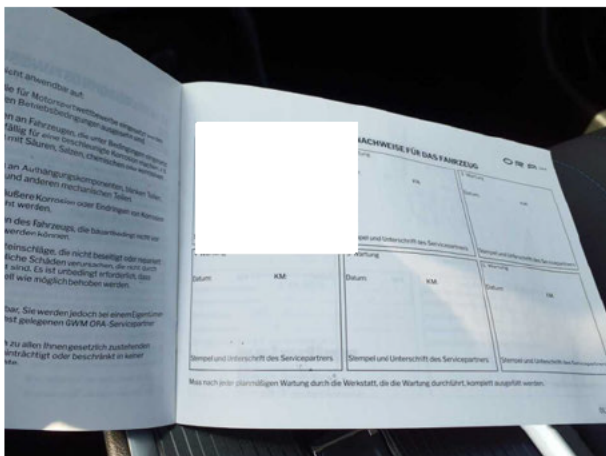


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: elektrisches System: Batterieabdeckung (Kratzer ... HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose durchführen



Beschädigung #1: elektrisches System: Batterieabdeckung (Kratzer an HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose




Beschädigung #1: elektrisches System: Batterieabdeckung (Kratzer ... HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose durchführen



Beschädigung #1: elektrisches System: Batterieabdeckung (Kratzer an HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose



Beschädigung #1: elektrisches System: Batterieabdeckung (Kratzer ... HV-Batterieabdeckung) - Kratzer - Diagnose durchführen

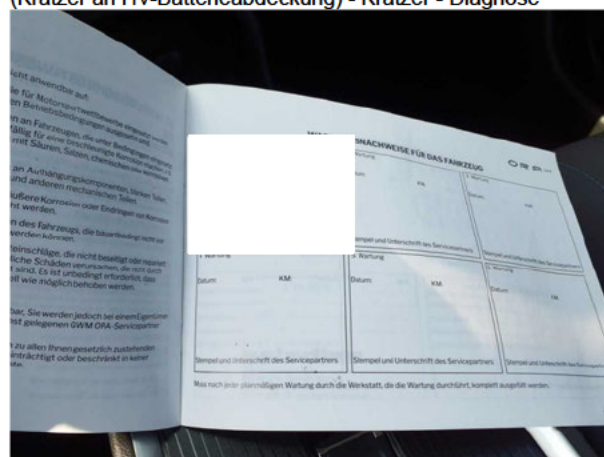

Beschädigung #2: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -