

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -XX 0314E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEGEKNL075531
Vertrags-Nummer:	65748082	Erstzulassung:	20.05.2022
Internes KZ:	15061407	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS/ 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1938	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65748082
Amtliches Kennzeichen: HD -XX 0314E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.06.2026	9059998739	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
16.11.2025	9059968978	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.05.2023	9059847480	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.04.2023	9059845037	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.04.2023	9059844846	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65748082
Amtliches Kennzeichen: HD -XX 0314E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



LPSVSEGEKNL075531

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	86,197 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	4,549 km
Type / Model	2	Main inspection (Report on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL075531	Power	80 kW
First registration	20 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	03/2025, 60,746 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Interior	Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean
4	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
5	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
10	Front bumper	Front bumper - Deformed - Repair and paint
11	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Door - front left side	Door - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46743710
Delivery date: 27 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46743710
Delivery date: 27 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	86,197 km
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL075531	First registration	20 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46743710
Delivery date: 27 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

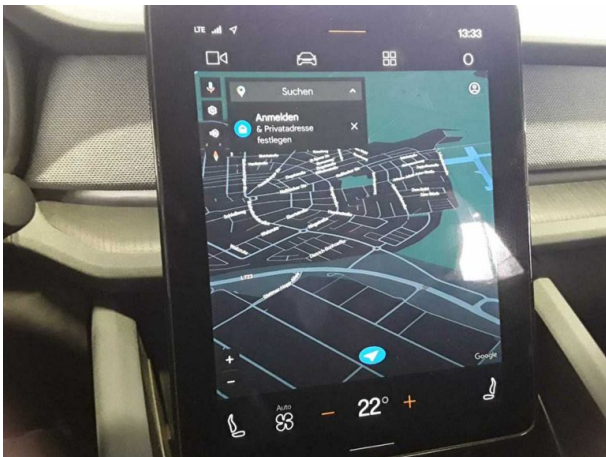


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

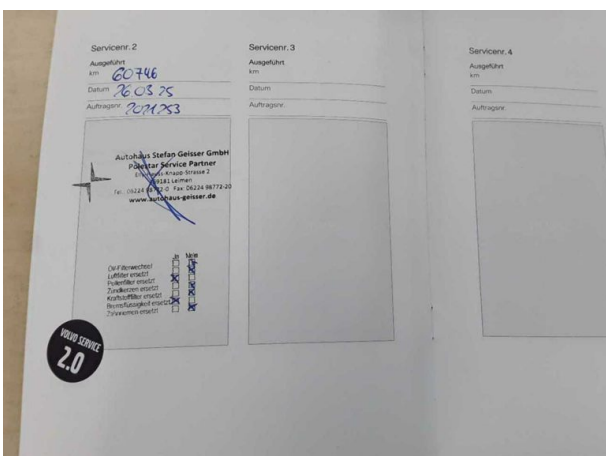


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 27 Jul 2026
Protocol number: 46743710
 Delivery date: 27 Jul 2026



Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace




Damage #3: Interior: Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean




Damage #3: Interior: Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean



Damage #3: Interior: Interior (Tierhaare) - Soiled - Clean

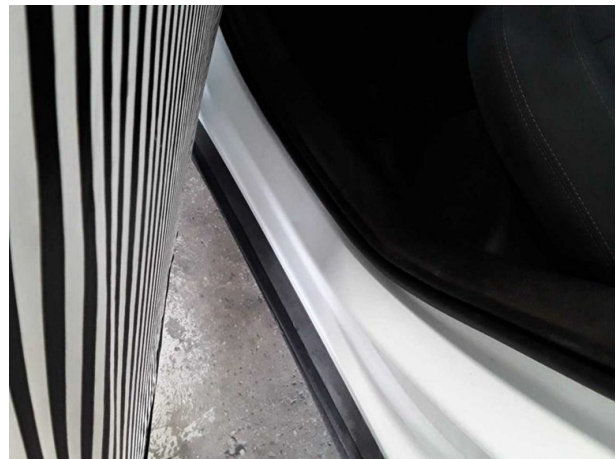

Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work

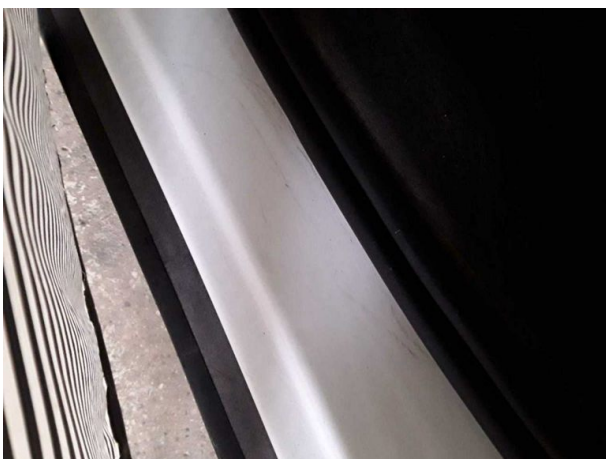

Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Rep... and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

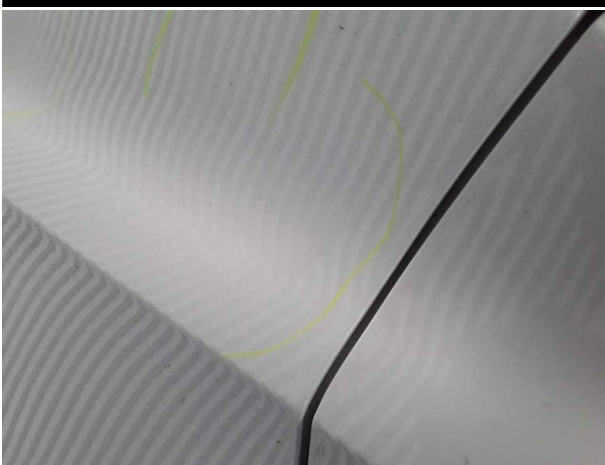

Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



Damage #12: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



LPSVSEGEKNL075531

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	86.197 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	4.549 km
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL075531	Leistung	80 kW
Erstzulassung	20.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	03/2025, 60.746 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Interieur	Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt - reinigen
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.07.2026
Protokollnummer: 46743710
Anlieferungsdatum: 27.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	86.197 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL075531	Erstzulassung	20.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.07.2026
Protokollnummer: 46743710
Anlieferungsdatum: 27.07.2026



Abbildung 7: Innenraum

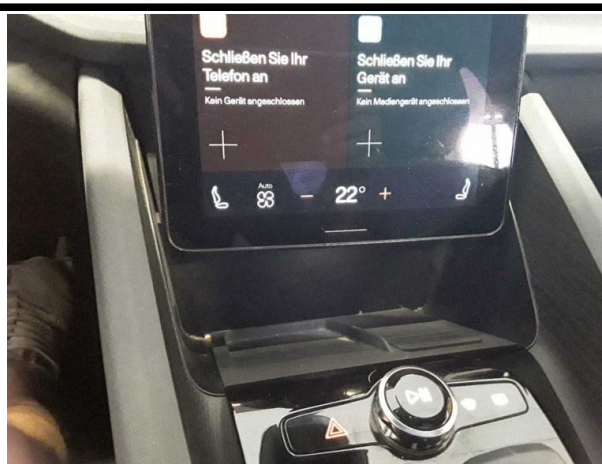


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

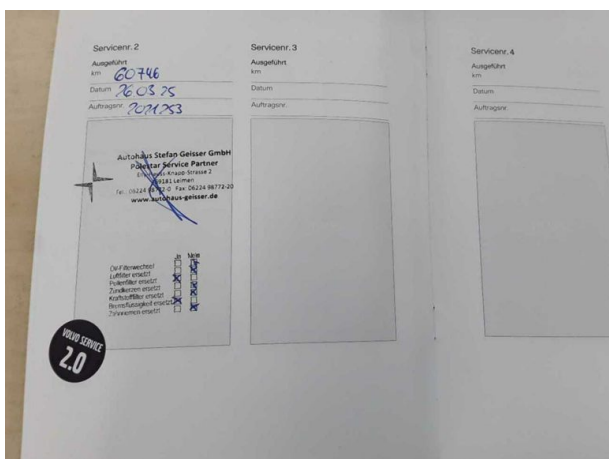


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt...
 reinigen




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Tierhaare) -
 verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Tierhaare) - verschmutzt...
 reinigen

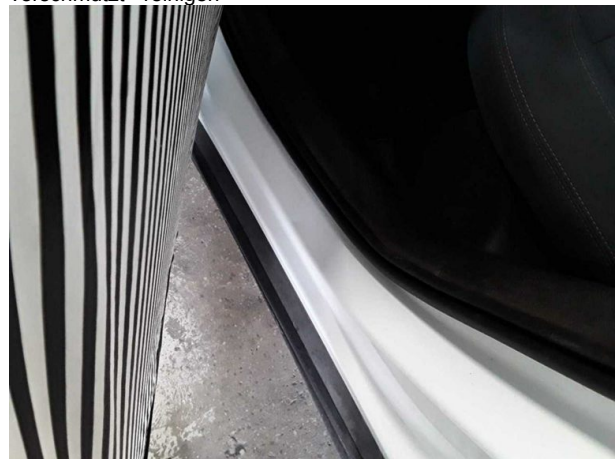

Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft
 instandsetzen

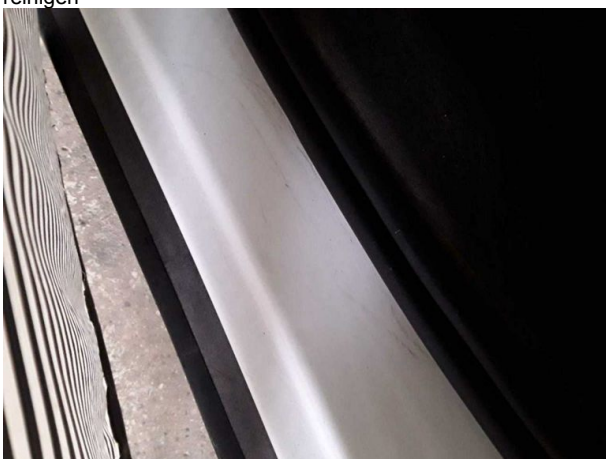

Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft
 instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft
 instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

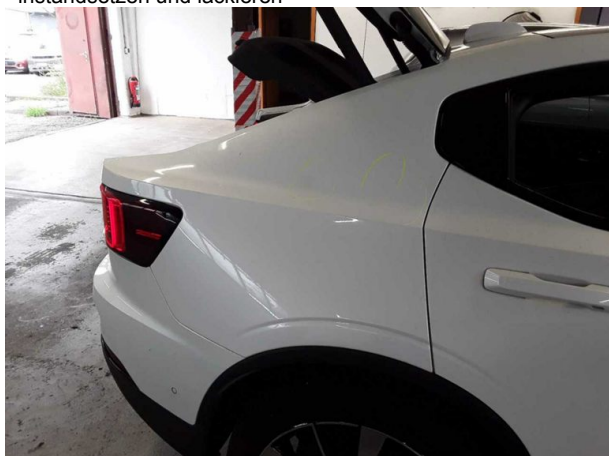

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

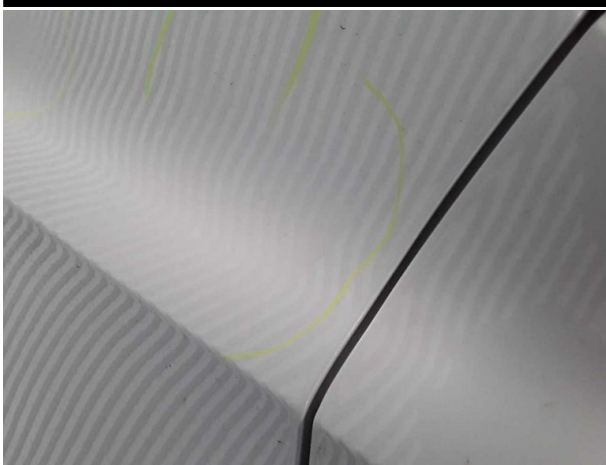

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott