



VXKUHZKXZN4328441

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	35.709 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	3 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	11/2026
Fahrgestellnummer	VXKUHZKXZN4328441	Leistung / Hubraum	57 kW / 0 ccm
Erstzulassung	19.10.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	09/2024, 20.560 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Antennenstab - Marderschaden - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Folgekosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern
5	elektronische Systeme	Rückfahrkamera (Linse) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (09/2025 fehlt - 1Jahr/20000km) - kein Nachweis
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Tür vorn links	Tür (unterhalb) - verformt - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg (vorn und hinten) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46382767
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: SV O.Tschorn



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46382767
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: SV O.Tschorn



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	35.709 km
Fahrgestellnummer	VXKUHZKXZN4328441	Erstzulassung	19.10.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

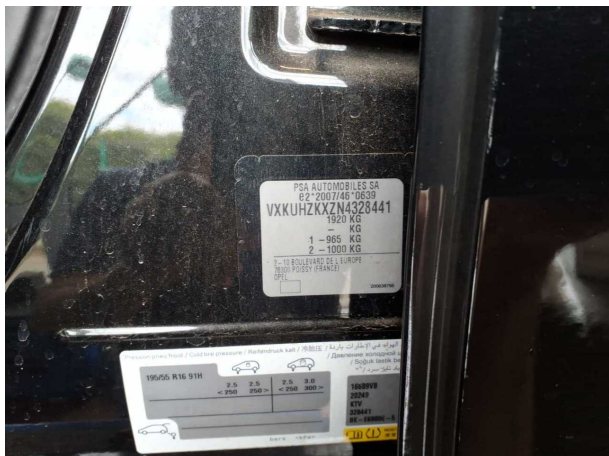


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne

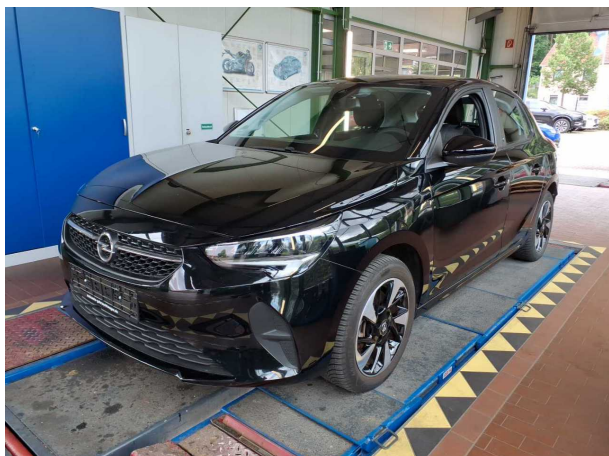


Abbildung 3: Schräg vorne

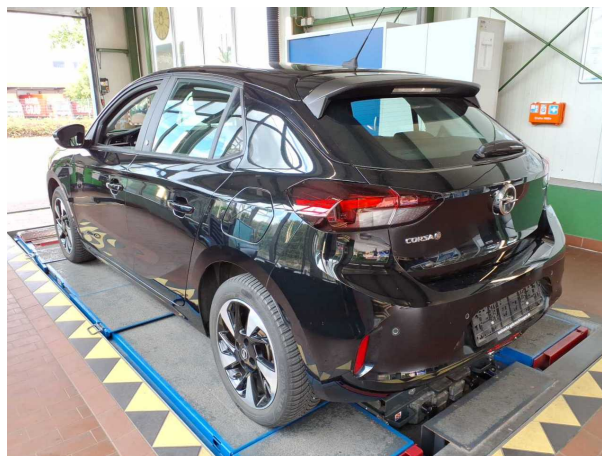


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

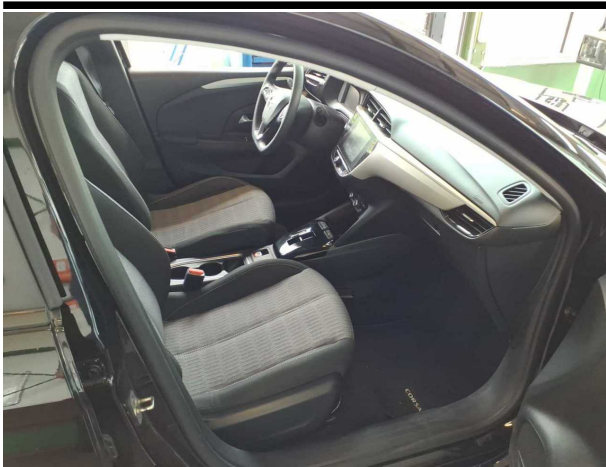


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Pirna
Heidenauer Straße 106
01796 Pirna

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46382767
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: SV O.Tschorn

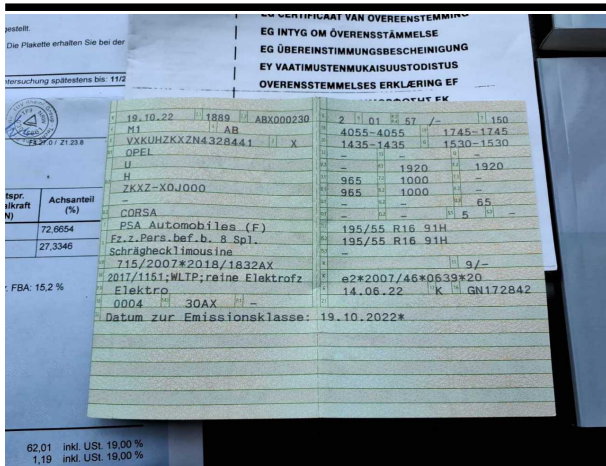


Abbildung 13: Dokumente

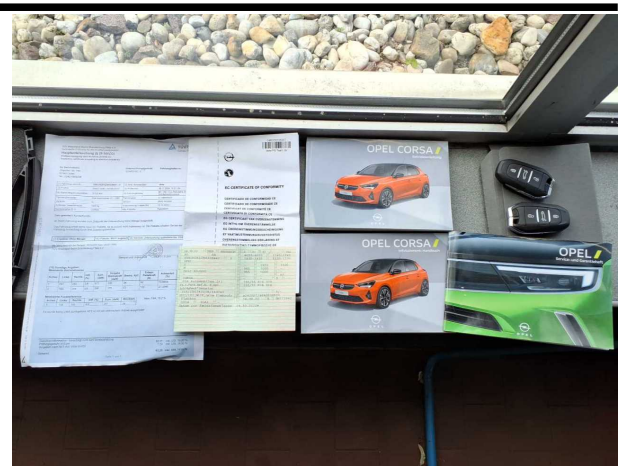


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

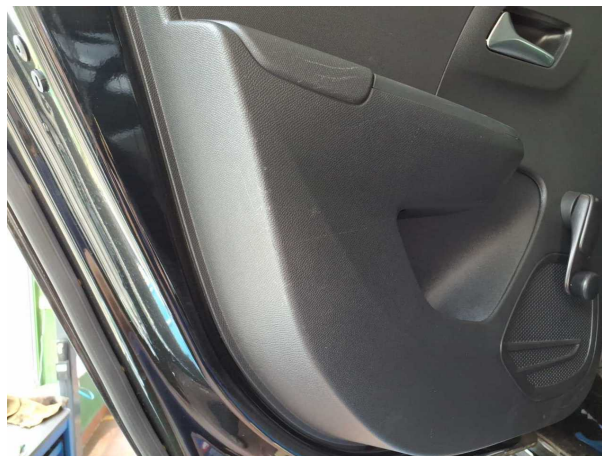


Abbildung 16: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Antennenstab - Marderschaden
- erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft -

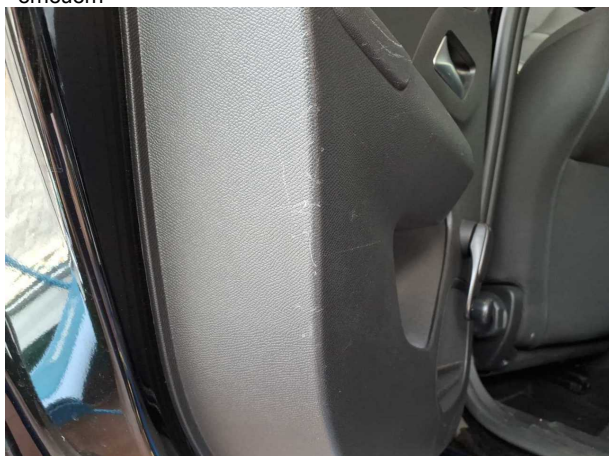

Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. -
ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Unterbodenverkleidung
(Folgekosten können entstehen) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #4: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Folgekosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Folgekosten können entstehen) - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Rückfahrkamera (Linse) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: elektronische Systeme: Rückfahrkamera (Linse) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern

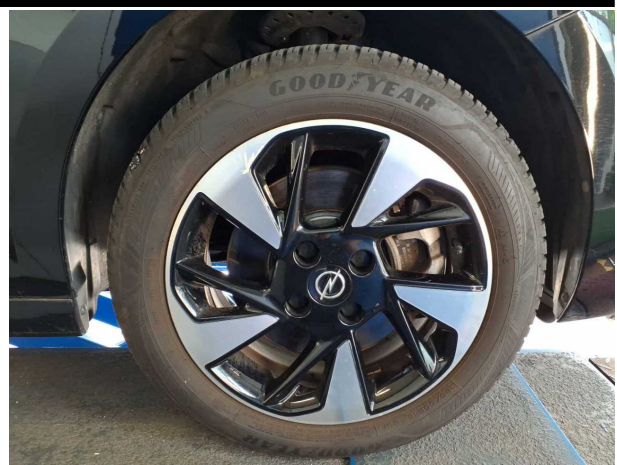

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (unterhalb) - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (unterhalb) - verformt - instandsetzen und lackieren

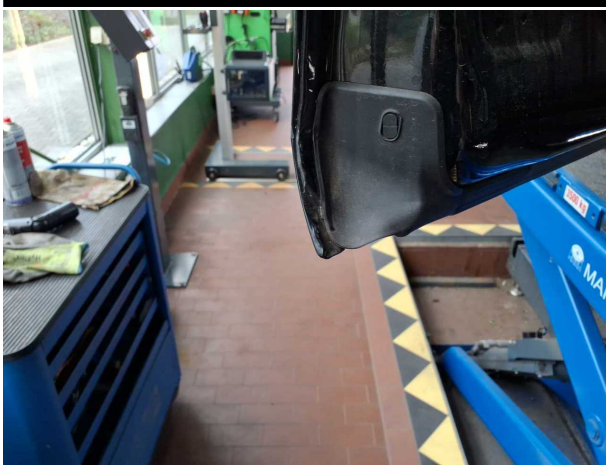


Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (unterhalb) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (unterhalb) - verformt - instandsetzen und lackieren

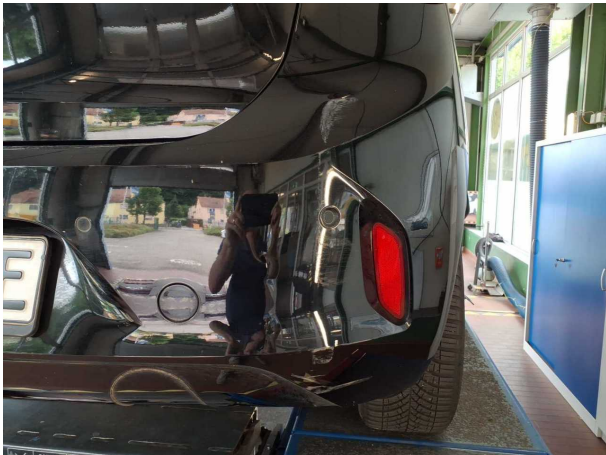


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

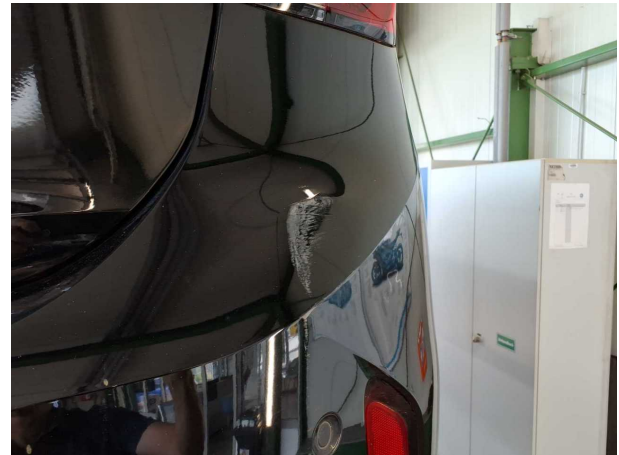


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

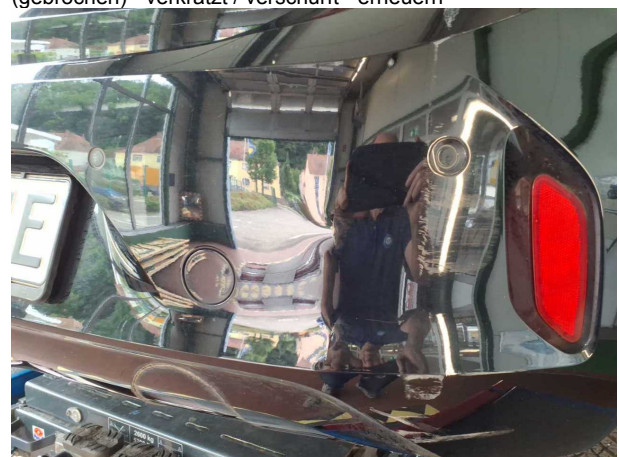


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

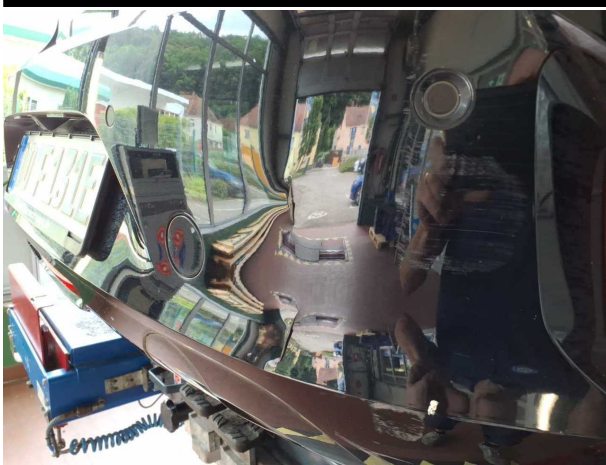

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

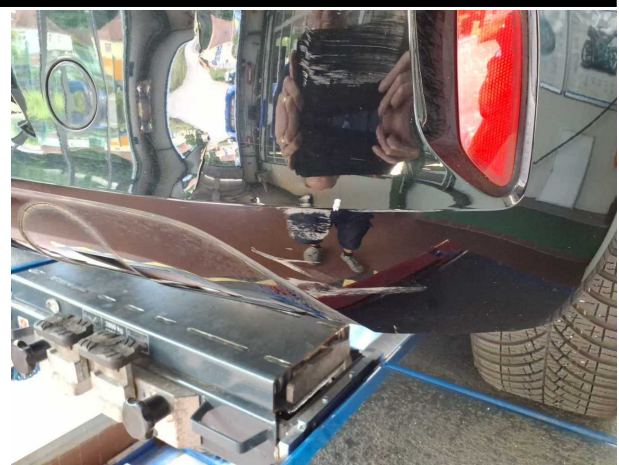

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

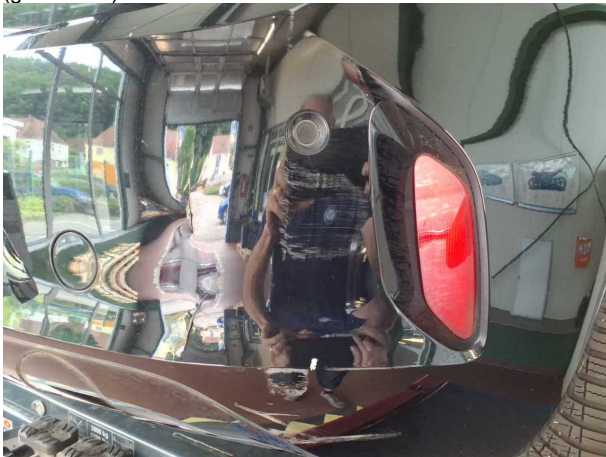

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (gebrochen) - verkratzt / verschürft - erneuern

046CC0133337



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
 EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
 OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUH2KXZN4328441

amtl. UZ: FD-RM 969E
 zugeteilt am
 19.0KT. 2022

Landrat Fulda
 Kfz.-Zulassungsbehörde
 i.A. *Rand*

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
 Hybridelektrofahrzeuge
 Stromverbrauch (gewicht.,
 kombiniert): - Wh/km
 Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
-----	---	----------------------------------	-------------------------

Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	159,0	Wh/km
Elektrische Reichweite	352,0	km
Elektrische Reichweite innerorts	500,0	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 84P auf 6.50JX16/

ET32;

zu Nr. 35: 205/45 R17 84P auf 7.00JX17/

ET32;

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0088YMSE

Haendler Code DE0402

Motor kennzeichnung 105TDN00

Motorseriennummer 24126

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner hiermit, dass das Fahrzeug:

Yannik Bourven bestätigt

0.1. Fabrikmarke: OPEL

0.2. Typ: U

Variante: H

Version: ZKXZ-X0J000

Handelsbezeichnung(en):

CORSA

0.2.3 Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-ZXX-REDU576B-VR3-0

0.2.3.1 Kennung der A/C-Familie:

-

0.2.3.2 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.2.3.4 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.2.3.5 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.2.3.6 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.2.3.7 Kennung der PEMS-Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 POISSY, France

Anbringungsstelle und Anbringungsart

an der linken oder rechten B-Säule

der vorgeschriebenen Schilder:

0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VXKHUHXZM4328441

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

19.07.2022

mit dem in der am 14.06.2022 erteilten

Genehmigung e2*2007/46*0639*20

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht

überinstimmt und zur fortwährenden

Teilnahme am Straßenverkehr in

Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr

in denen metrische Einheiten für

das Geschwindigkeitsmessgerät

und metrische Einheiten für den

Wegstreckenzähler verwendet werden,

zugelassen werden kann.

Paris 27.07.2022

Ort Datum

Manager

Vehicle

Certification

Unterschrift

Position

1. Anzahl der Achsen:

2 2540 mm

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige

Verbindung): 4

3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:

1: Achse 1 nicht automatisiert

4. Achsstände:

4.1. 1 - 2: 2540 mm

5. Länge: 2540 mm

6. Breite: 1745 mm

7. Höhe: 1435 mm

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1530 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1538 kg

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse

1920 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

1: 965 kg

2: 1000 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der

Fahrzeugkombination:

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei

Beförderung eines

Deichselanhängers: - kg

18.3 Zentralachsenanhangern: - kg

18.4 ungebremsten Anhängers: - kg

19. Technisch zulässige Stützlast am

Kupplungspunkt: - kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine:

PSA

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am

Motor: ZK01

22. Arbeitsverfahren:

23. Reiner Elektroantrieb:

23.1 Hybrid-Elektro-Fahrzeug: ja

24. Anzahl und Anordnung

der Zylinder:

25. Hubraum: - cm³

26. Kraftstoff:

Elektro

26.1 Höchstleistung

27. Höchste Nennleistung: - kW bei: - min⁻¹

27.1 (Verbrennungsmotor)

27.3 Höchste Nennleistung: 100.00 kW (Elektromotor)

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 57.00 kW

(Elektromotor)

28. Getriebe (Typ):

28.1 Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. 5. Gang

0.5211 - - - -

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.1151 - - - -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2 Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.1151 - - - -

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

29. Höchstgeschwindigkeit:

30. Spurweite:

1: 150 km/h

2: 1490 mm

35. Reifen/Radkombination:

Energieeffizienzklasse von

Rollwiderstandskoeffizienten

(RWK) und Reifenklasse -

zur Bestimmung der CO₂-

Emissionen:

1: 195/55 R16 91H 6.5JX16 ET32

2: 195/55 R16 91H 6.5JX16 ET32

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

38. Code des Aufbaus:

AB Schräghecklimousine

40. Farbe des Fahrzeugs:

schwarz

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):

5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem

Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

bei der Drehzahl:

46. Standgeräusch:

- dB(A)

bei der Drehzahl:

47. Fahrergeräusch:

65.00 dB(A)

47.1 Abgasnorm:

AX

47.1.1 Parameter für die Emissionsprüfung

1609 kg

47.1.2 Querschnittsfläche

0.668 m²

47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des

Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm³

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0: 78.7

47.1.3.1 f1: 0.758

47.1.3.2 f2: 0.0262

47.2 Fahrzeugklasse:

47.2.1 Miniaturisierungsfaktor (fsc):

47.2.2 Begrenzte Geschwindigkeit:

48. Aggregatverhalten:

1.2 Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP

Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

NOx

NMHC

THC

CH4

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

48.1. Rauch

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

NOx [mg/km]

Vollständige

RDE-fahrt

Innerstädtische

RDE-fahrt

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

CO2-Emissionen

[g/km]

Kraftstoffverbrauch

[l/100km]

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gewichtet,

kombiniert

Gas

CO2-Emissionen

[g/km]

Kraftstoffverbrauch

[l/100km]

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6342723
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition Corsa-e
Listenpreis	15.437,64
VIN	VXKUHZKXZN4328441
Erstzulassungsdatum	19.10.2022
Kennzeichen	DD-F 131E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6342723 31.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110145	05.11.2025	Stoßfänger hinten rechts	