

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002524735
Besichtigt am: 17.06.2026 11:19
Berichts-Nr: 10867285
FIN: WAUZZZF39P1069385



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

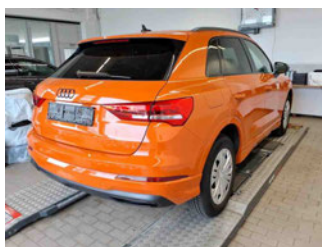

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10867285
 vom: 24.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOV
Erstzulassungsdatum:	15.02.2023
Laufleistung:	38.808 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pulsorange
Farbe Dach:	Pulsorange
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dämpfung vorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlage Micrometallic silber
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dispomodell 2
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Drehstromgenerator 140 A
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
advanced	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Akzentflächen schwarz glänzend	Einparkhilfe plus
Alcantara / Kunstleder mono.pur550-Kombination	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Parkbremse
Anhängevorrichtung	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Audi AG	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi phone box	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi pre sense basic	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Smartphone Interface	Fernlichtassistent
Audi Soundsystem	Fertigungsablauf Standard
Audi virtual cockpit plus	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie 380A (68Ah)	Geschlossener Aufbau
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	gesetzlicher Notruf
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Grundausrüstung
Betriebsspannung 12 V	Heckleuchten
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Frontspoiler
Kein Selbstabholer	Ohne Garagentoröffner
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Keine Aktionsausführung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortfahrwerk	Ohne Logoprojektion
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortpaket	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonder-Maßnahmen
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. statisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Optikpaket schwarz plus
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ottomotor
Mit Multifunktionskamera	Räder der Serie
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Reifen 235/50 R19
MMI Navigation plus	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radstand
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
N.N.N. Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/50 R19 99V
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Ablagepaket	Reifenreparaturset
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder
Ohne alternativ-Antriebssystem	S tronic
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Scheibenbremsen hinten
Ohne Audi drive select	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheinwerfer
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne ECO-Funktion	Seitliche Dekorfolien
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienqualität
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Sitzbelegungserkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

Sitzheizung vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsitze vorn
Sprachdialogsystem
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx17 Winterreifen 215/65 R17
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Stoßfänger advanced in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagesfahrlichtschaltung -- NAR --
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Transportschutzfolie mit zusätzlichen
Transportschutzmaßnahmen
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfand Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
3	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Sitzbezug vorne rechts	Kratzer	Smart Repair Leder
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
11	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
13	Unterbodenschutz hinten rechts	Gebrochen	Ersetzen
14	Unterbodenschutz vorne rechts	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF39P1069385

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

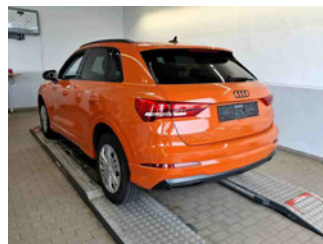

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

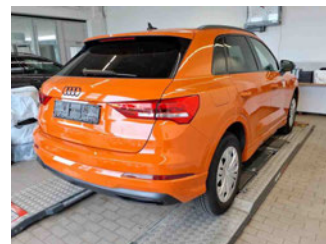

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

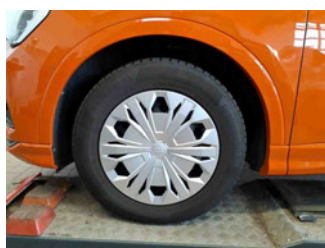


Räder - Rad montiert vorne
links

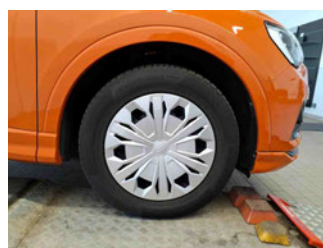

Räder - Rad montiert vorne
rechts

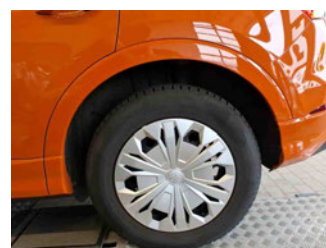

Räder - Rad montiert hinten
links

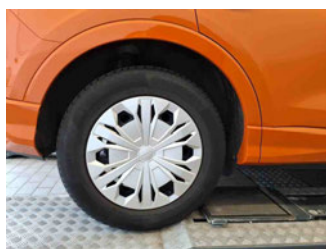

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

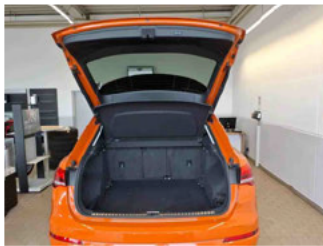

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

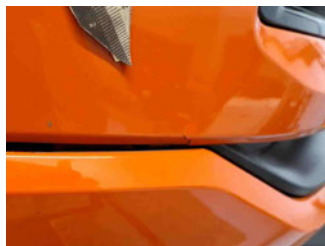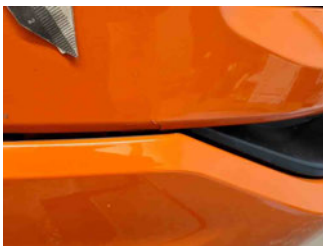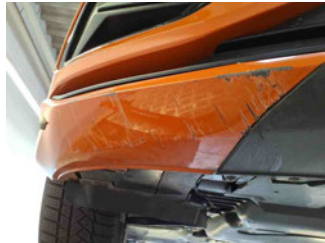

2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen





3 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen





4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Sitzbezug vorne rechts - Kratzer - Smart Repair Leder

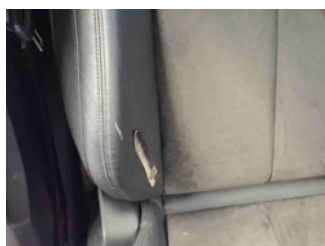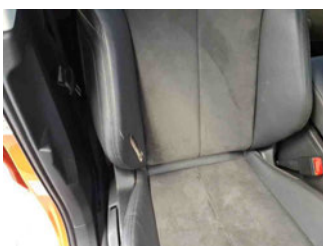


6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

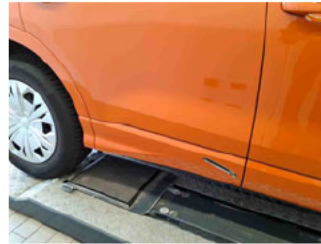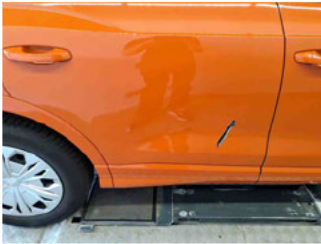



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

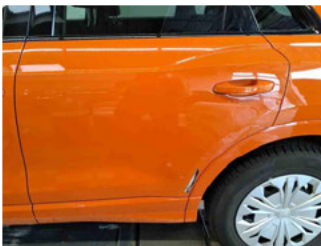

9 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair

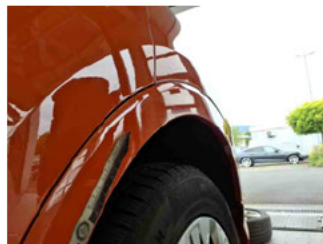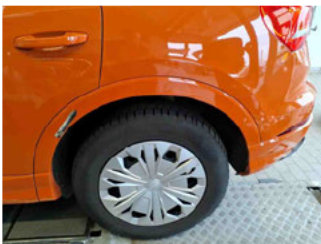

10 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

11 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



12 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



13 - Unterbodenschutz hinten rechts - Gebrochen - Ersetzen



14 - Unterbodenschutz vorne rechts - Gebrochen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10867285
vom: 24.06.2026

2 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

