

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

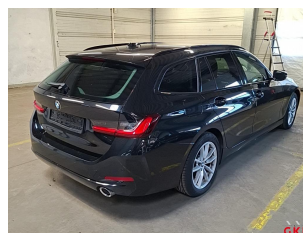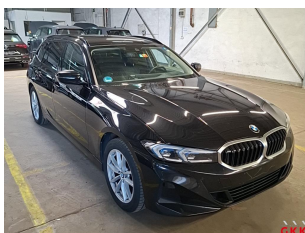

Vorgang

Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0002075365

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WBA31FZ090FP28944			
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Black Sapphire / Metallic
Hersteller	BMW	Nächste HU	04/2028
Typ / Verkaufsbez.	320 d Mild-Hybrid xDrive	Laufleistung abgelesen	141.890 km
Erstzulassung	28.03.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/50 R17 98Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/50 R17 98Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/50 R17 98Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	225/50 R17 98Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 12.01.2026 bei km 123.878.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage-Paket	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote Services	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	BMW Live Cockpit Plus
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
BMW Curved Display	Bordcomputer
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachreling Hochglanz Shadow-Line	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Dynamische Bremsleuchte
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
Dynamische Traction Control (DTC)	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fernentriegelung Heckklappe
Fußmatten Velours	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Kopfstützen hinten klappbar	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)	Modellpflege
Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	Parkbremse elektrisch
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Tagfahrlicht LED	Blinkleuchten LED
Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn
Servolenkung Servotronic	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Start/Stop-Anlage (Funktion)	Warndreieck
Widescreen Display	Wärmeschutzverglasung getönt
Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)	

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Fahrassistenz-System: Driving Assistant	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Fzg. ohne Modell-Schriftzug	HiFi-Lautsprechersystem
Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend	Innovations-Paket
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
BMW Live Cockpit Professional	Head-up-Display
Metallic-Lackierung	Parkassistent-Paket
Fahrassistenz-System: Park-Assistent	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
Rückfahrkamera	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
Sitzheizung vorn	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
Sportsitze vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	1159,70 €	579,85 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 20, Bild 21)	903,13 €	451,57 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	1161,57 €	1161,57 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links hinten -unterhalb-, beschädigt, kalt drücken (Bild 25, Bild 26)	120,00 €	120,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	1558,38 €	858,95 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	832,85 €	416,43 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	346,26 €	173,13 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	6.640,21 €
Minderwert	4.319,82 €
Händlereinkaufspreis	10.525,00 €
Händlerverkaufspreis	12.225,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 10.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage

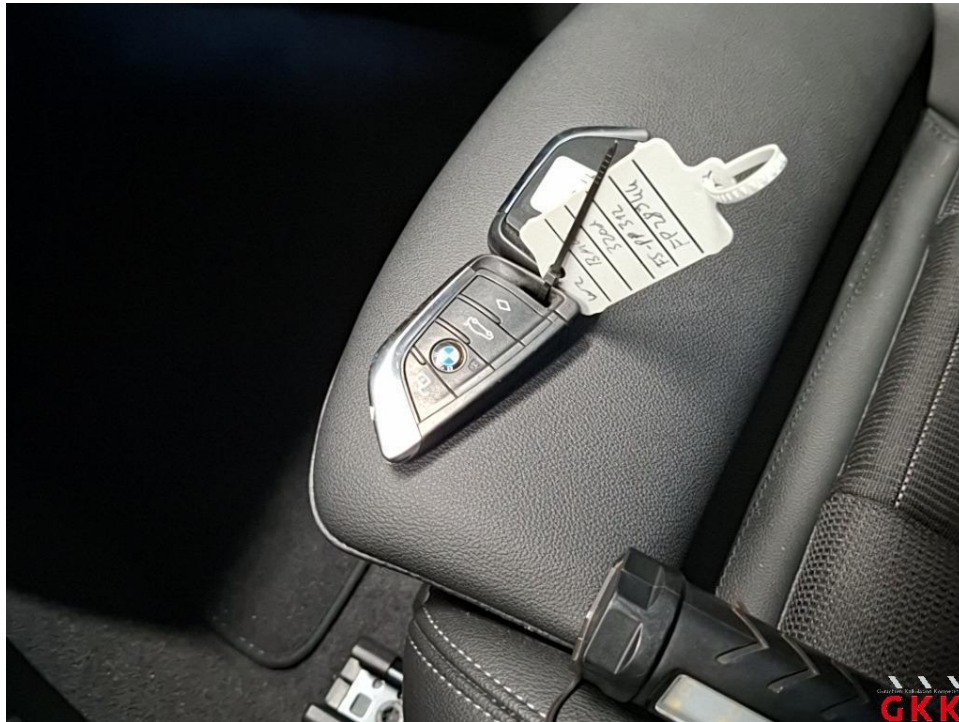


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage

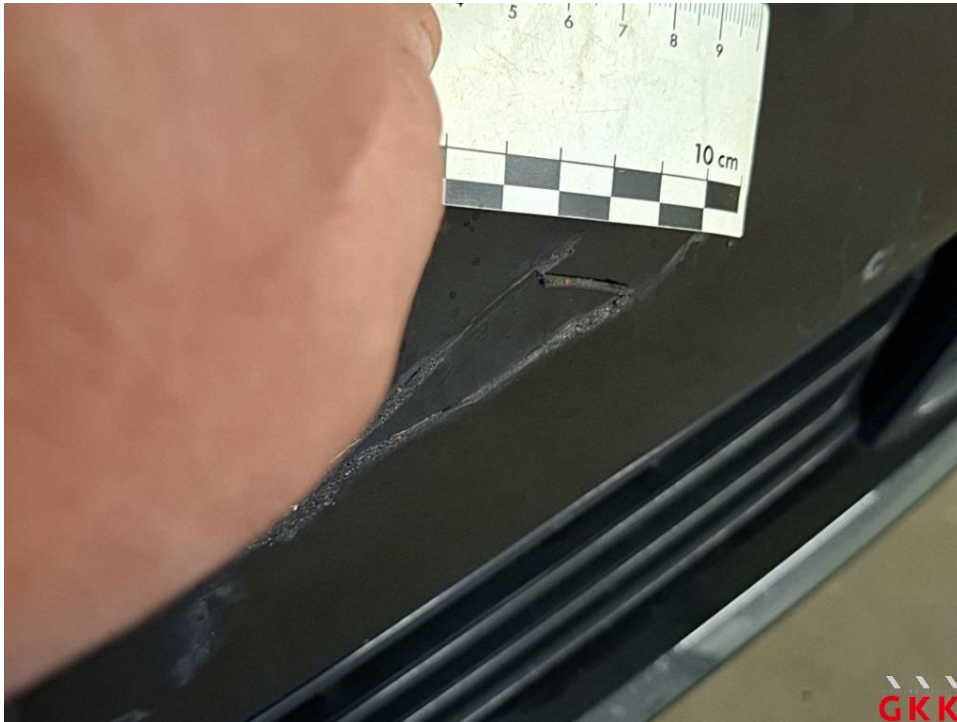


Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 22 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, beschädigt, kalt drücken



Bild 26 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

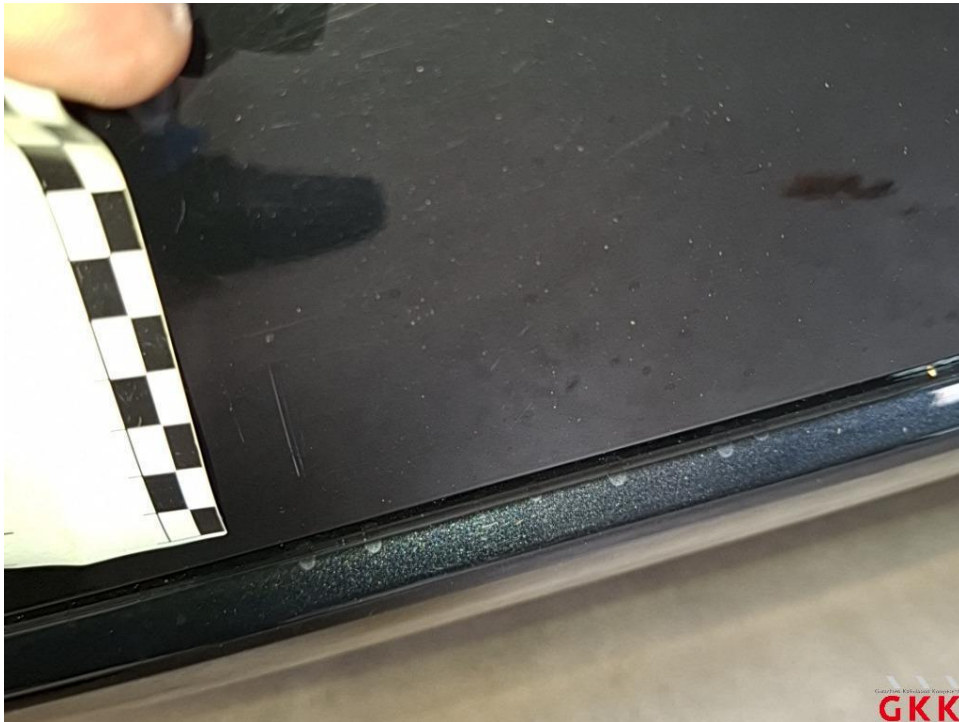


Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 38 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten