

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002380018
Besichtigt am:	14.04.2026 11:42
Berichts-Nr:	10447575
FIN:	WVGZZZA1ZNV058476



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CFP
Erstzulassungsdatum:	23.12.2021
Laufleistung:	78.680 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	ECO-Funktion
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Türen	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Ambientebeleuchtung rot	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Außen-Sound Standard	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC mit Fahrzeugstopp-Funktion und Notbremsassistent "Front Assist"	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Scheinwerfer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dachhimmel schwarz	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Diesel
Digitaler Radioempfang DAB+	Kurzheck
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Sitzheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trennwand
Mit Individualeinbau	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Pedale in Edelstahl gebürstet
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Progressivlenkung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenkontrollanzeige
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Anhängervorrichtung	Schalthebelknopf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dachreling	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladedose	Sport-Ausstattung
Ohne Ladekabel	Sportfahrwerk
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sportsitze vorn
Ohne Lichtassistent	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Stabilisator vorn
	Standard-Klimazonen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfland Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV058476

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

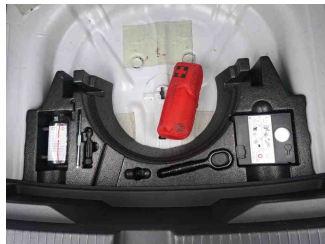


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

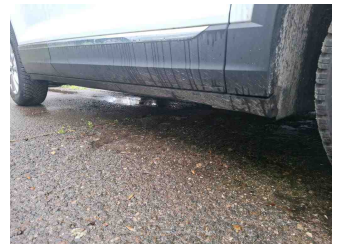

Seitenansicht - Schweller rechts

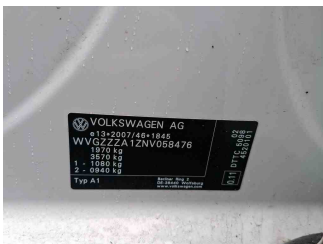


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

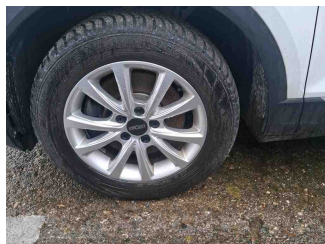


Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts

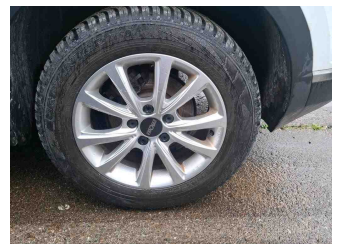


Räder - Rad montiert hinten
links

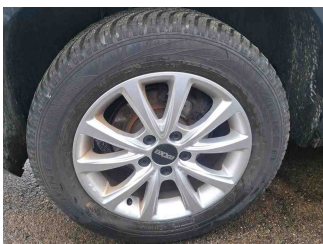


Räder - Rad montiert hinten
rechts

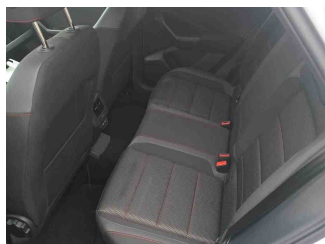

Innenraum - Mittelkonsole

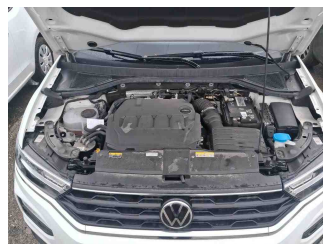

Fahrzeug - Motorraum offen

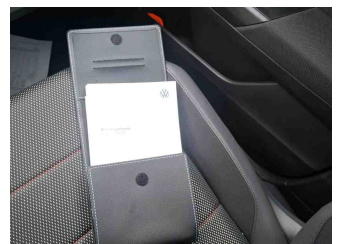

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10447575
vom: 17.04.2026



Innenraum - Kofferraum

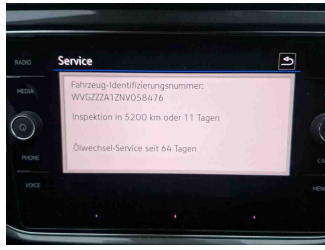

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

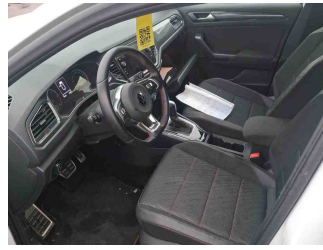

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

