

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	22.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	08.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0002072505

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0YXXTTGYNA76485</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Polar-Silber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	05/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 340 L2 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	82.176 km
<b>Erstzulassung</b>	19.04.2023	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	2 / 4
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 96 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	3 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	3 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✓ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 12.03.2026 bei km 81.200.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Fahrerseite	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay		Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Handschuhfach abschließbar	
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn		Innenraumfilter: Pollenfilter	
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard		Karosserievariante: Normaldach	
Klimaanlage		Kühlergrill schwarz grau	
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, ohne Fenster mit Durchlademöglichkeit unten		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LKW-Zulassung		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 3300 mm	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schmutzfänger vorn und hinten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar		Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Stoßfänger teillackiert	
Style-Farb-Paket		Außenspiegel in Wagenfarbe	
Seitenschutzleisten in Wagenfarbe		Stoßfänger in Wagenfarbe	
Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch	
Verzurrschienen seitlich im Laderaum		Verzurrösen (8)	
Wegfahrsperr		Wärmeschutzverglasung leicht getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite	✓	Armlehnen vorn	✓
Batterieüberwachung programmierbar	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	✓
Ford SYNC 3	✓	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	✓	Generator 240 A	✓
Heckklappe mit Verglasung	✓	Heckscheibe heizbar	✓
Laderaumleuchte LED	✓	Metallic-Lackierung	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓	Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien)	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 18, Bild 19)	100,00 €	100,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, lackieren	712,14 €	427,28 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	403,62 €	403,62 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 15)	185,91 €	185,91 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.586,67 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.301,81 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>12.675,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>14.450,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Will, Luke Felix  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 10.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

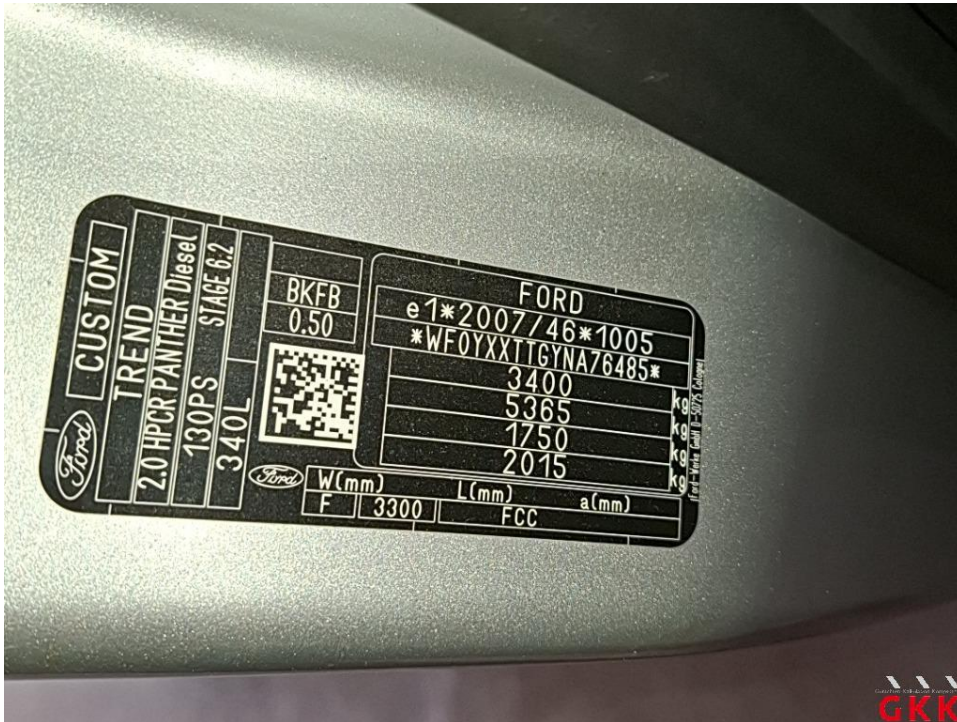


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

Fahrzeugangaben			
VIN : WF0YXTTGYNA76485	Zulassungsland :	Garantie - Startdatum :	19.04.2023
Modell : Transit/Tourneo Custom 2012			
Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER F			
Farbe : MOONDUST SILVER C/C MED SOLID			
Wartungsintervall : Alle 40000 KM oder 24 Monate ( je nachdem, was zuerst eintritt )			
Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand	
6 Jahr (120000 km)	12.03.2028	120000KM ( je nachdem, was zuerst eintritt )	
Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Auto-Zierk Burgdorfer Str. 115 31275 GERMANY 05132/829630 04638862 info@auto-zierk.de ford-zierk-lehrte.de	Auftragsdatum : 12.03.2026 Auftragsnummer : 107692	Ablesewert : 81200 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (80000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 2 - Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters
	Auftragsdatum : 25.10.2024 Auftragsnummer : 102953	Ablesewert : 80989 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (40000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 1 - Erfolgreich

Bild 12

**Fotoanlage**



Bild 13

**TUVNORD**

GmbH & Co. KG  
 Hannover  
 RD Mobilität GmbH & Co. KG  
 tion Anderten  
 tr. 4a  
 Hannover  
 mbH  
 rger Str. 209  
 Bad Oldesloe

Bericht Nr. : D-10599414329001  
 Prüzfiffer iKFZ : q4ltx7ZP  
 (1) Fz-Ident.-Nr. : WF0YXTTGYNA76485  
 (2) Amtl. Kennz. : D OD HK224  
 (3) Ort, Datum : Hannover, 26.05.2025  
 (4) km-Stand : 56558  
 (5) Fz-Art : Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t N1  
 Van BB  
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel  
 (8) Nächste HU : Mai 2027  
 HU-Plakette : ja  
 Fz-Hersteller : FORD (D) 8566  
 Fz-Typ : FCC BMU07588  
 Erstzulassung : 19.04.2023  
 zGM / zAL [kg] : 3400  
 Letzte HU : -  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 Ende der HU : 26.05.2025, 09:06 Uhr

ung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor  
 nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

din, sehr geehrter Kunde,  
 g wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

erständige: Kerstin Meyer

(Unterschrift)

TUVNORD  
 Nächste HU:  
**MAI 2027**  
 TUVNORD Mobilität

Bremswerte				Bereifung			
Mess- und Funktionswerte der Bremse				Profiltiefe (mm)			
Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min	Links	Rechts

Größendzeichnung

Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, inkl. Zusatzschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 16 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 18 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken