

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Life Sports Utility Vehicle 5-türig
1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JM 1508	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZ5NZNM035000
Vertrags-Nummer:	41936080	Erstzulassung:	12.01.2022
Internes KZ:	15030519	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Life Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Aut

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Life Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbr./100 Km:	4,800	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	198	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1716	zul. Gewicht (kg):	2260

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 41936080
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 1508
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Life Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.12.2023	9059870184	Eigenverschulden	Abdeckkappe Abschlepphaken vorne	Ja	Nein
23.07.2022	9059820023	Eigenverschulden	Kennzeichen vorne	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 41936080
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 1508
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION Life Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.12.2023	42049	Wartungszusatzumfänge
04.12.2023	42049	Inspektion und Wartung
07.08.2024	60937	Bremsflüssigkeitswechsel
07.08.2024	60937	Inspektion und Wartung
07.08.2024	60937	Ölwechsel-Hinterachse
07.08.2024	60937	Wartungszusatzumfänge
07.08.2024	60937	Öl-Hinterachse
22.01.2025	73100	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.04.2025	79372	Wartungszusatzumfänge
24.04.2025	79372	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WVGZZZ5NZNM035000

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	119,738 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	-1,600 km
Type / Model	TIGUAN	Main inspection (Report not on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NZNM035000	Power / Engine displacement	110 kW / 1,968 ccm
First registration	12 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
3	Wing mirror - left side	Cap - Abrasion - Cover / polish
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Boot lid / rear door	Reflectors - Damaged - Replace
6	Front bumper	Air-inlet grille - Damaged - Replace
7	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
10	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
11	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
12	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
13	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Replace
14	Seat - rear	Upholstery - Damaged - Replace
15	Rear bumper	Spoiler - Deformed - Replace
16	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
17	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
18	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Door - rear left side	Door edge - Scratched - No deduction



No.	Component group	Description
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45927110
Delivery date: 12 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	TIGUAN	Mileage (Read)	119,738 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ5NZNM035000	First registration	12 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

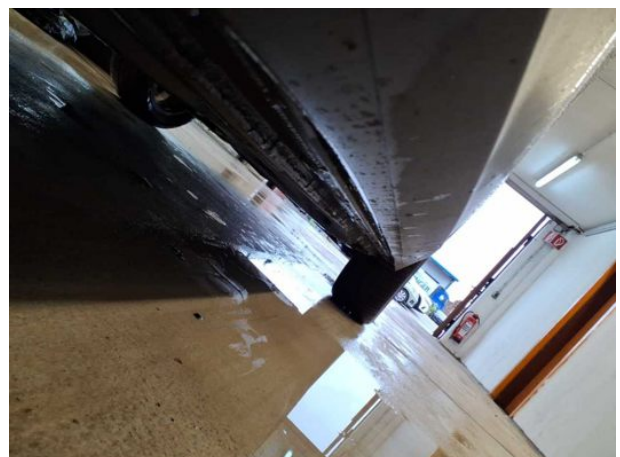


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #3: Wing mirror - left side: Cap - Abrasion - Cover / polish



Damage #5: Boot lid / rear door: Reflectors - Damaged - Replace



Damage #6: Front bumper: Air-inlet grille - Damaged - Replace



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value

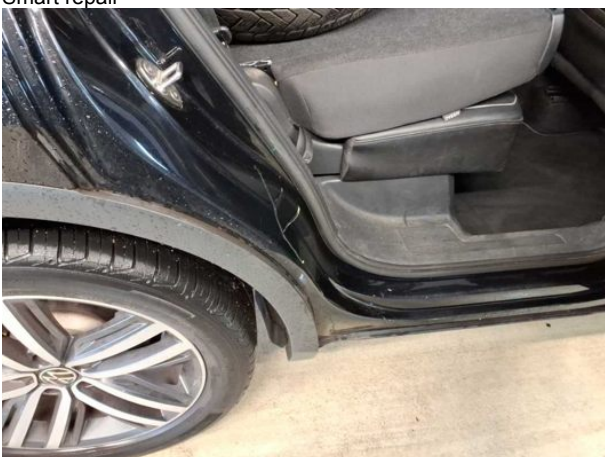


Damage #10: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #10: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Smart repair

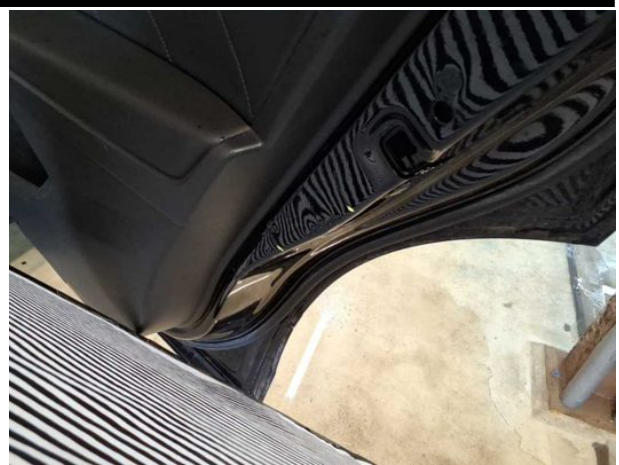


Damage #11: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #12: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #12: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work

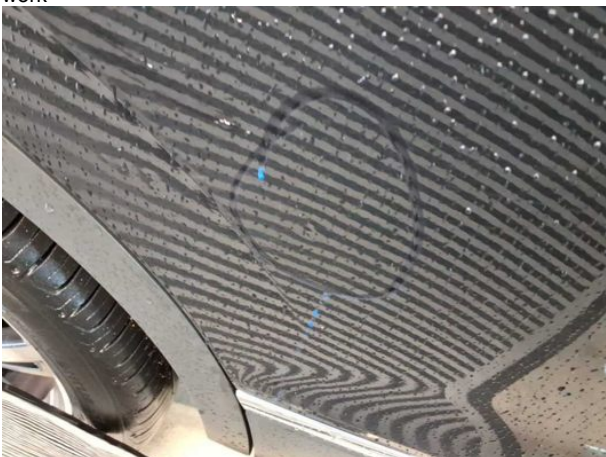

Damage #12: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Replace

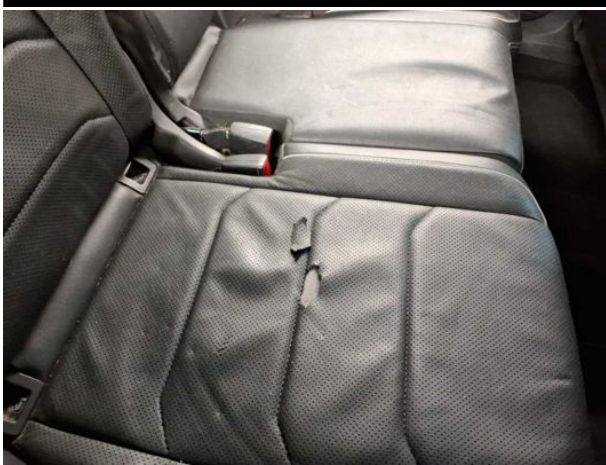

Damage #14: Seat - rear: Upholstery - Damaged - Replace



Damage #15: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace




Damage #15: Rear bumper: Spoiler - Deformed - Replace



Damage #17: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #17: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

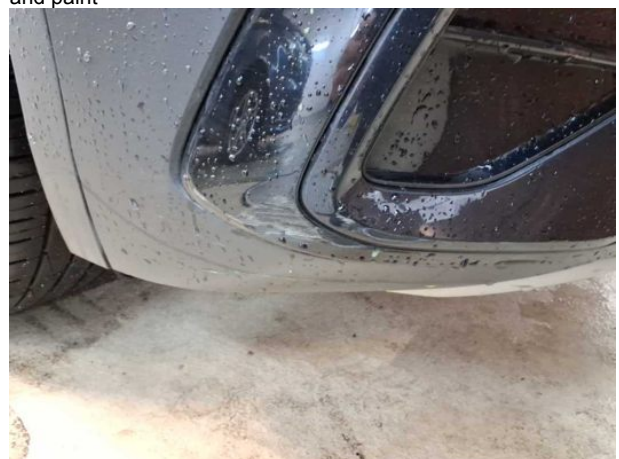

Damage #17: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf


Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45927110
Delivery date: 12 Jun 2026



Damage #18: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WVGZZZ5NZNM035000

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	119.738 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	-1.600 km
Typ/Modell	TIGUAN	HU (Bericht lag nicht vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZNM035000	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	12.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Abrieb - auslegen / polieren
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Reflektoren - beschädigt - erneuern
6	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern
7	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Sitz hinten	Sitzbezug - beschädigt - erneuern
15	Stoßfänger hinten	Spoiler - verformt - erneuern
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
17	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45927110
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TIGUAN	Laufleistung (abgelesen)	119.738 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZNM035000	Erstzulassung	12.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

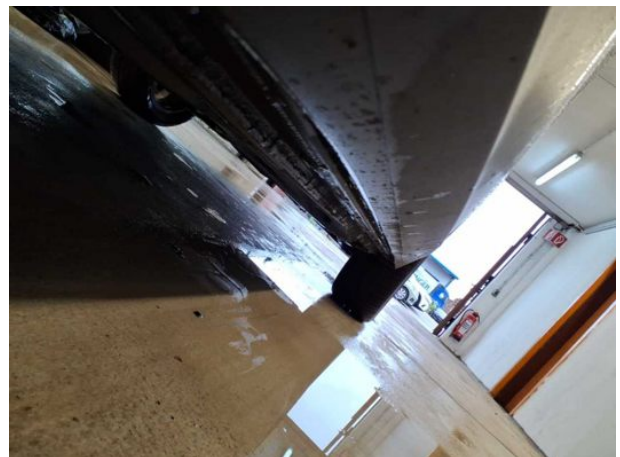


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Reflektoren - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

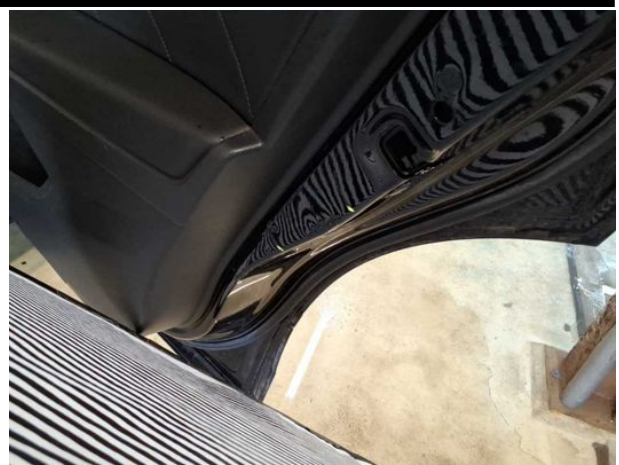


Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

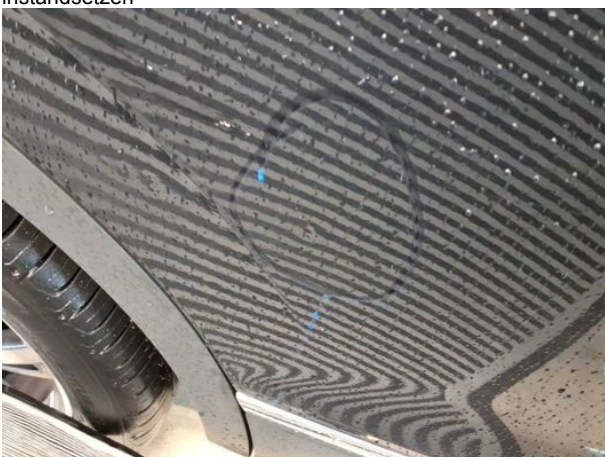

Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

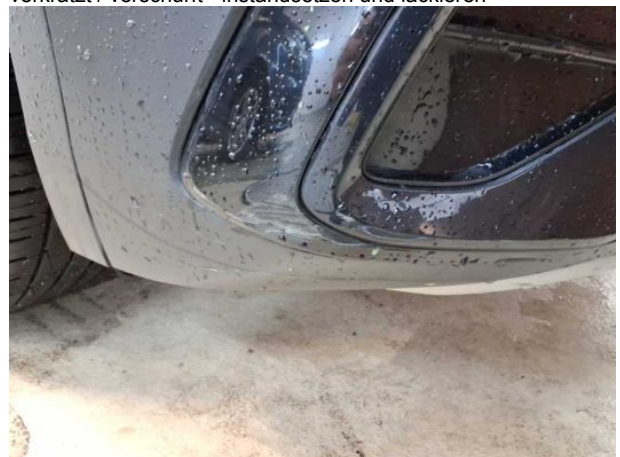

Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45927110
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott