

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002413721
Besichtigt am:	22.04.2026 09:35
Berichts-Nr:	10469526
FIN:	VSSZZZKL2PR039914



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

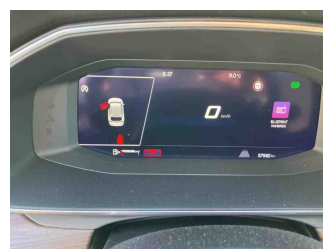

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	57.982 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)	Dekor-Einlagen für Konsole
10"-Navigationssystem "+"	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
18"-Leichtmetallräder "Performance" 30/8 in Atomgrau	Digitaler Radioempfang
18"-Reserverad als Notrad	Dispomodell 4
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl. Dieselmotor 2,0 l Aggr. 05L.C	Drei.-Automatikgurte vorn
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einparkhilfe
Alarm	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientelicht Ausführung 2	Einton-Signalhorn
Anpassungspaket: SP-Exklusivpaket	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Betriebsspannung 12 V	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordliteratur in Deutsch	Frontantrieb
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußhebelwerk "Standard"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, blank	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Hinterachse "Standard"
	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne connect Paket 1
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Dekorfolien/Embleme
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kompensor Ausf. 1	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Mode3 Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leuchtweitenregulierung	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Sitzheizung
Mit Individualeinbau	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stabilisator hinten
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationsgerät-High	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalsitze vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne "drive select"	Pan-European-eCall
Ohne 2. Batterie	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Preisnachlass-Paket
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand	Variant/Avant LEON Sportstourer
Rechtsverkehr	Variante Grundausstattung
Regionscode " ECE " für Radio	Wartungsintervallverlängerung
Reifen 225/40 R18 92Y xl	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten blank
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
SBBR-Leuchte in LED-Technik	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung	
Schublade unter dem linken Vordersitz	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sonderpreis	
Sonderspezifikationen	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standardelektrik	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Top-Ausstattung XCELLENCE	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Kühlergrill	Gebrochen	Ersetzen
4	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Außenschweller links	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
9	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL2PR039914

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

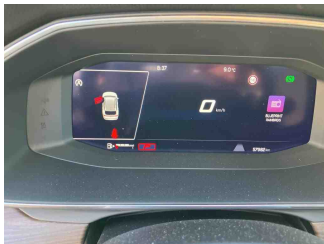

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

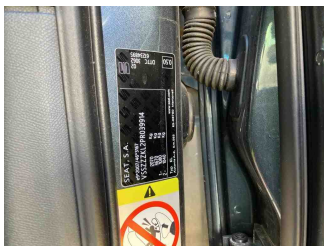

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

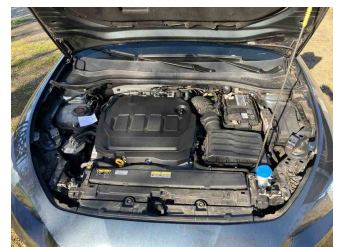

Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10469526
vom: 22.04.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

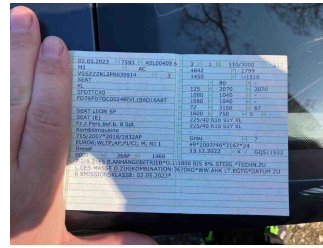


Fahrzeug - abgegebene ZB1

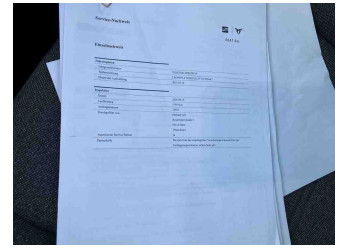

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

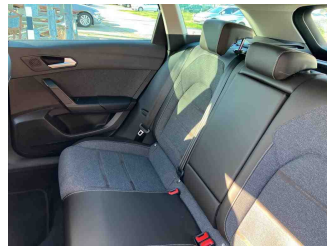

Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

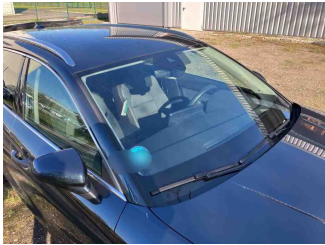



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



3 - Kühlergrill - Gebrochen - Ersetzen

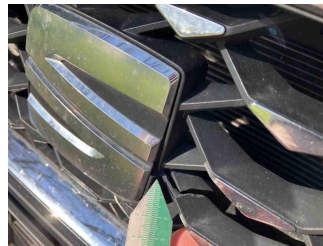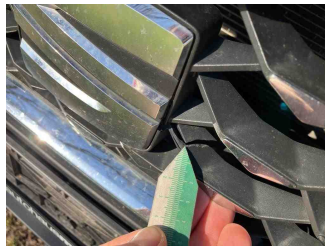


4 - Motor - Tierversiss - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

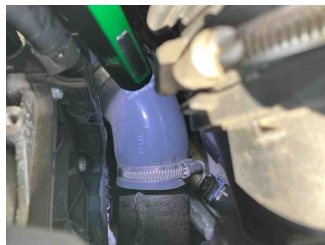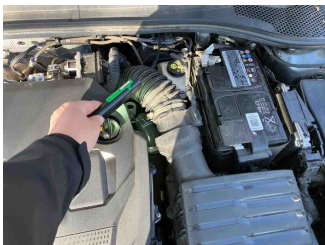


5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Außenschweller links - Kratzer - Smart Repair

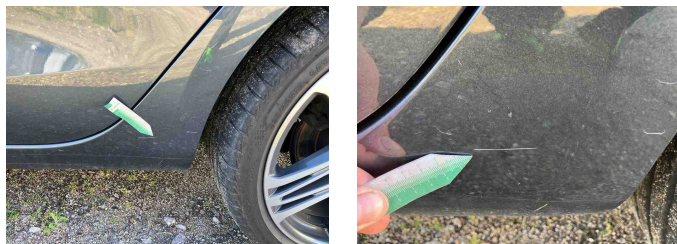


7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

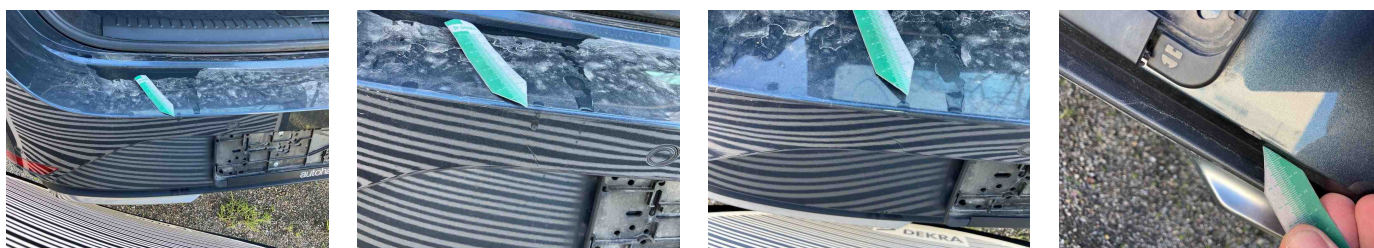

8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



9 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

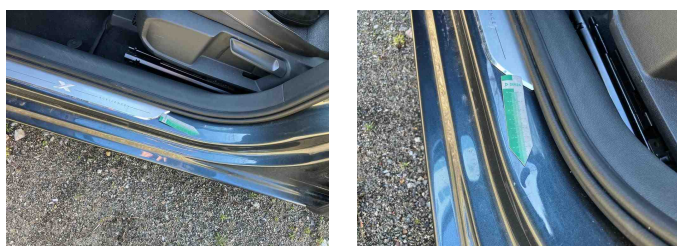

10 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

