

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002083457

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WBA25DP020N276171		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / 2-Schicht uni
Hersteller	BMW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive 20 i Mild Hybrid	Laufleistung abgelesen	36.448 km
Erstzulassung	11.04.2024	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	7 mm
Reservebereifung: ohne					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104W	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104W	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104W	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104W	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 09.10.2025 bei km 31.566.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Armauflage vorn
Audiosystem: Radio (BMW)	Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
Ausstattungs-Paket: Connected Professional	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
BMW Live Cockpit Plus	Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	Service-System: Amazon Alexa
Service-System: Remote Services	Service-System: Concierge Services
Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	Alarmanlage
Bordcomputer	Bremsassistent
Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)	Check-Control-System
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Traction Control (DTC)	Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	Getränkehalter vorn und hinten
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckleuchten LED
Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
Multifunktion für Lenkrad	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Luftauslass (Air Breather) schwarz matt	Mild-Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
Mittelarmlehne hinten	Modellpflege
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
Parkassistent-Paket	Fahrassistenz-System: Park-Assistent
Rückfahrkamera	Parkbremse elektrisch
Personalisierungssystem (Personal Profile)	Radstand 2864 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer LED
Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn
Serien-Fahrwerk	Service-System: ConnectedDrive Services
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Servolenkung
Servolenkung Servotronic	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec	Sitze vorn mechanisch verstellbar
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage (Funktion)

Serienausstattung

Tagfahrlicht LED	Uni-Lackierung
Wegfahrsperre	WLAN-Hotspot
Wärmeschutzverglasung getönt	

Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	Außenspiegel heizbar
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
Bedienelemente galvanisiert	BMW Live Cockpit Professional
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Innovations-Paket
Scheinwerfer Laserlicht	Head-up-Display
Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	Fahrassistenz-System: Driving Assistant
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control	Sitzheizung vorn
Sportsitze vorn	Winterfreude-Paket
Verglasung Akustikglas	Standheizung
Lenkrad heizbar	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1146,75 €	860,06 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1125,90 €	1125,90 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.405,42 €
Minderwert	2.118,73 €
Händlereinkaufspreis	27.000,00 €
Händlerverkaufspreis	30.575,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

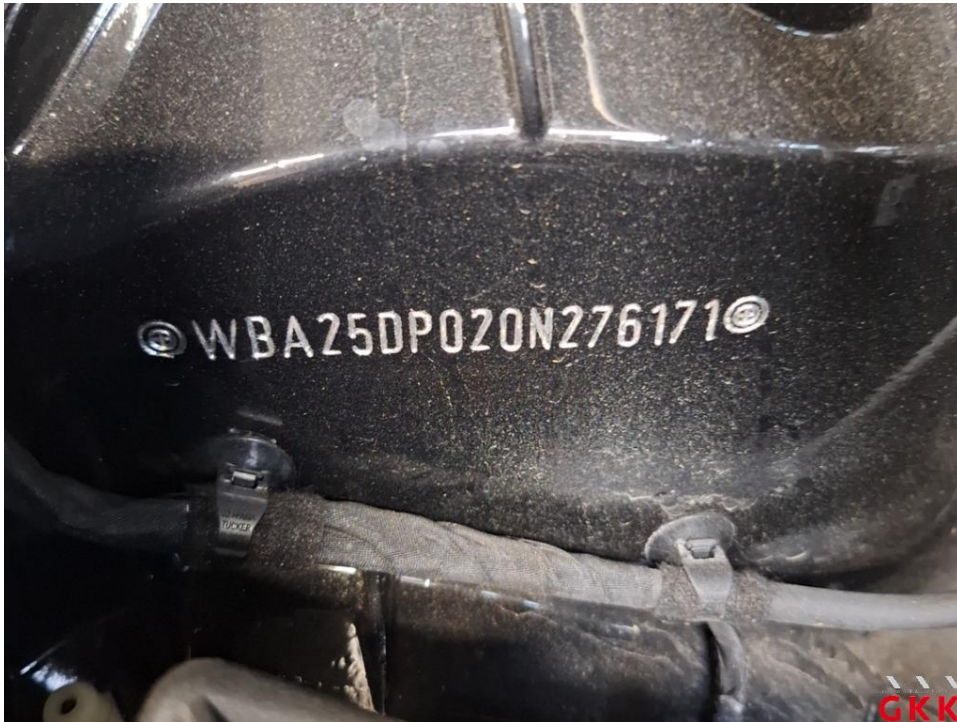


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

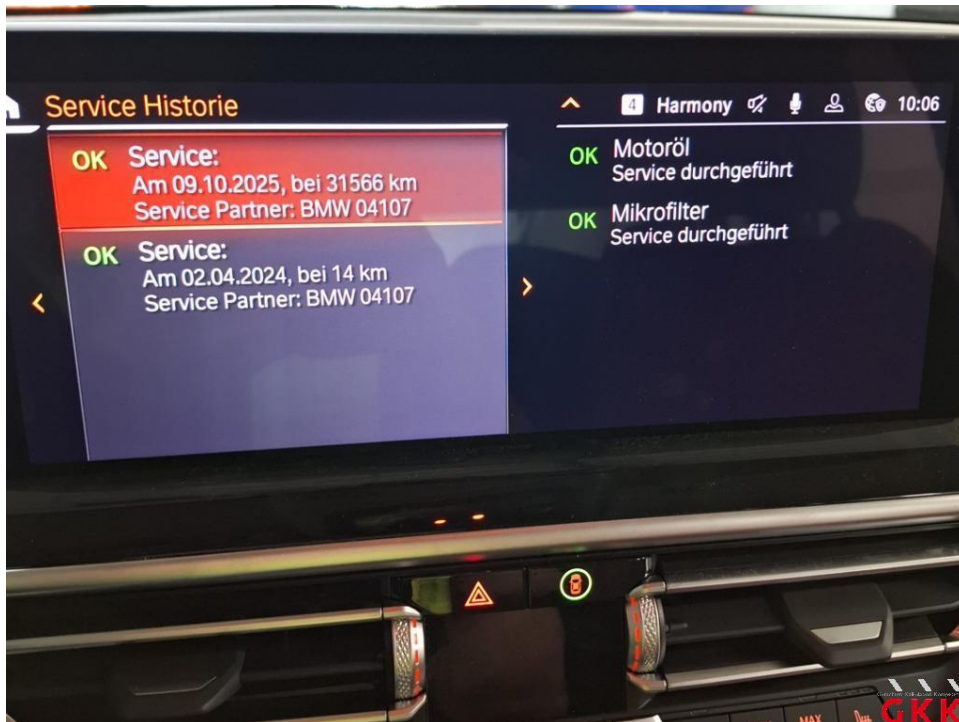


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

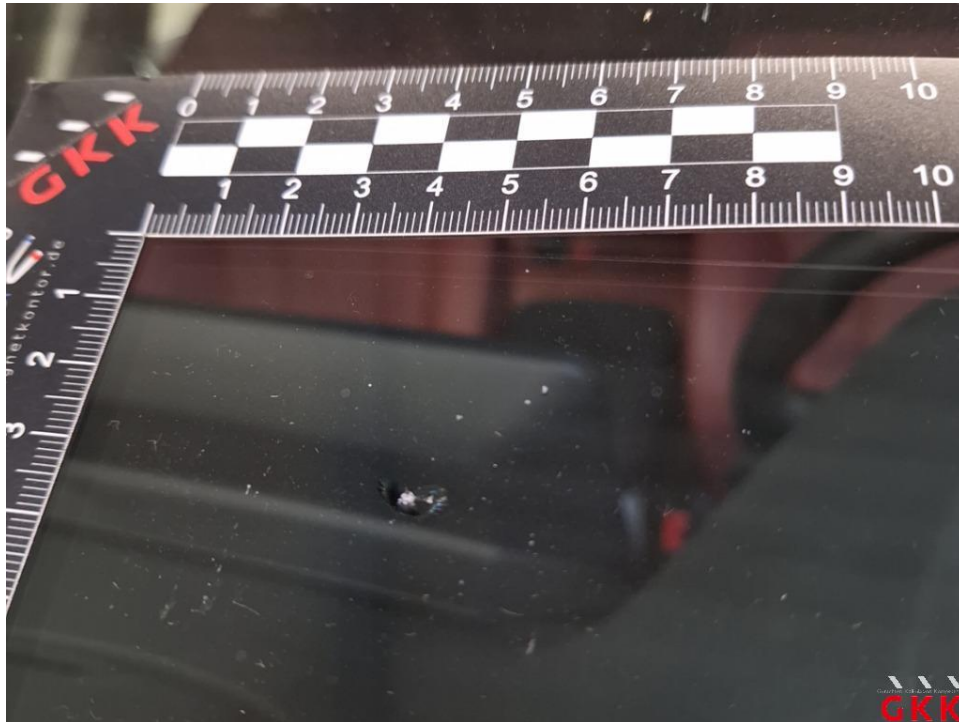


Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren