

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002400220
Besichtigt am: 14.04.2026 10:10
Berichts-Nr: 10436267
FIN: WVVZZZ3CZPE056561

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	18.04.2023
Laufleistung:	93.216 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation
 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten
 3 Kopfstützen hinten
 4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW
 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
 Ambientebeleuchtung
 Ambientebeleuchtung 1-farbig
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend
 Außenspiegel rechts, konvex
 Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 420A (70Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug
 Business
 Chromleisten an den Seitenfenstern
 Dachhimmel in Titanschwarz
 Dachhimmel in Titanschwarz
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten, Basis 1
 Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
 Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
 Diebstahlwarnanlage
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelkupplungsgetriebe DQ381
 Doppelton-Signalhorn
 Drehstromgenerator 180 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
 Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Entfall Tire Mobility Set
 Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
 Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fertigungsablauf Standard
 Frontantrieb
 Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
 Fußgängererkennung
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
 Gepäckraumboden aufstellbar
 Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
 Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
 Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je
 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
 Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kategorie 0
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kindersicherung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
 einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
 Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
 Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht,
 AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist"
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand	Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Rechtsverkehr	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Regensensor	Wartungsintervallverlängerung
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruck-Kontrollsystem	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknopf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variant	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone	
Vordersitze beheizbar	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Gepäckraum zweiter Ladeboden	Gebrochen	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Lackieren
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
9	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
10	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
11	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
12	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
13	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tirefit	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumboden	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Unterböden Mitte	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Unterboden hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE056561

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(14.04.2026 10:10)

Die zum Besichtigungszeitpunkt montierten Winterräder gehören laut Ausstattung nicht zum Fahrzeug und wurden daher nicht mit bewertet.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

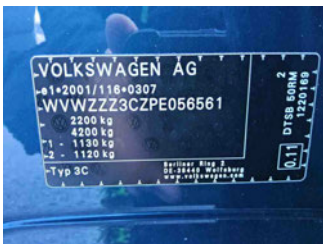

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

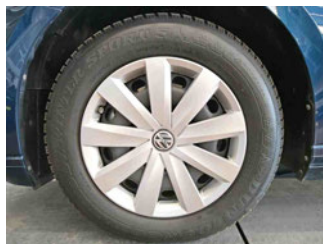

Räder - Rad montiert vorne
links

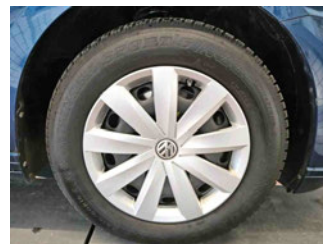

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10436267
vom: 16.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

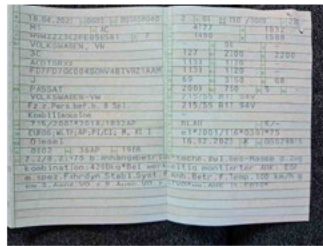

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan









Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

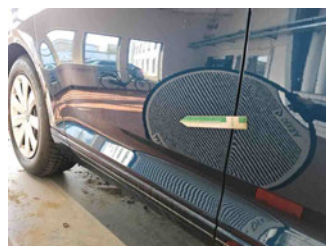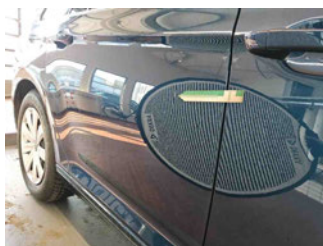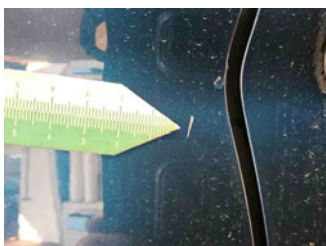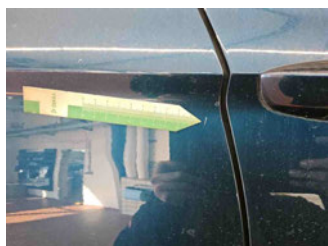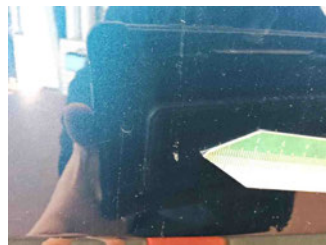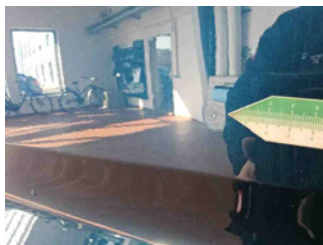


2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



3 - Gepäckraum zweiter Ladeboden - Gebrochen - Ersetzen

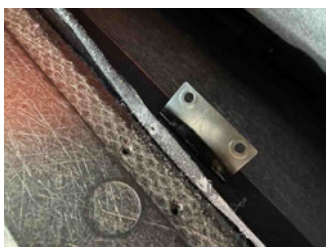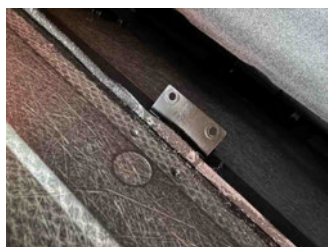


4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

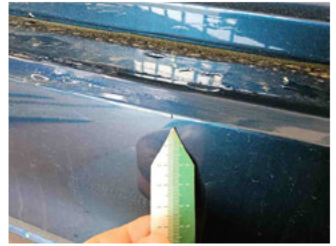

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Lackieren

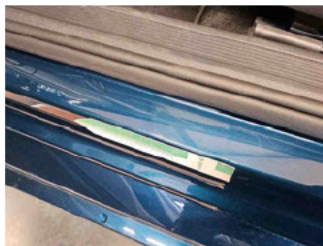

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair




8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

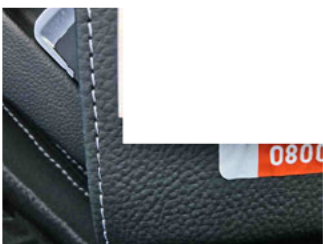

9 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

Über den Profilgrund hinaus beschädigt

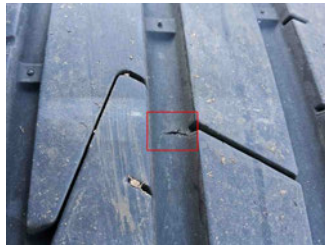

10 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen



11 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



12 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



13 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Fahrzeugfront mit Steinschlagbelastung

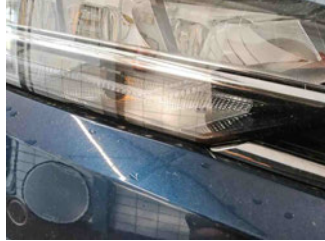

2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tirefit - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Im Fahrzeug war ein Zubehör Reifenreparaturset abgelegt. Reifenfüllflasche abgelaufen. Gehört laut Ausstattung nicht zum Fahrzeug und wurde daher nicht mit bewertet.



4 - Kofferraumboden - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Kofferraum mit nutzungsbedingten Gebrauchsspuren



5 - Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Im Flankenbereich angescheuert/Lauffläche anfänglich porös. 3mm Restprofil. Erneuerung demnächst empfohlen.



7 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Anfänglich porös, 3mm Restprofil. Erneuerung demnächst empfohlen.



8 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Abriebspur



9 - Unterböden Mitte - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Rechte mittlere Unterbodenverkleidung verschrammt



10 - Unterboden hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Unterbodenverkleidung im Heckbereich verschrammt

