

Expertise

Protokollnummer: 46122179
 Auftrags-Nr / Referenz: MW2988137
 Besichtigungsdatum: 23.06.2026
 Sachverständiger: Philip Hempel
 Besichtigt durch: Herrn Sandow

Hersteller: Vinfast

FIN: RLLV1AFA2PH500056

Modell: VF8 PLUS

Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Vinfast VF8 PLUS

Fahrgestellnummer RLLV1AFA2PH500056

Laufleistung (abgelesen) 26.668 km

Erstzulassung 10.05.2024

Letzte Zulassung 10.05.2024

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 05/2027

Leistung / Hubraum 140 kw /

Kraftstoffart / Zylinder Elektro /

Getriebe / Anzahl Gänge Direktantrieb / 1

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Grau Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Anthrazit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
		BriefNr	GY157538
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2391 / AAA 00015		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.970 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	245/45 R20 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm
2)	245/45 R20 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 08/2028		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- Radio DAB
- Klimaautomatik
- Navigationsgerät mit Kartenansicht

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - abgelaufen - durchführen	250,00 €	250,00 €
Summe (netto)			370,00 €	370,00 €

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	120,00 €	120,00 €
Summe (netto)	120,00 €	120,00 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	18.700,00 €	3.553,00 €	22.253,00 €
Verkaufswert	21.500,00 €	4.085,00 €	25.585,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 23.06.2026

Unfallschäden

Nr.	Unfall	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Front	320,00 €	3.200,00 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten

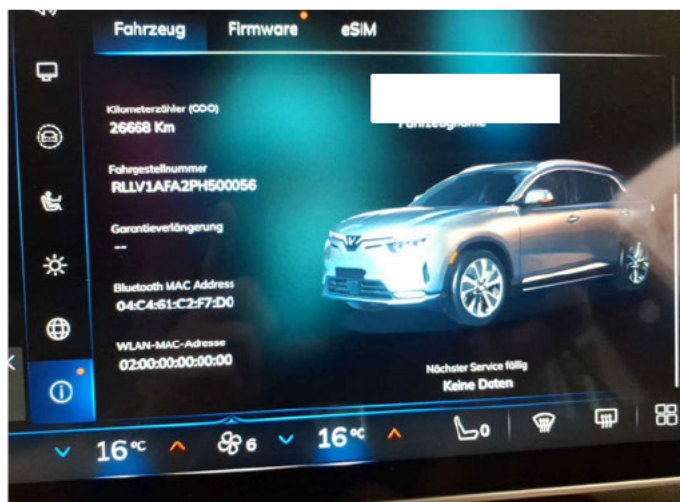


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

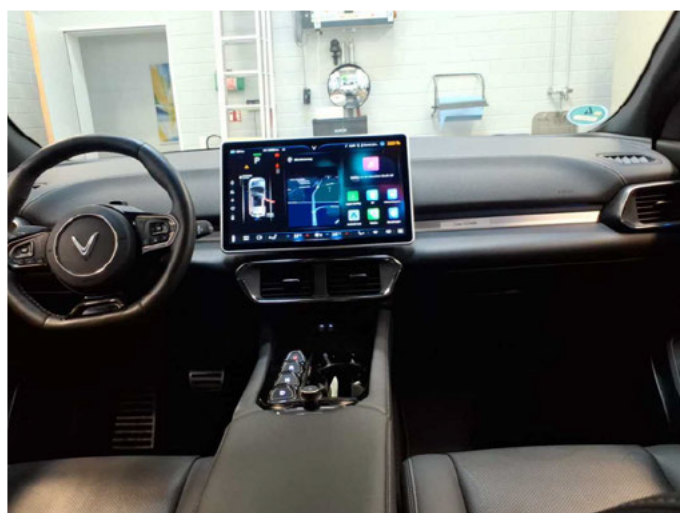


Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum

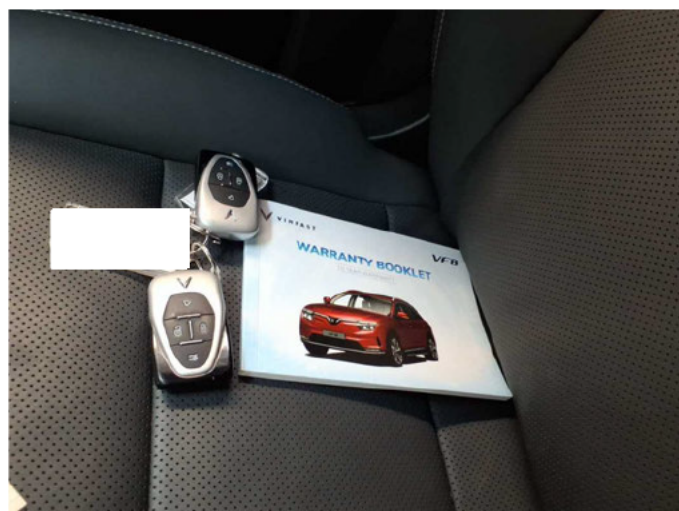


Abbildung 18: Dokumente

The image shows an open notebook with two pages of a maintenance log template. The pages are titled "IV. WARTUNGSAUFZEICHNUNGEN" (IV. Maintenance Records). Each page contains six numbered sections (1-6) for recording maintenance events. Each section includes a table with columns for "Datum" (Date), "Monat" (Month), and "Jahr" (Year), followed by checkboxes for "Serviceauftrag" (Service Order), "Kundenanruf" (Customer Call), and "Kundenkontakt" (Customer Contact). Below each table is a line for "SACHWIRTSCHAFTSLEITER" (Manager) and a line for "Ereignisse bei vorübergehender Reparatur" (Events during temporary repair). The notebook is resting on a dark, textured surface.

VERBAT
INVEST TRADING AND PRODUCTION
JOINT STOCK COMPANY
69201880351466
RLV14F2PH500056
2870 kg
285 kg
1 - 1025 kg 2 - 1050 kg
Ad.: VERBAT France S.A. et
72 rue de la Paix 75002 PARIS

VERBAT
INVEST TRADING AND PRODUCTION
JOINT STOCK COMPANY
69201880351466
RLV14F2PH500056
2870 kg
285 kg
1 - 1025 kg 2 - 1050 kg
Ad.: VERBAT France S.A. et
72 rue de la Paix 75002 PARIS

Seite 9 / 12



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Fehlteil 1: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front