

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	30.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0002058534

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0EXXTTREP61664		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCi 350 L3 Trend	Laufleistung abgelesen	100.744 km
Erstzulassung	12.06.2023	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 125 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16 C	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16 C	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16 C	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16 C	6 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R16 C	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Dockingstation (MyFord Dock)
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fensterheber elektrisch
FordPass Connect inkl. eCall	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Lenkrad (Leder)	Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	Heizung mit Umlufschaltung
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard	Karosserievariante: Mittelhohes Dach
Klimaanlage	Kühlergrill mit Chromleiste
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radioempfang Digital (DAB+)
Radstand 3750 mm	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger hinten	Seitenschutzleisten
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht
Trend	Tritstufe hinten integriert
Verzurrösen (10)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	

Sonderausstattung

2. Batterie	Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t
Airbag Beifahrerseite	Audio-Navigationssystem
Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay	Klimaautomatik
Außenspiegel elektr. anklappbar	Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h	Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)
Laderaumleuchte LED	Laderaumtrennwand Metall
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	Reifen-Reparaturkit
Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Armlehnen vorn
Stahlfelgen 6,5x16	Technologie-Paket 10

Sonderausstattung

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor
Frontscheibe heizbar	Audiosystem: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	Außenleuchten hinten oben LED
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Nebelscheinwerfer rechts, lose, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	293,26 €	293,26 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	146,63 €	80,65 €
Seitenwand links vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	1437,99 €	934,46 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke rechts -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 48, Bild 49)	270,28 €	148,65 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 44, Bild 45)	340,12 €	187,07 €
Rückleuchte rechts außen, verkratzt, ersetzen (Bild 52, Bild 53)	270,27 €	270,27 €
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37)	1026,68 €	636,46 €
Hecktür rechts innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 38, Bild 39)	120,00 €	120,00 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35)	1182,98 €	794,21 €
Hecktür links innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)	120,00 €	120,00 €
Heckklappe Dichtung, beschädigt, ersetzen (Bild 50, Bild 51)	189,26 €	104,09 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten links, beschädigt, ersetzen (Bild 46, Bild 47)	41,81 €	23,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	159,52 €	159,52 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, beschädigt, Smartrepair (Bild 42, Bild 43)	200,00 €	200,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 15)	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	239,28 €	239,28 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	7.393,76 €
Minderwert	5.666,60 €
Händlereinkaufspreis	11.325,00 €
Händlerverkaufspreis	12.975,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 53 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

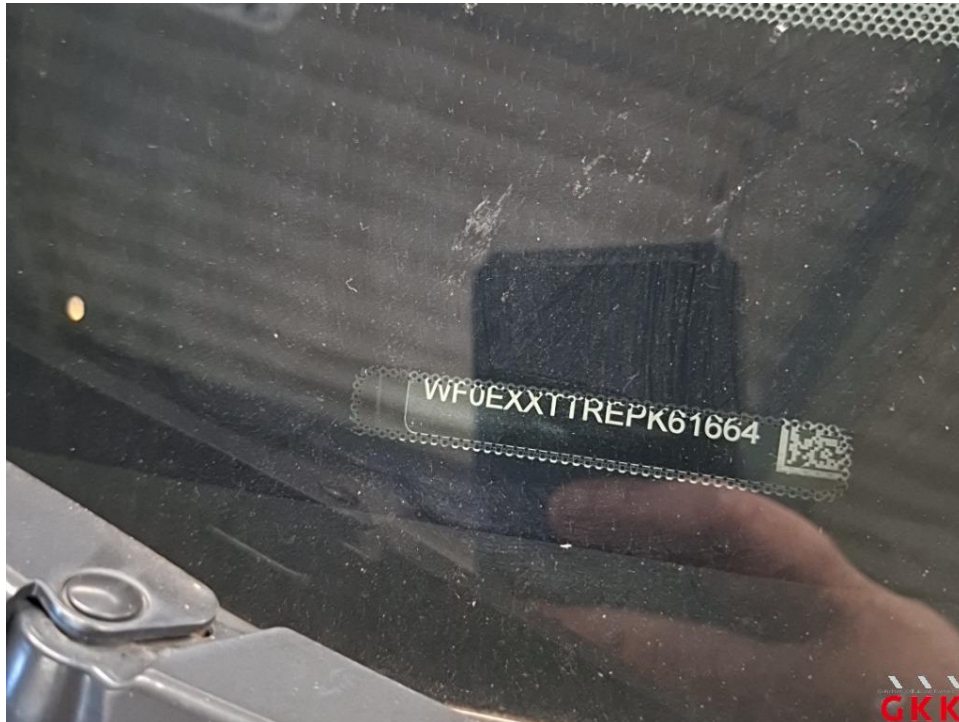


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage

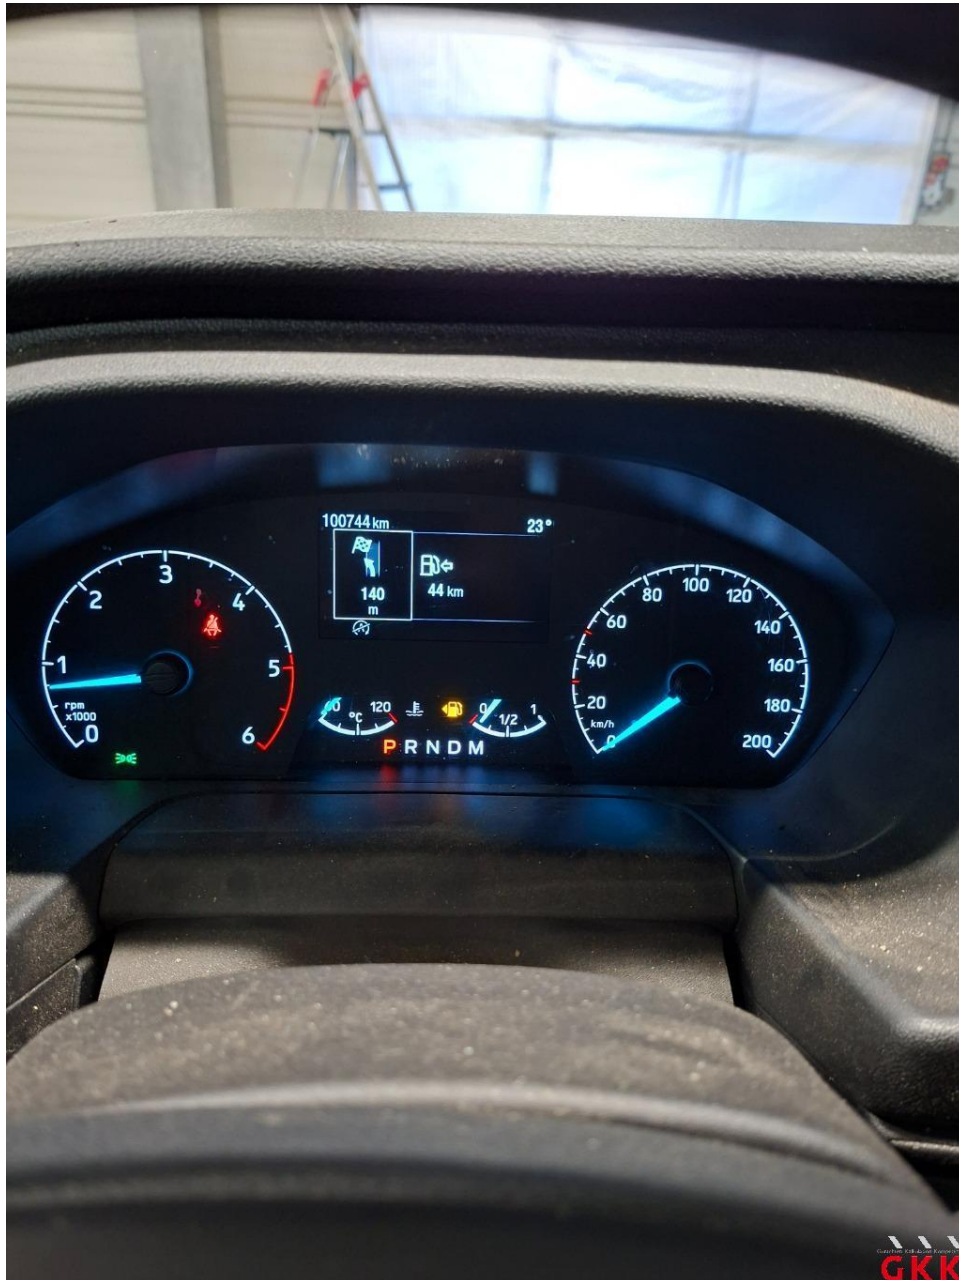


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen

Komfortumfang Datum: 06.10.2025

Leistungsfähigkeit Transatl 2019,75
 VIN 2.0L ECOBLUE/AUTOMATIK (28/06/2021-)
 Intervall WFOEXTTREPK61664
 4 Jahr (80000 km)

Auftrags-Nr. 7700004
 Amtl. Kennzeichen DU-UT 2329
 Erstzulassung 2023-06-12
 Radio-Code
 Km-Stand 79150 km

Wartung ☐ Keine Mitteilung(en) zu Rückrufaktionen gefunden

Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.

I.O. = i.O. X = n.I.O. = Behoben

Fahrt in Werkstatt		
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen	☒
Windschutzscheibe, Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion u. Zustand prüfen ggf. einstellen/repapieren/erneuern (gegen ges. Berechnung)	☒
Feststellbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	☒
Innenraum		
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen	☒
Serviceintervall / Ölservice-Anzeige oder Intelligentes Ölüberwachungssystem (IOLM)	Zurücksetzen nach Ölwechsel bei allen mit IOLM ausgestatteten Fahrzeugen, unabhängig davon, ob eine Meldung im Kombiinstrument angezeigt wird	☒
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpetschen	Sicherheitsgurt vollständig abrollen, Gurtband auf Beschädigung prüfen, Gurtschloss auf Funktion prüfen	☒
Reinluftfilter	Erneuern - wo vorhanden	☒
Batteriepole	Reinigen, fetten	☒
Warnweste	Vorhandensein prüfen - Pflicht zur Mitführung in gewerblich genutzten Fahrzeugen.	☒
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen	☒
Wardreieck	Vorhandensein prüfen	☒
Außen		
Türfeststeller +	Funktion prüfen	☒
Schiebetür +	Funktion prüfen	☒
Motorhaubenverschluss / Sicherheitshaken +	Funktion prüfen, fetten	☒

Bild 16 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

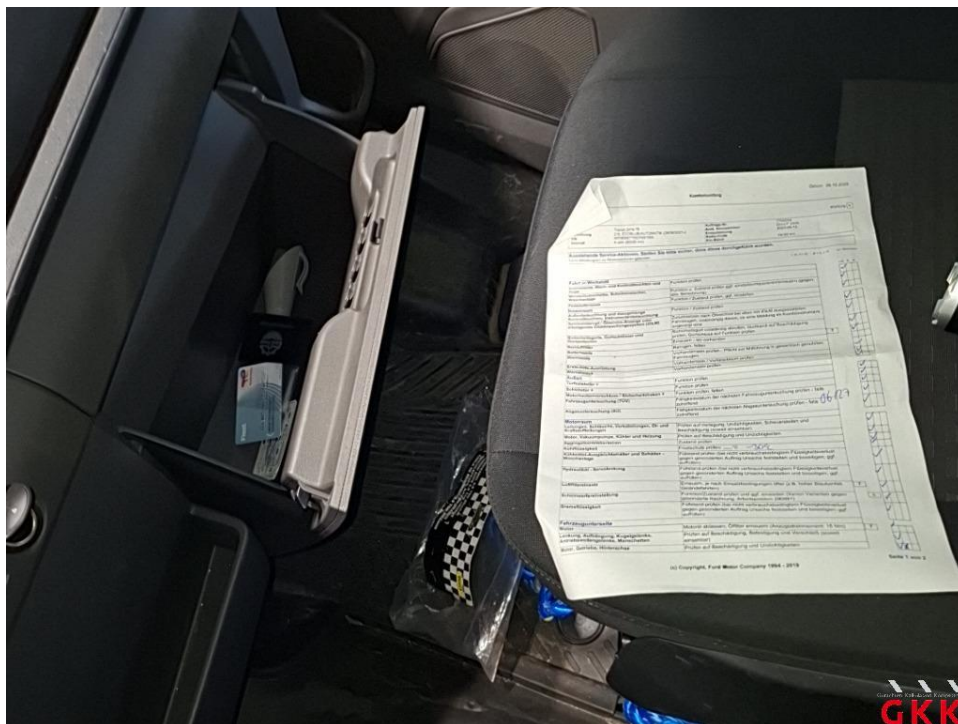


Bild 17 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

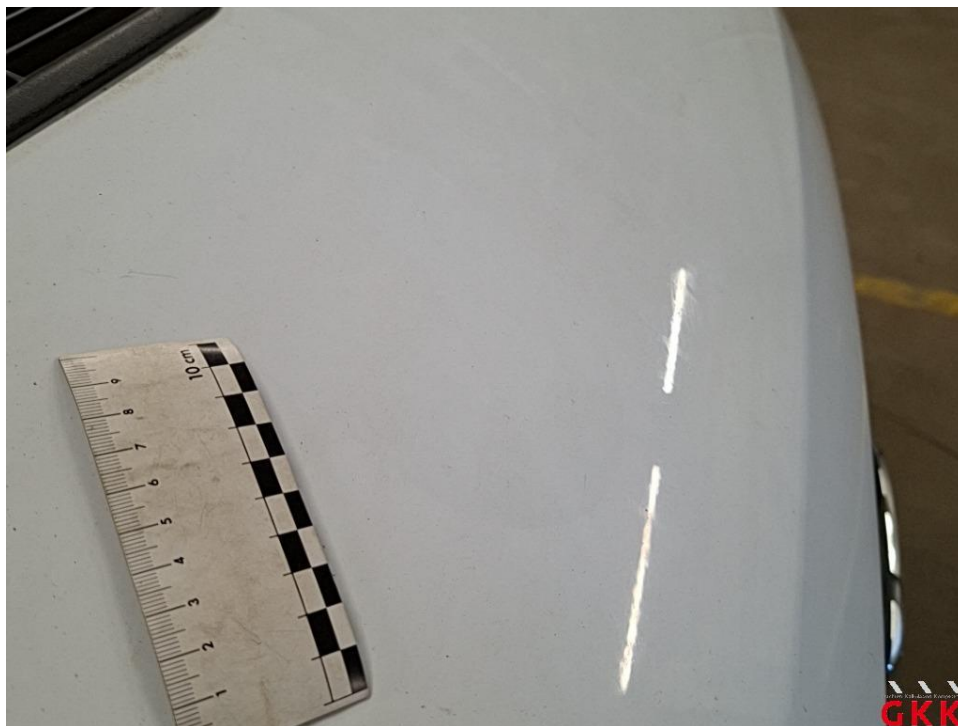


Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

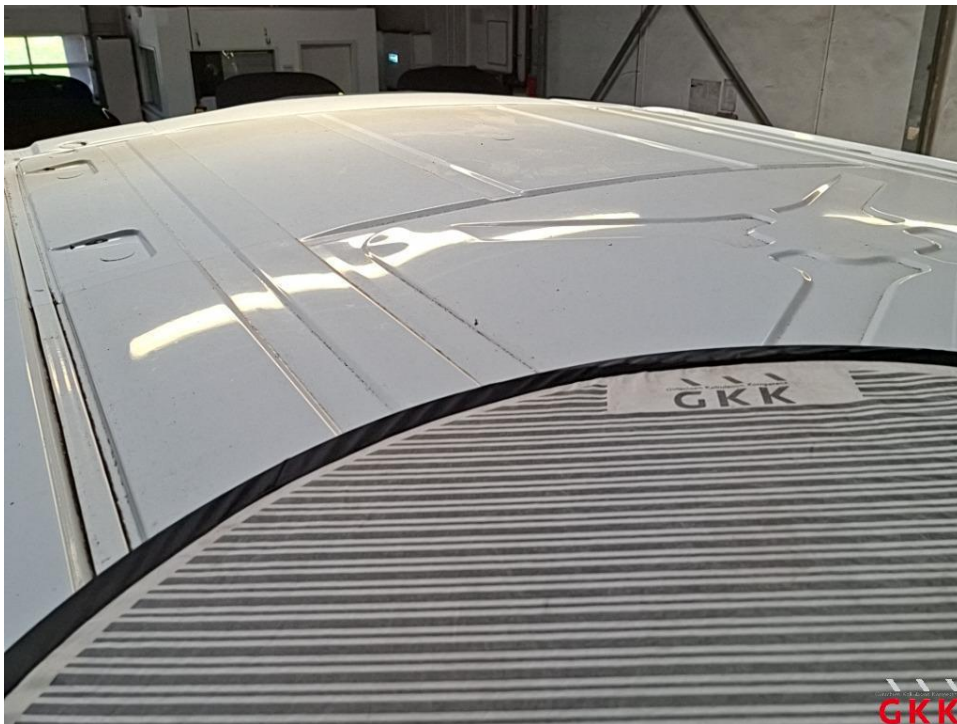


Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Nebelscheinwerfer, rechts, lose, ersetzen



Bild 22 Nebelscheinwerfer, rechts, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 32 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 33 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 34 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Hecktür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39 Hecktür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 40 Hecktür links, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41 Hecktür links, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 42 Laderaum, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 43 Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 44 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 46 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 48 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 50 Heckklappe, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51 Heckklappe, Dichtung, beschädigt, ersetzen

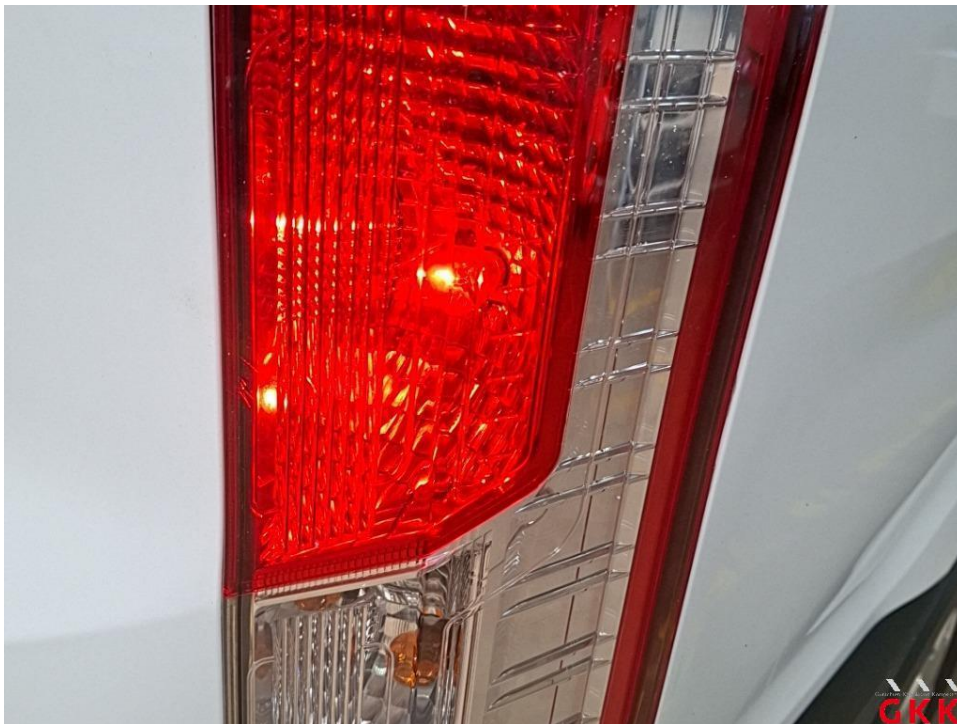


Bild 52 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen