

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MH 0740E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132531B067053
Vertrags-Nummer:	21151081	Erstzulassung:	11.04.2022
Internes KZ:	15044678	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	245	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	2075	zul. Gewicht (kg):	2755

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21151081
Amtliches Kennzeichen: HD -MH 0740E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.03.2023	9059843331	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21151081
Amtliches Kennzeichen: HD -MH 0740E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 e T Autom. Kombi5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132531B067053

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	47.576 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-69 Tag(e)
Typ/Modell	E 300 e	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132531B067053	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	11.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2025, 32.231 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - beschädigt - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Tür hi. Links) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45877232
Anlieferungsdatum: 10.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 300 e	Laufleistung (abgelesen)	47.576 km
Fahrgestellnummer	W1K2132531B067053	Erstzulassung	11.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

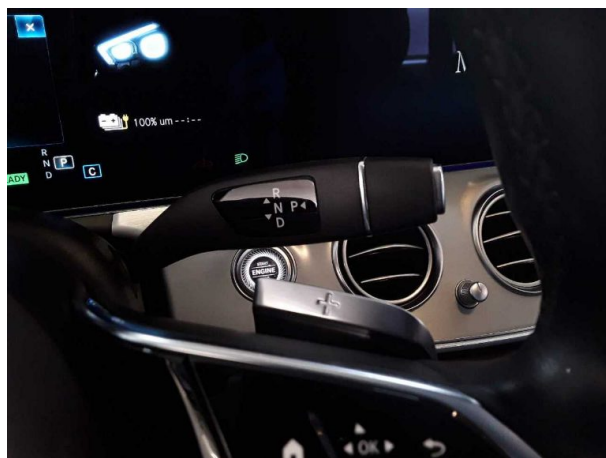


Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.06.2026
Protokollnummer: 45877232
Anlieferungsdatum: 10.06.2026

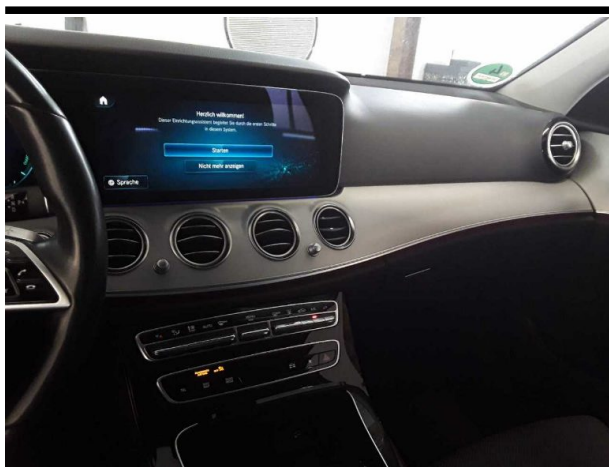


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

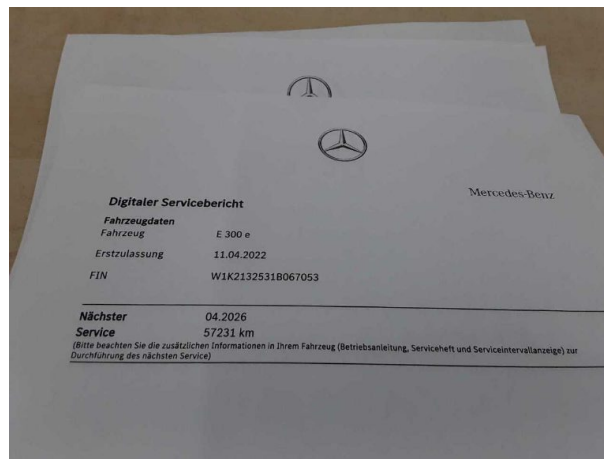


Abbildung 10: Sonstiges

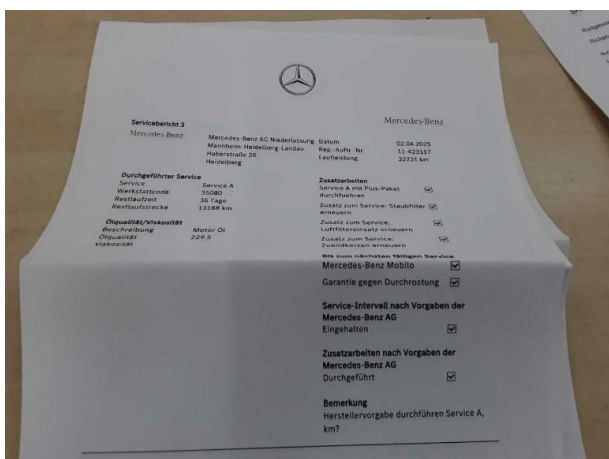


Abbildung 11: Sonstiges

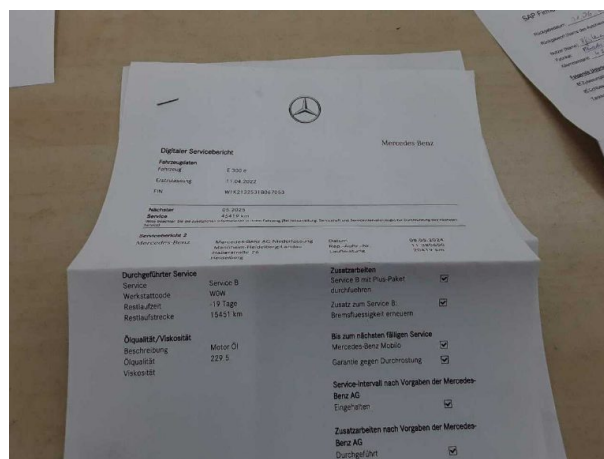


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

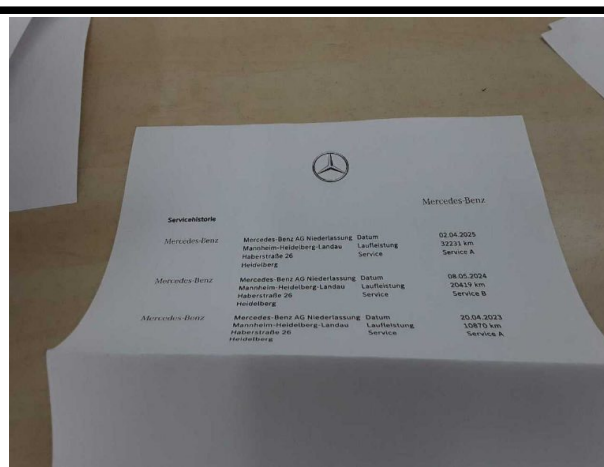


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

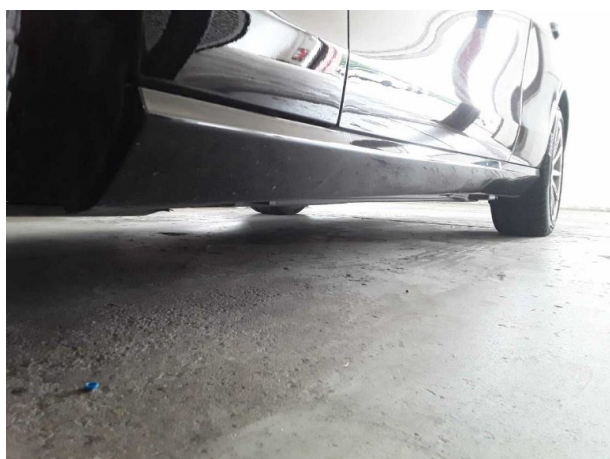


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür hi. Links) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

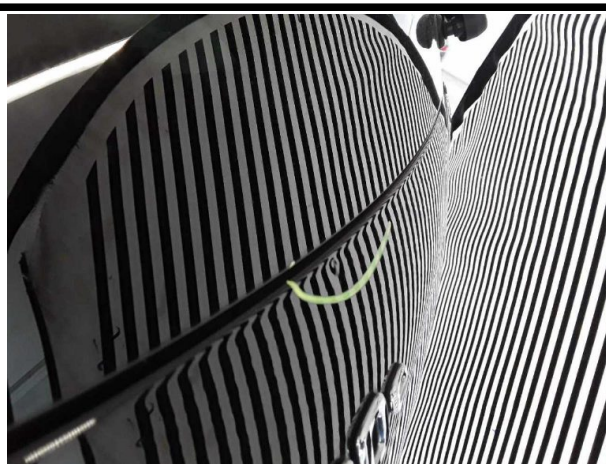

Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

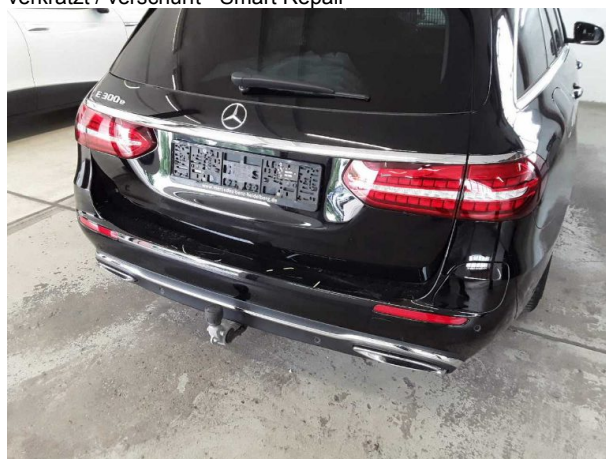

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132531B067053

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	47,576 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-69 Tag(e)
Type / Model	E 300 e	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	W1K2132531B067053	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	11 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2025, 32,231 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front - Damaged - No deduction
2	Trim / covers	Brightware / decorative strip (Tür hi. Links) - Scratched - Loss in value
3	Trim / covers	Boot lining - Scratched - Loss in value
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
5	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
9	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	
2	275/40 R18 103V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45877232
Delivery date: 10 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E 300 e	Mileage (Read)	47,576 km
Vehicle Identification number	W1K2132531B067053	First registration	11 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

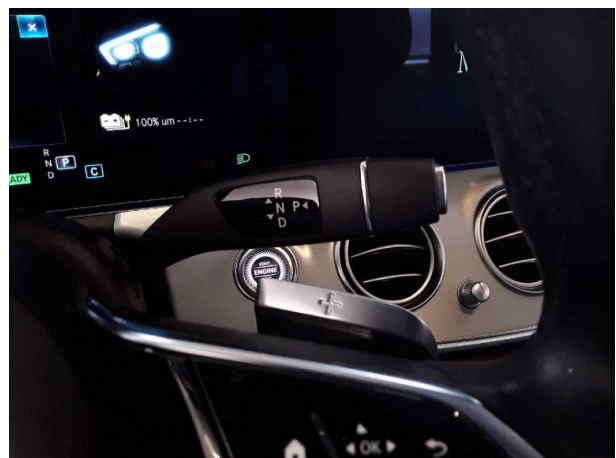


Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45877232
Delivery date: 10 Jun 2026

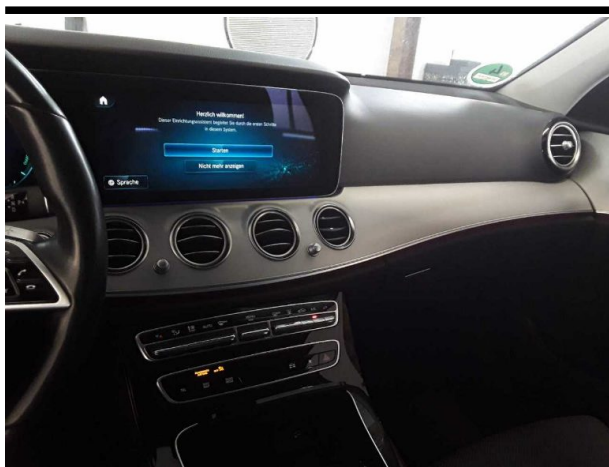


Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

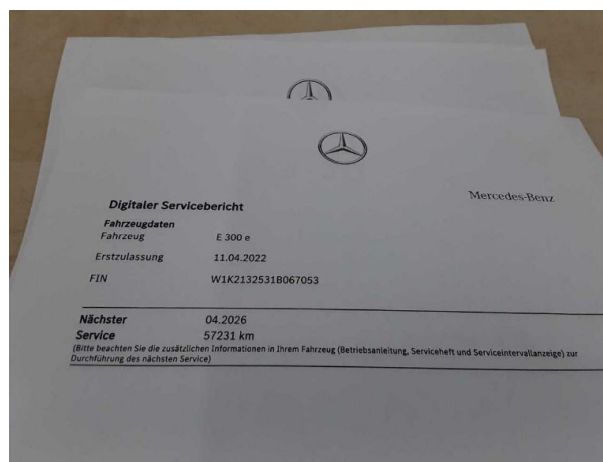


Figure 10: Misc.

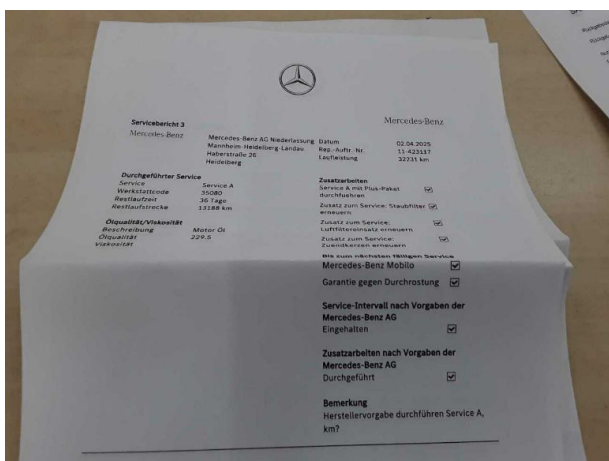


Figure 11: Misc.

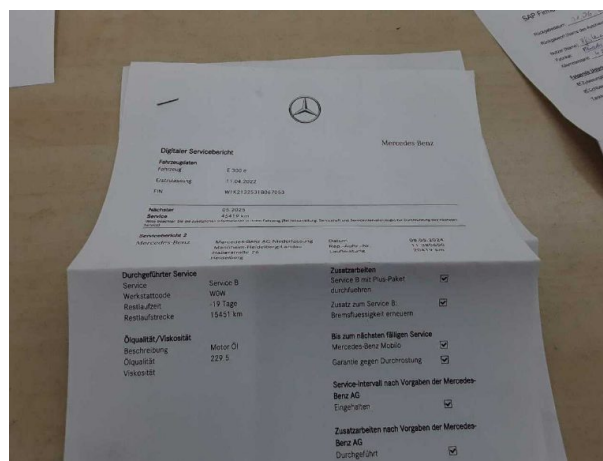


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.

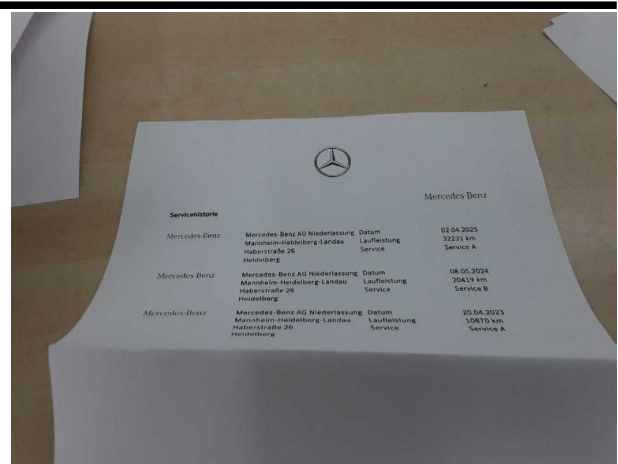


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

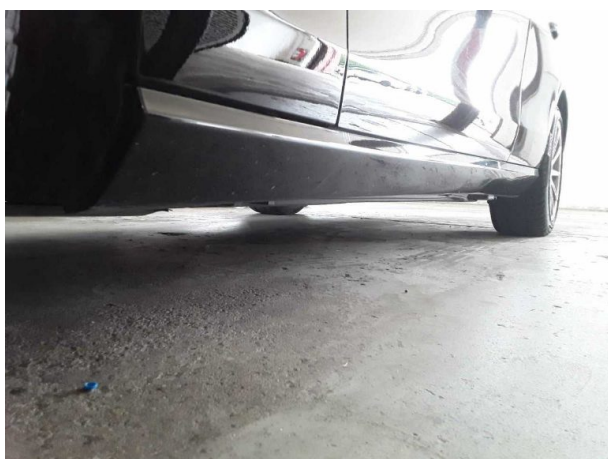


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 10 Jun 2026
Protocol number: 45877232
Delivery date: 10 Jun 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - front - Damaged - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Tyre - front - Damaged - No deduction




Damage #2: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Tür hi. Links) - Scratched - Loss in value



Damage #3: Trim / covers: Boot lining - Scratched - Loss in value



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value

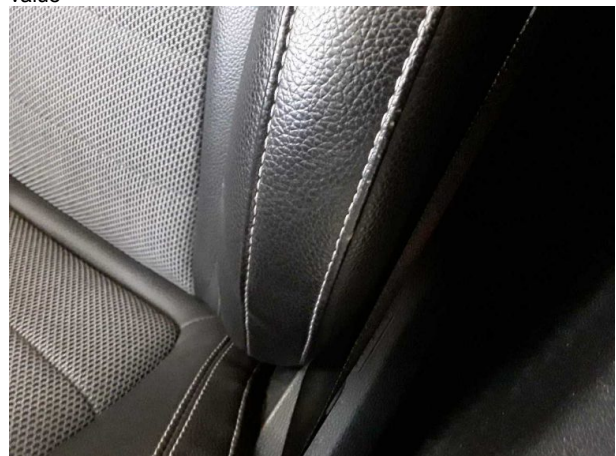

Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint