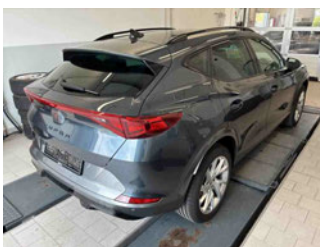


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002486031
Besichtigt am: 02.06.2026 12:46
Berichts-Nr: 10715864
FIN: VSSZZZKM6PR051878

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	37.992 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.100 KM

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dynamiklenkung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	-
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Einparkhilfe (Servolenkung)
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Embleme
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambientelicht Ausführung 1	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordliteratur in Deutsch	Frontantrieb
Bordwerkzeug	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	FULL LINK
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drei.-Automatikgurte vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfort-Sportausstattung Formentor

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV Formentor	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Parklenkassistent
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängdevorrichtung	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Car2X	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensor	

Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausstattung
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn
 Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Lackieren
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
6	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM6PR051878

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

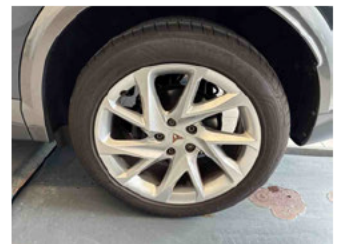

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

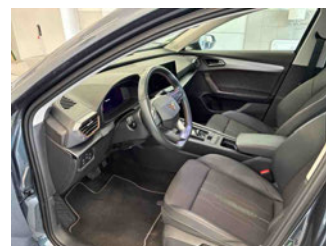

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

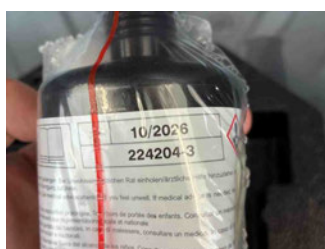

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Lackieren

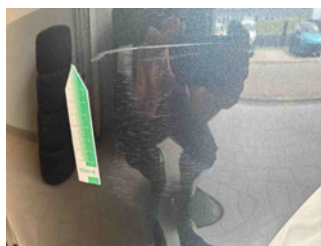


3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

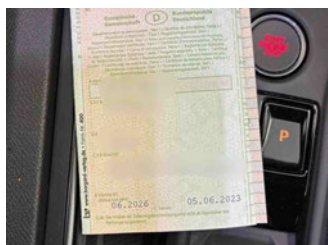

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

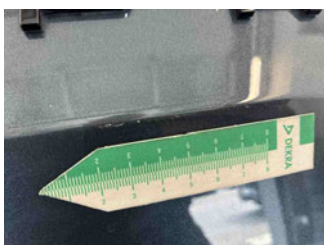

6 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



Kommentar

Dämmstücke Kotflügel




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

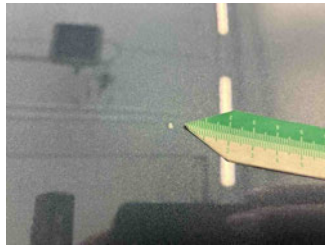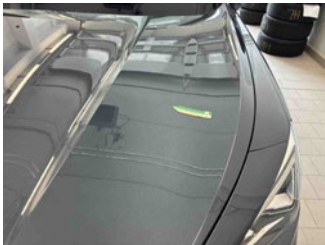

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

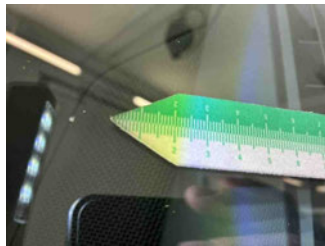

3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

