

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002301629
Besichtigt am:	09.02.2026 12:06
Berichts-Nr:	10007141
FIN:	VSSZZZ5FZN6513560

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMM
Erstzulassungsdatum:	27.01.2022
Laufleistung:	98.131 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Energy" Blau
Farbe Dach:	"Energy" Blau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.800 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Datenträger für EU, integriert
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Digitaler Radioempfang
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Drei.-Automatikgurte vorn
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	-
Allradantrieb	Einparkhilfe
Ambientelicht Ausführung 2	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Angehobener Ladeboden hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bremsbelagverschleißkontrolle	FULL LINK für Navigationssystem
Brillen-Ablage/Halter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Garantieverlängerung 2 Jahre/120.000 km
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dachreling, blank	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Normalsitze vorn
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Offroad XPERICENCE
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängavorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Handbremshebelgriff
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Ladedose
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Sitzheizung
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Sonderspezifikationen
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Spurwechselassistent
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne zus.Warnleuchten
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "+"	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelschlussleuchte	Preisnachlass-Paket
Nicht Heissland	Privater Notruf
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand	Wegfahrsperre elektronisch
Rechtsverkehr	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Regionscode " ECE " für Radio	Zierleisten blank
Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Variante Grundausstattung	
Vier-Lenkerachse	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,5 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	C-Säule links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	C-Säule rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6513560

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

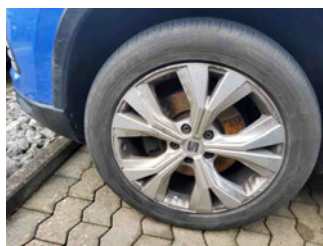


Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

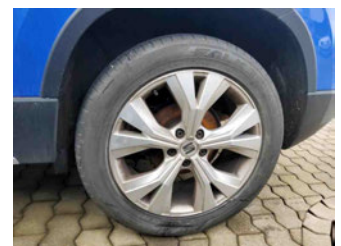

Räder - Rad montiert hinten links

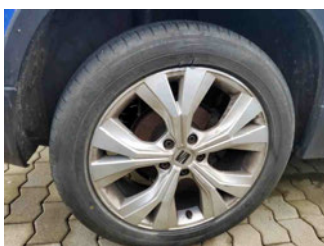


Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

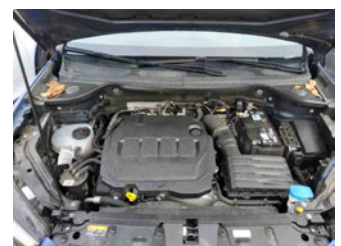

Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10007141
vom: 09.02.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

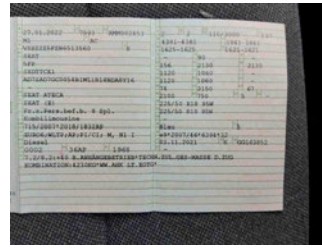

Fahrzeug - abgegebene ZB1

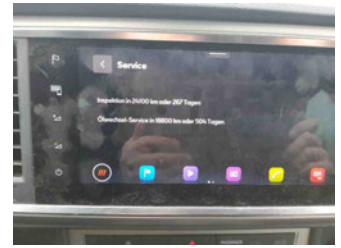

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge hinten rechts - Deformiert - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen

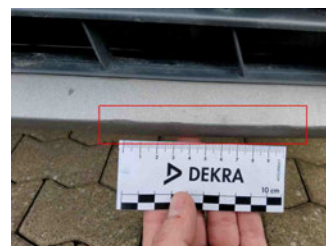

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




4 - C-Säule links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



5 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

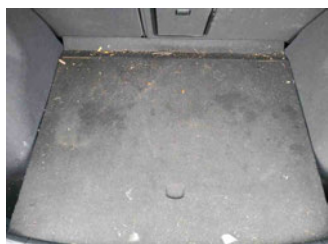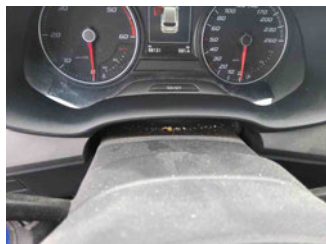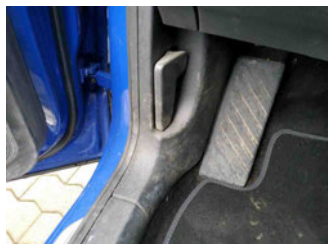

7 - C-Säule rechts - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

