

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641157
vom: 20.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002459763
Besichtigt am: 20.05.2026 15:10
Berichts-Nr: 10641157
FIN: TMBJK8NX2RY183922

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVI
Erstzulassungsdatum:	17.05.2024
Laufleistung:	47.227 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Edition"	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug und Wagenheber
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Challenge Paket
"SOUND SYSTEM CANTON"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Columbus PLUS Business
"TRAVEL ASSIST HIGH"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten, Sportausführung
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dekor-Einlagen
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
A8	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Alu Pedalen	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas el.einstell./beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Windschutzscheibe	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkämpfung	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler in Wagenfarbe

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10641157
 vom: 20.05.2026

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Car2X
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Halter
Komfort PLUS	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung mit Kabelloses Laden	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Speedlimiter (LIM)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Progressive Lenkung
Multipler Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/40 R19 93Y xl
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Adapter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremse vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlnotrad - platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der
 Serienkraftstoffstbgefüllung 10L)

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641157
vom: 20.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641157
vom: 20.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJK8NX2RY183922

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

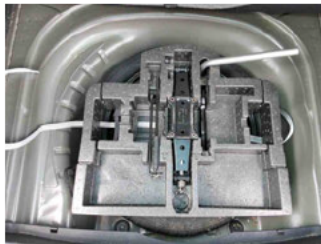

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

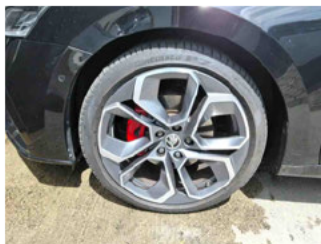

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

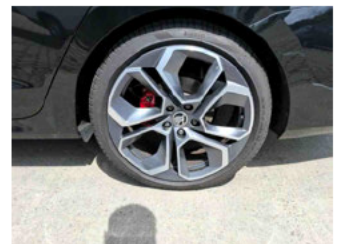

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole

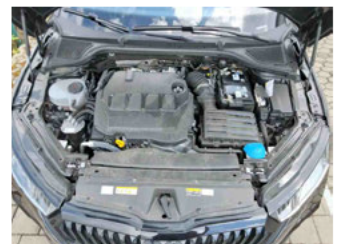


Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

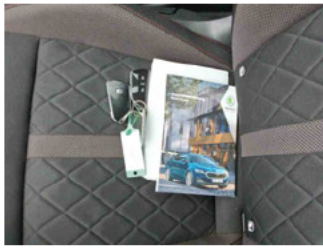 Berichts-Nr: 10641157
 vom: 20.05.2026

 Equipment - Boardmappe/
 Securitybag

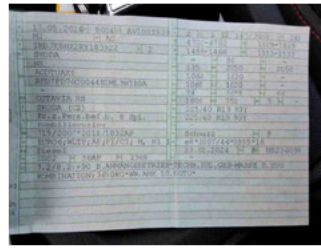
Innenraum - Kofferraum

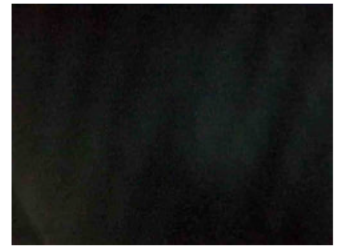

Fahrzeug - abgegebene ZB1


 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
 Wartungsnachweis


Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



 Innenraum -
 Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

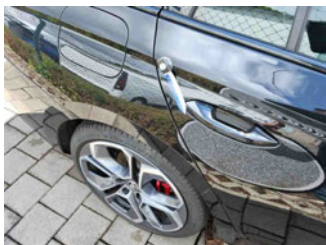



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

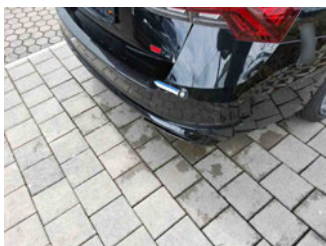

3 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

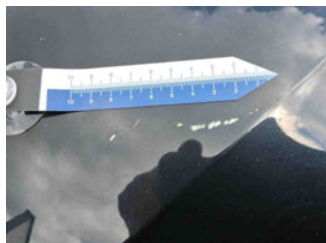

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

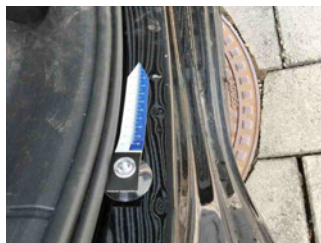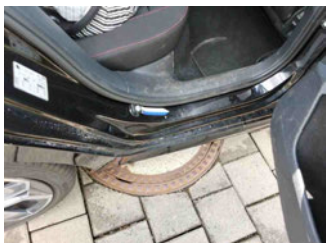

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10641157
 vom: 20.05.2026

5 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

UVP:368€Optische Wertminderung



6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar


UVP:368€Optische Wertminderung






7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

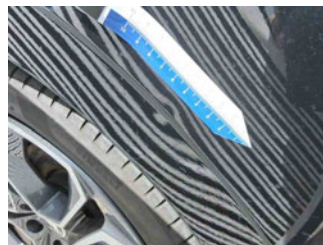

2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

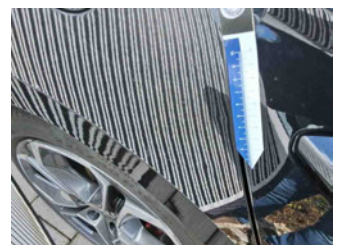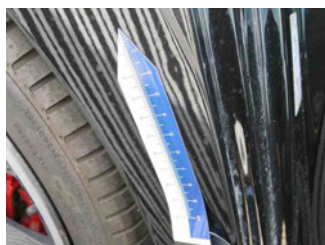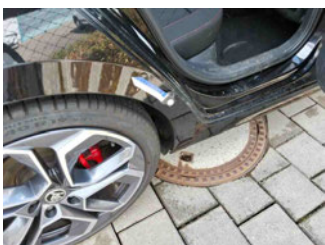

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10641157
vom: 20.05.2026