



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

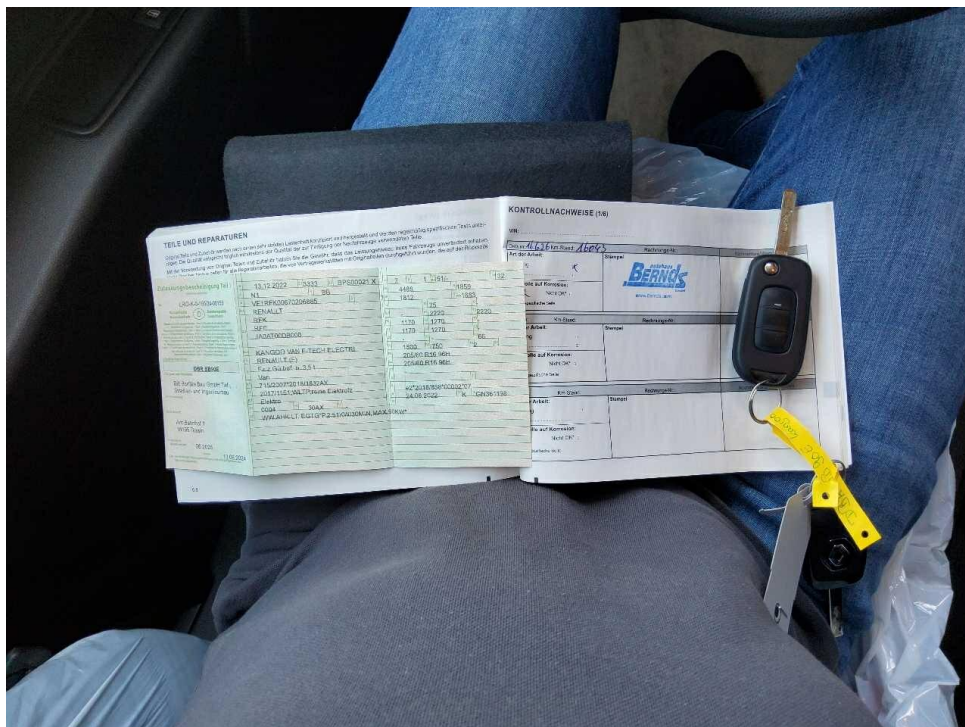


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

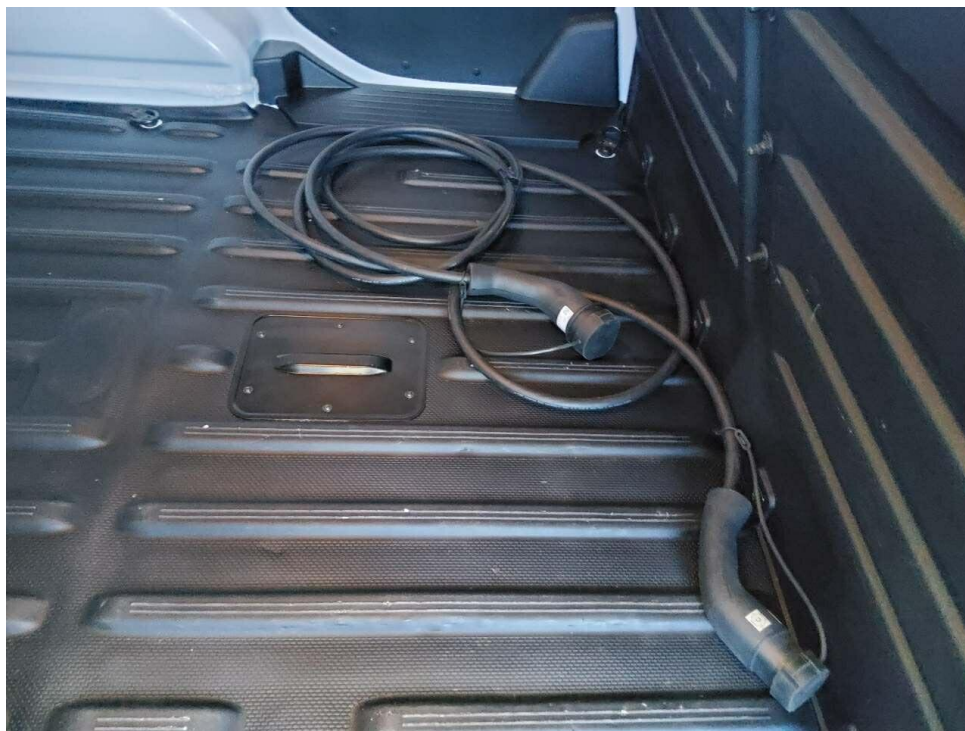


Bild 10 : Ladekabel

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2022	Letzte Zulassung	13.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Kangoo III Rapid (03.2021->) / Kangoo III Rapid E-TECH Start (22 kW AC)	Aufbauart	Van
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFK00670206885
HSN / TSN	3333 / BPS	DAT Europa-Code®	017201680360001
DAT Marktindex	DE002 6330	Km-Stand abgelesen	16043
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	51
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe (Hersteller)	MINERAL WEISS / OQNG	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, Handschuhfach, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kombiinstrument analog, Kombiinstrument digital (4,2 Zoll), Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher und Dachantenne, Radstand 2716 mm, Reifen-Reparaturkit, Schiebetür rechts ohne Fenster, Schnellladefunktion 22 kW (AC), Schnellladefunktion 80 kW (DC), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV KANGOO RAPID, Tagfahrlicht LED, Türdichtungen mit Staubschutz, Türgriffe außen schwarz, Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26802	Airbag Beifahrerseite
25806	Einparkhilfe hinten
27699	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
40803	Parkbremse elektrisch
25912	Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 9 : Unterboden

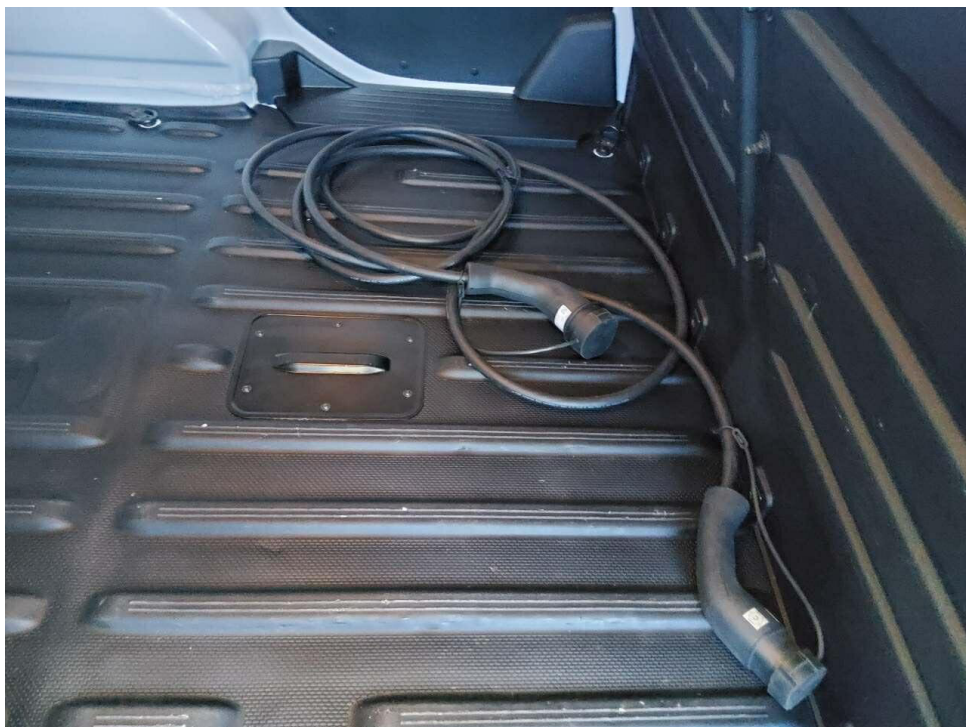


Bild 10 : Ladekabel