

Expertise

Hersteller: Mercedes-Benz	
FIN: W1V9106231P509995	Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Mercedes-Benz Sprinter	
Fahrgestellnummer	W1V9106231P509995
Laufleistung (abgelesen)	49.225 km
Erstzulassung	03.11.2022
Anzahl Halter	unbekannt
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	01/2026
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.950 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 9
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	Transporter
Farbe / Farbcode	Silber Metallic
Türen / Sitze	5 / 3
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Anthrazit-Schwarz
Nutzungsart	Mietwagen

Schlüssel ist/soll	4 / 4	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung				
#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5mm / 3mm
2)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

K

1	Motor	Motorabdeckung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
2	Motor	Motorverkleidung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
7	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
8	Interieur	Laderaumboden - beschädigt - instandsetzen	0,00 €	0,00 €
9	Tür vorn rechts	Tür - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
11	Tür vorn rechts	Zierleiste oben - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
13	Schweller rechts	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
14	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
15	Schiebetür rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
16	Karosserie	B-Säule rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
17	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verschmutzt - aufbereiten	0,00 €	0,00 €
18	Seitenwand rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
19	Stoßfänger hinten	Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
20	Seitenwand rechts	Radlauf - Korrosion - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
21	Heckklappe/-tür	Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
22	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
23	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
24	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
25	Stoßfänger hinten	Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
26	Heckleuchte	Heckleuchte links (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen	0,00 €	0,00 €
27	Seitenwand links	Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren	0,00 €	0,00 €
28	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
29	Schweller links	Schweller - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
30	Seitenwand links	Radlauf - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
31	Seitenwand links	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
32	Seitenwand links	Schutzleiste - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
33	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
34	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
35	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
36	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
37	Verglasung	Frontscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren	0,00 €	0,00 €
38	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
39	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €
40	Fahrzeugdach	Dach - Korrosion - instandsetzen/lackieren (S3)	0,00 €	0,00 €

			K	
			0	
43	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
44	Karosserie	Karosserie (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen	0,00 €	0,00 €
45	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrerhaus	Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verglasung	Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	109 µm	Dachholm rechts	109 µm
Heckklappe/-tür	103 µm	Kotflügel links	106 µm
Kotflügel rechts	115 µm	Motorhaube	118 µm
Schweller rechts	107 µm	Seitenwand links	107 µm
Seitenwand rechts	114 µm	Tür hinten rechts	111 µm
Tür vorne links	105 µm	Tür vorne rechts	109 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Dieses Gutachten dient ausschließlich der dokumentarischen Beschreibung des zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustands. Es stellt keine vollständige Schadenkalkulation, Reparaturempfehlung oder Marktwertermittlung dar.

Die Begutachtung erfolgte ohne Demontage von Bauteilen und beschränkt sich auf eine visuelle Prüfung. Verdeckte oder weitergehende Schäden können nicht ausgeschlossen werden.



Unterschrift Sachverständiger (Oliver Griesse)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

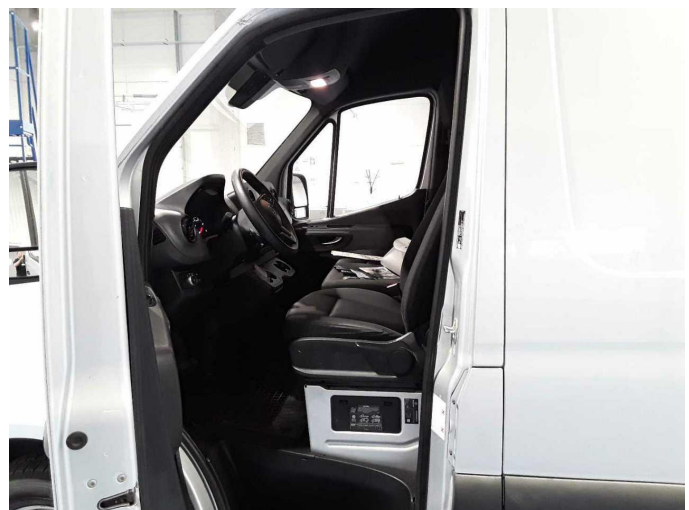


Abbildung 6: Innenraum vorne

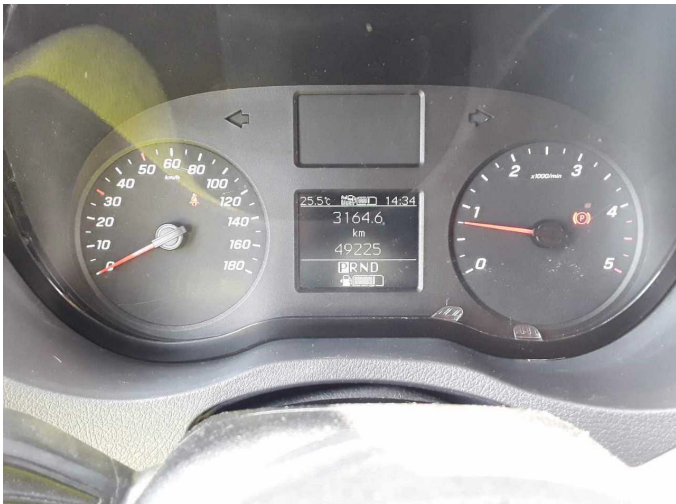


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

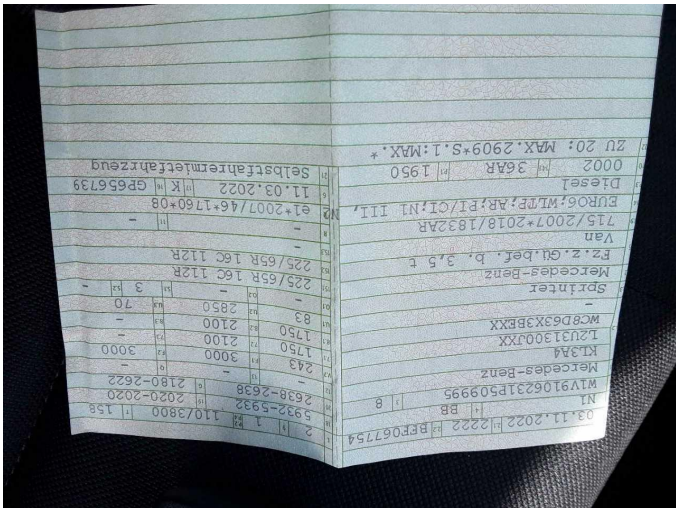


Abbildung 9: Dokumente

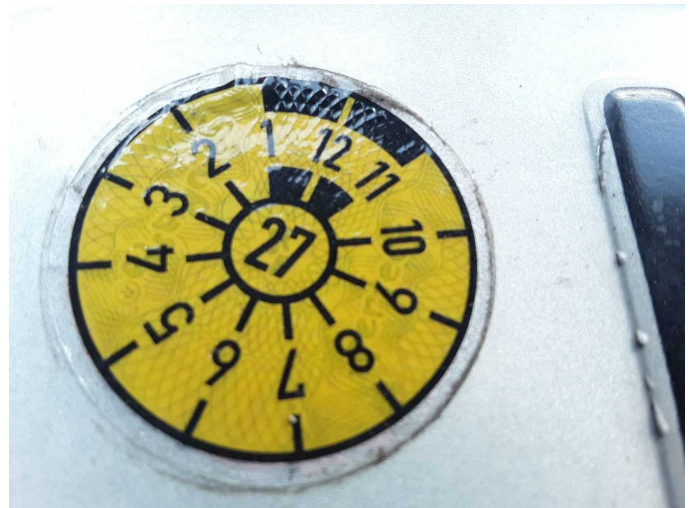


Abbildung 10: Dokumente

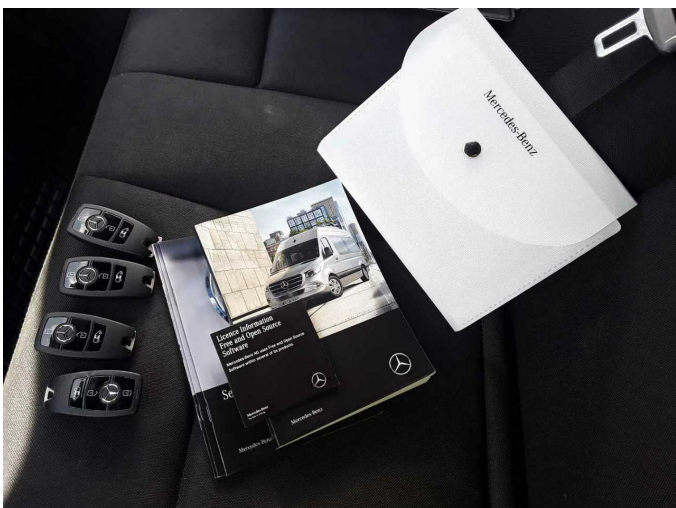


Abbildung 11: Dokumente

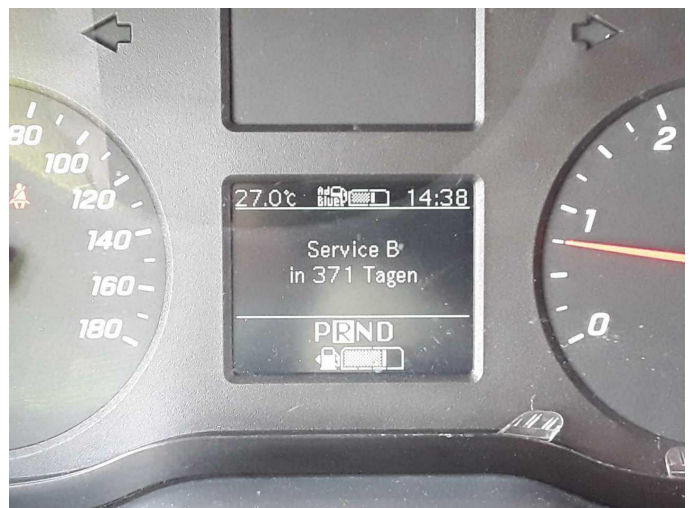


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Sonstiges

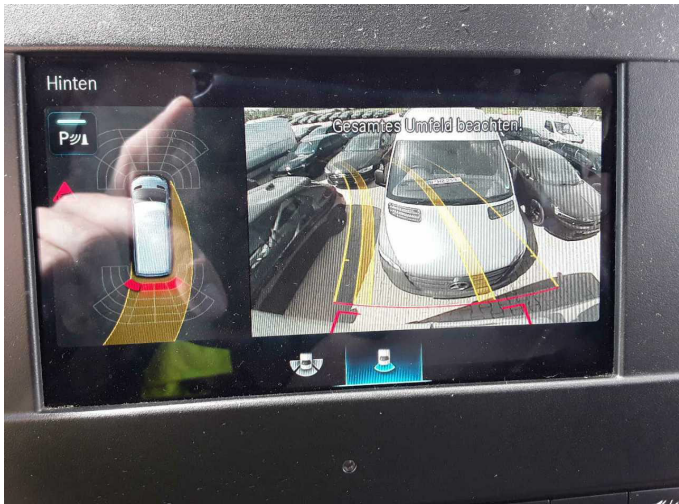


Abbildung 14: Sonstiges

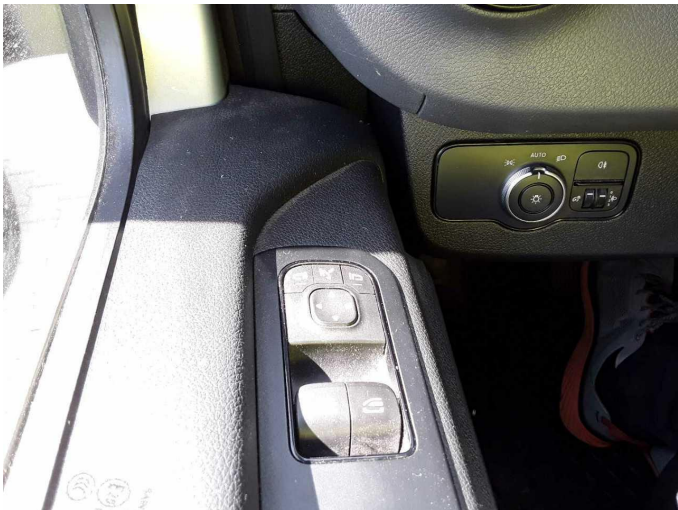


Abbildung 15: Sonstiges

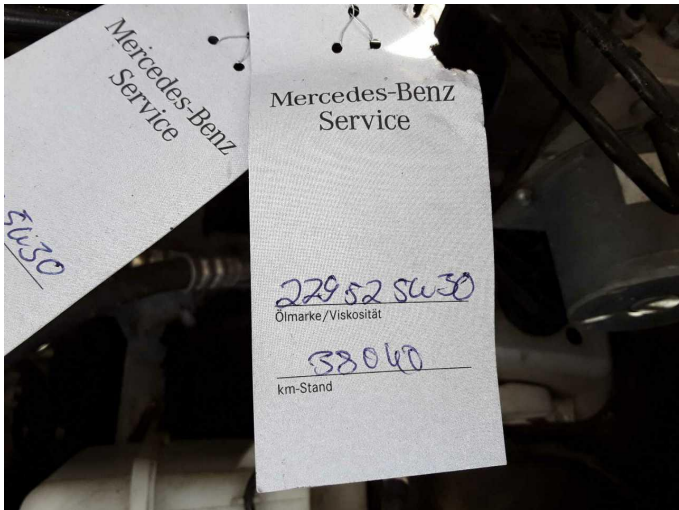


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges




Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

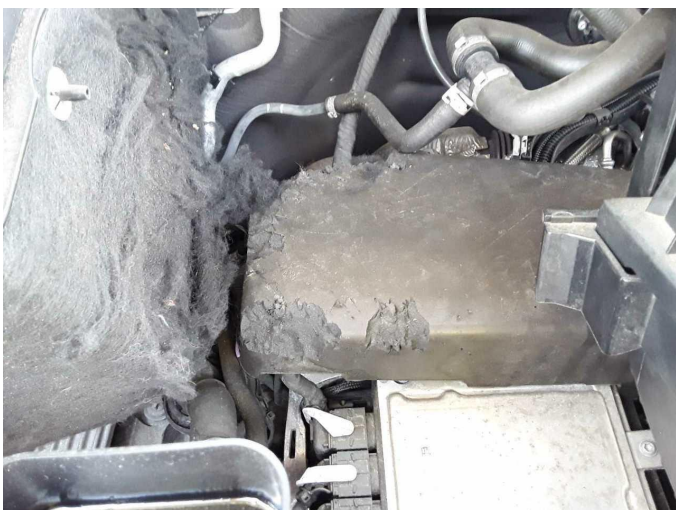


Beschädigung 1: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern

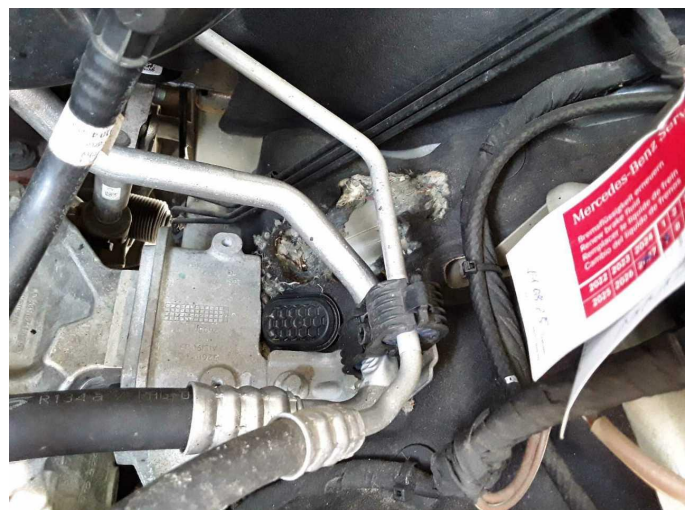

Beschädigung 2: Motor: Motorverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Motor: Motorverkleidung - beschädigt - erneuern

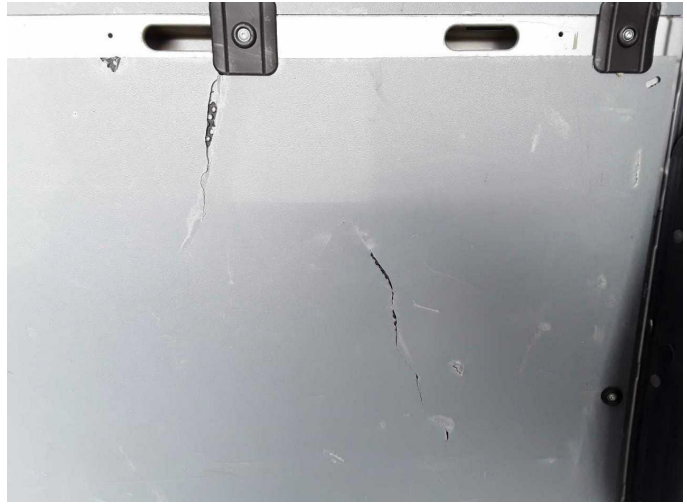

Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern

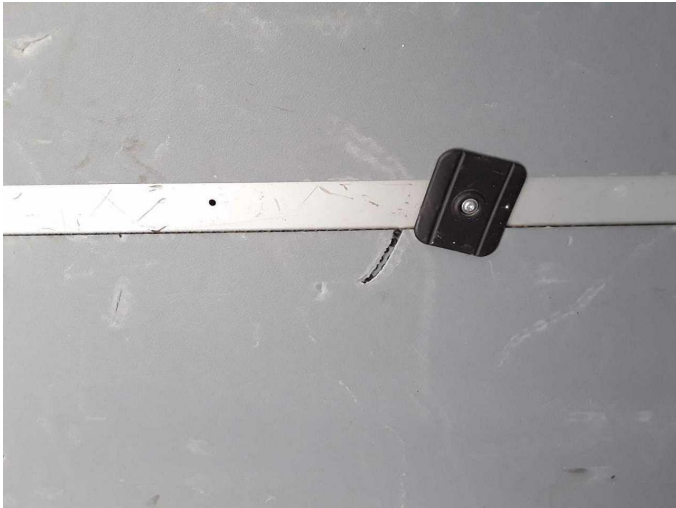

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachverkleidung Mitte - entspricht nicht den Herstellervorgaben - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 8: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 8: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung 11: Tür vorn rechts: Zierleiste oben - verformt - erneuern




Beschädigung 11: Tür vorn rechts: Zierleiste oben - verformt - erneuern



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

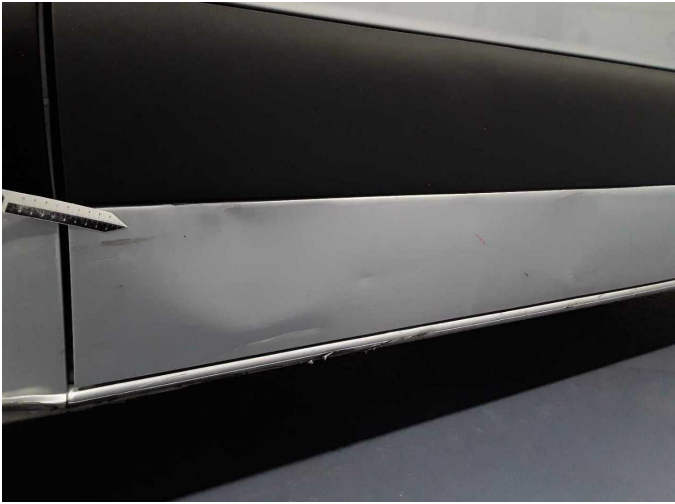

Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)

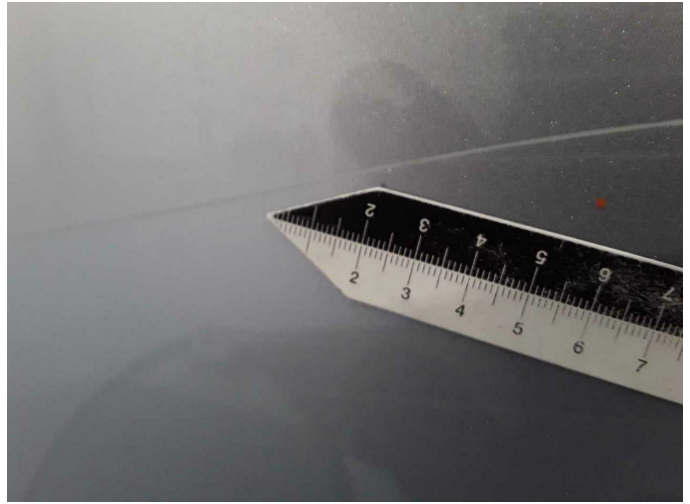

Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

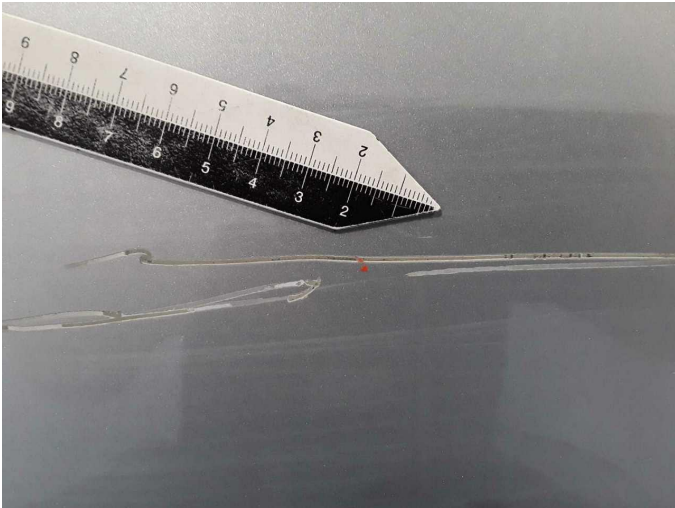


Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

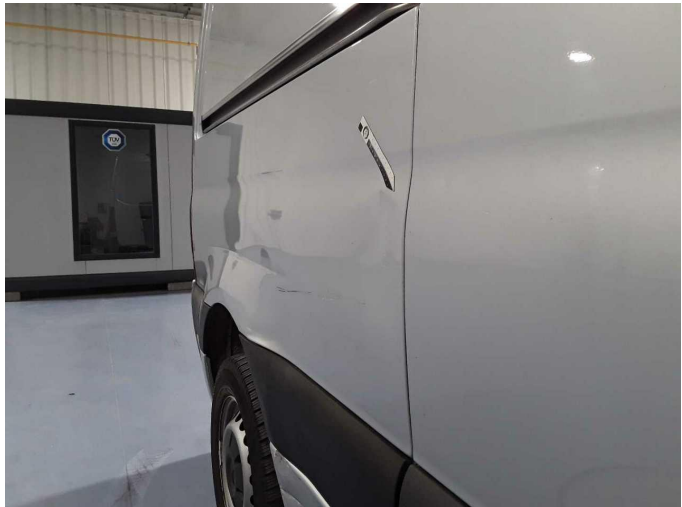

Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt -
erneuern



Beschädigung 15: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt -
erneuern



Beschädigung 16: Karosserie: B-Säule rechts - verformt -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 16: Karosserie: B-Säule rechts - verformt -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 17: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verschmutzt -
aufbereiten



Beschädigung 17: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 18: Seitenwand rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 20: Seitenwand rechts: Radlauf - Korrosion - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 20: Seitenwand rechts: Radlauf - Korrosion - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 21: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 21: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung 22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 23: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern




Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

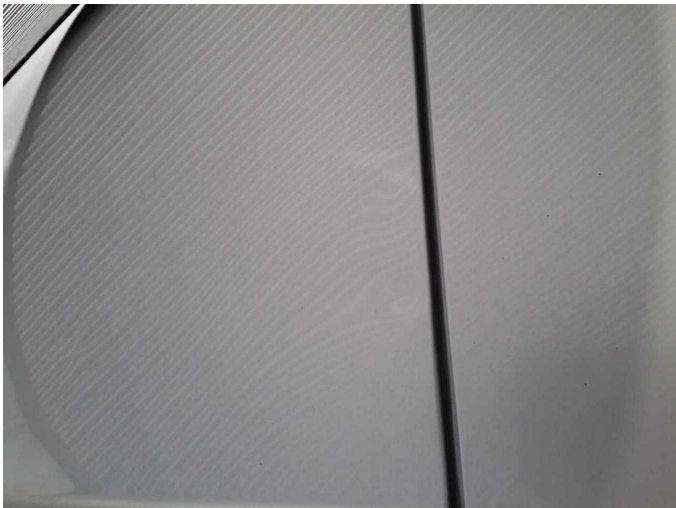

Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

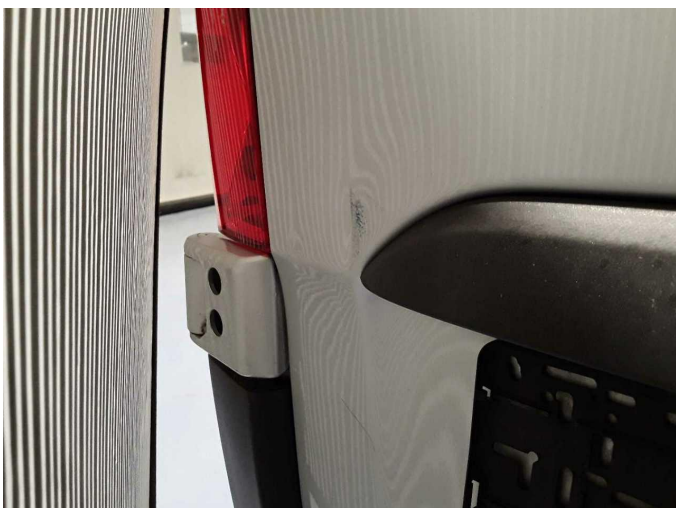

Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 24: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung 25: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 25: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 26: Heckleuchte: Heckleuchte links (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 26: Heckleuchte: Heckleuchte links (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 27: Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 28: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 28: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 28: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden
- instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 29: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern




Beschädigung 29: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 29: Schweller links: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung 30: Seitenwand links: Radlauf - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)

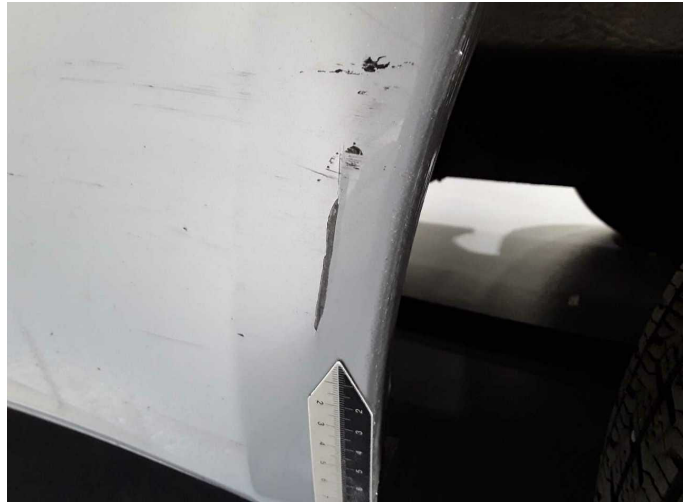

Beschädigung 30: Seitenwand links: Radlauf - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)




Beschädigung 30: Seitenwand links: Radlauf - verformt - instandsetzen/ lackieren (S3)



Beschädigung 31: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 31: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern

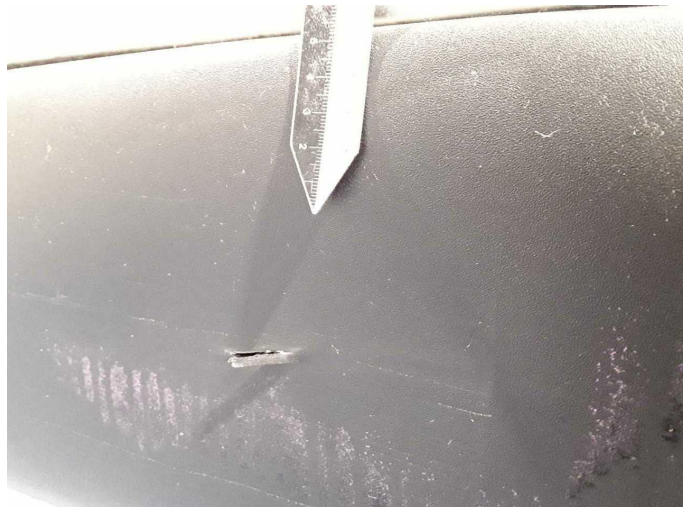

Beschädigung 32: Seitenwand links: Schutzleiste - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 32: Seitenwand links: Schutzleiste - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 33: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 33: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 34: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 34: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 34: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 35: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

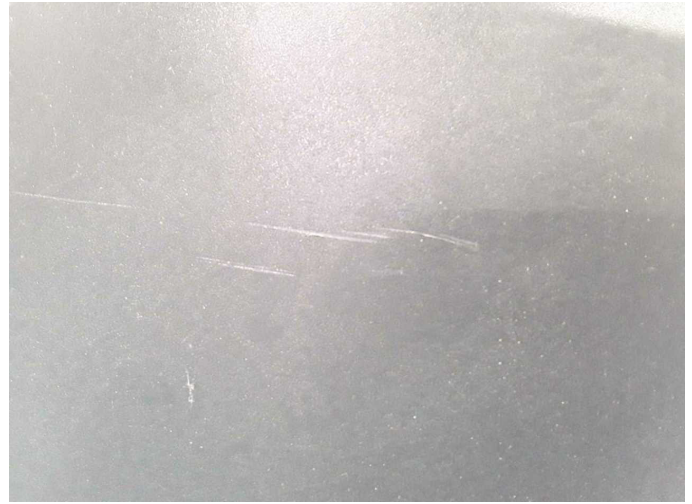

Beschädigung 35: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 35: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 35: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung 35: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - instandsetzen/lackieren (S3)

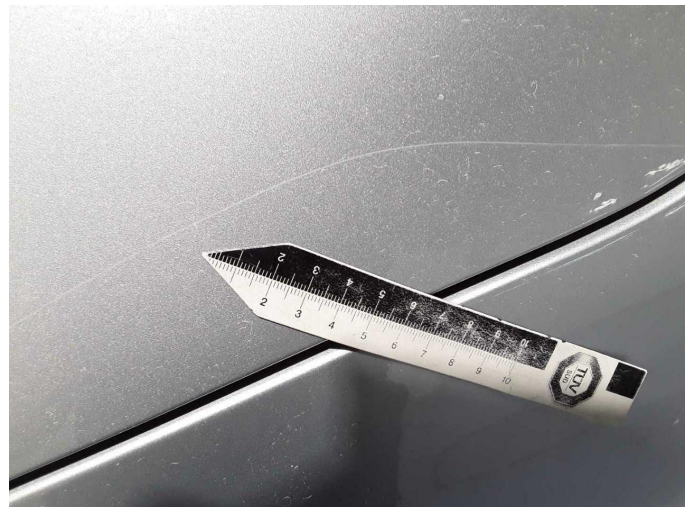

Beschädigung 36: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschuift - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 36: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)

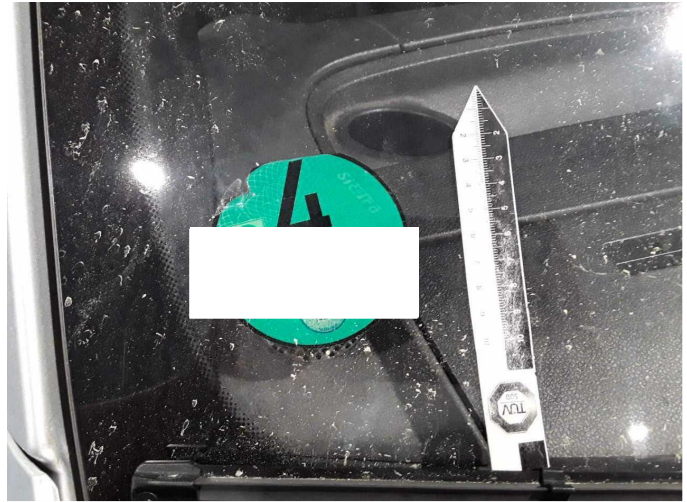


Beschädigung 37: Verglasung: Frontscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 37: Verglasung: Frontscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)

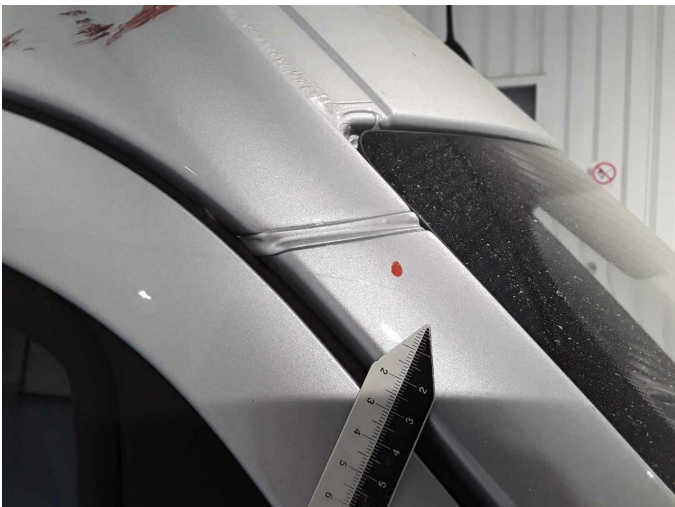

Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion -
instandsetzen/
lackieren (S3)



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion -
instandsetzen/
lackieren (S3)



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion -
instandsetzen/
lackieren (S3)



Beschädigung 41: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verschmutzt -
lackieren



Beschädigung 41: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verschmutzt - lackieren



Beschädigung 41: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verschmutzt - lackieren




Beschädigung 42: Koffer: Dachabschlußprofil - verschmutzt - lackieren



Beschädigung 42: Koffer: Dachabschlußprofil - verschmutzt - lackieren



Beschädigung 43: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - verschlissen - erneuern

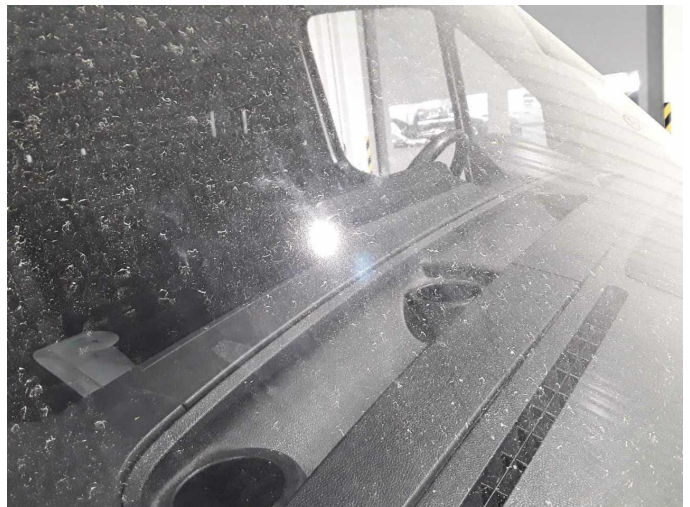

Beschädigung 44: Karosserie: Karosserie (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 44: Karosserie: Karosserie (Schadenserweiterung möglich) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 45: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Gebrauchsspur 1: Fahrerhaus: Rückwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verglasung: Türscheibe vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Dachholm links: 109 µm



Dachholm links: 109 μm




Dachholm rechts: 109 μm



Dachholm rechts: 109 μm




Heckklappe/-tür: 103 μm

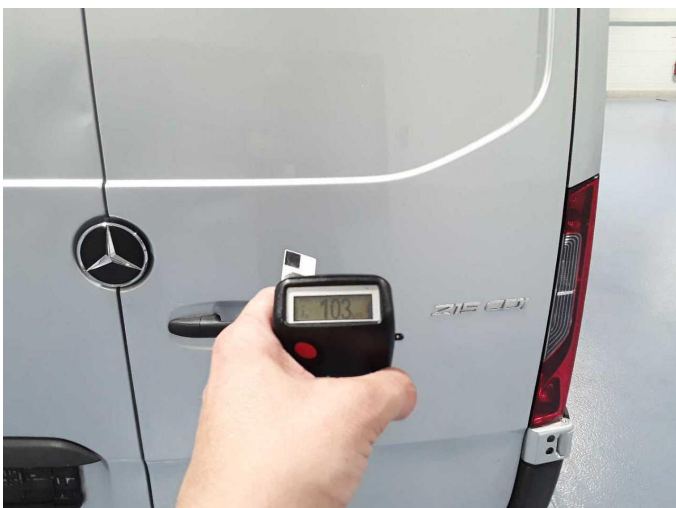

Heckklappe/-tür: 103 μm



Heckklappe/-tür: 103 μm

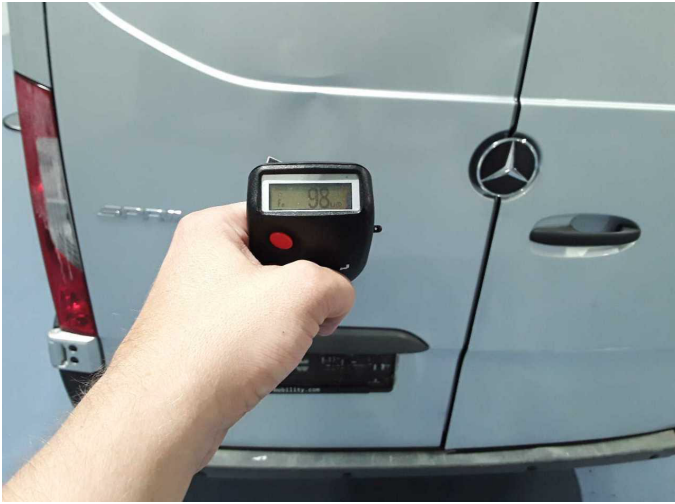

Heckklappe/-tür: 103 µm



Kotflügel links: 106 µm



Kotflügel links: 106 µm



Kotflügel rechts: 115 µm




Kotflügel rechts: 115 µm



Motorhaube: 118 µm




Motorhaube: 118 μm

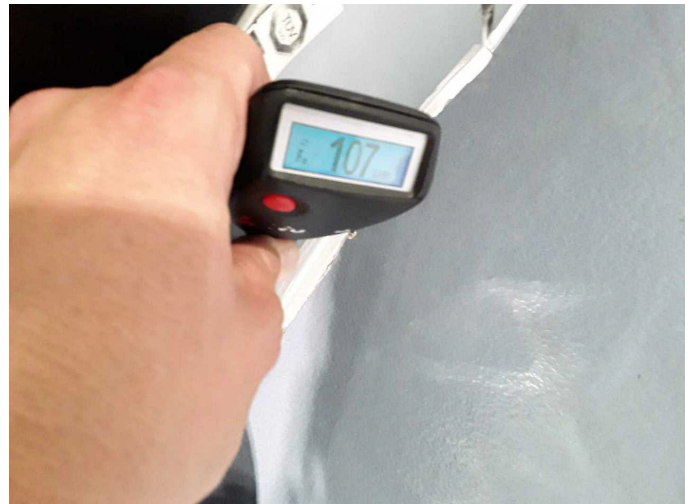


Schweller rechts: 107 μm



Schweller rechts: 107 μm

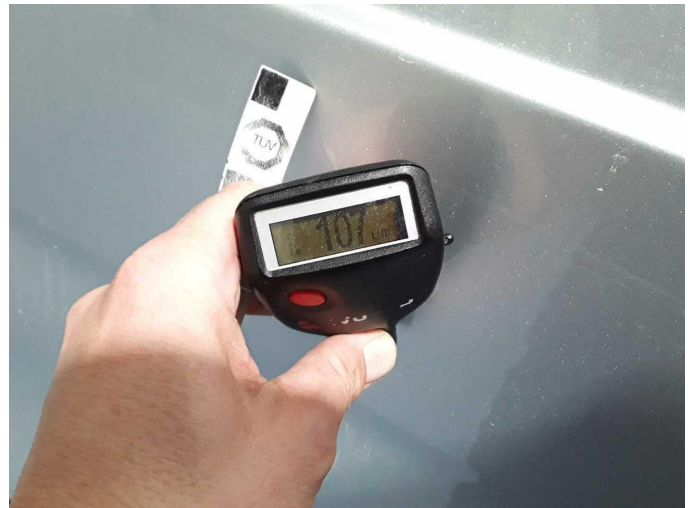

Seitenwand links: 107 μm

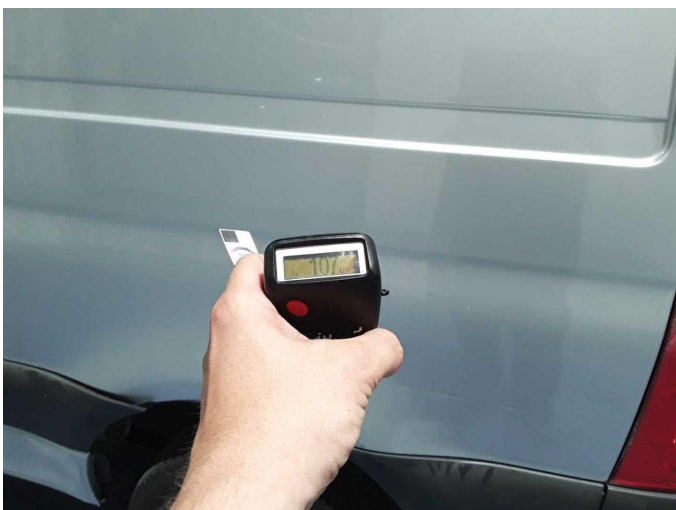

Seitenwand links: 107 μm



Seitenwand links: 107 μm



Seitenwand links: 107 μm



Seitenwand rechts: 114 μm



Seitenwand rechts: 114 μm



Tür hinten rechts: 111 μm



Tür hinten rechts: 111 μm



Tür vorne links: 105 μm



Tür vorne links: 105 μm



Tür vorne rechts: 109 μm



Tür vorne rechts: 109 μm