

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002481037
Besichtigt am:	28.05.2026 16:11
Berichts-Nr:	10696183
FIN:	WVWZZZ3CZPE030043

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	02.02.2023
Laufleistung:	175.705 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fixierband und 4 auf Schienen fixierbare Verzurrösen, verschiebbarer Gepäckraumboden
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gepäckmanagement-Paket
Business	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraumauskleidung in Textil
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

MIB3 Steuerung

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Reifen verkehrssicher: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
3	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
4	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
5	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
7	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
11	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorabschirmung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	406,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	286,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE030043

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

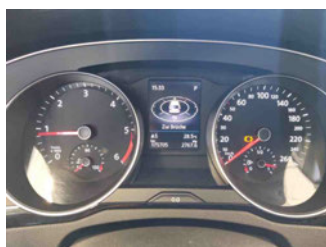

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

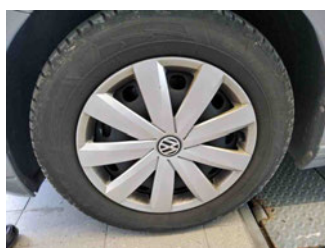


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

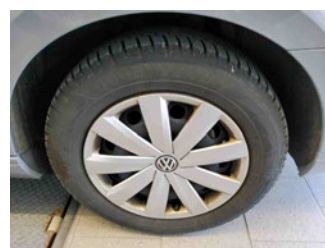

Räder - Rad montiert hinten
links

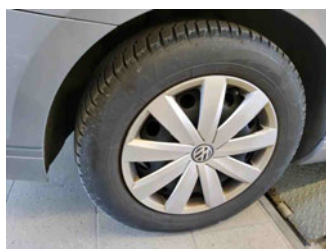


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2

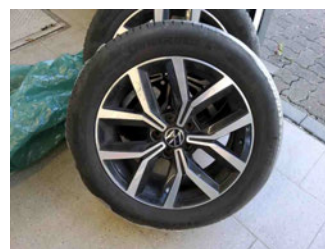

Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4

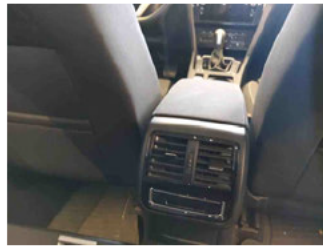

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

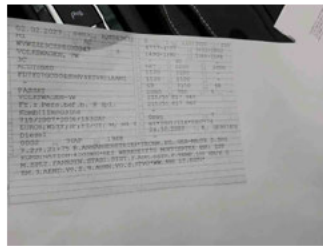

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren

Kommentar

Anstoss-schaden, Stossfänger mitte unten gebrochen.





2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

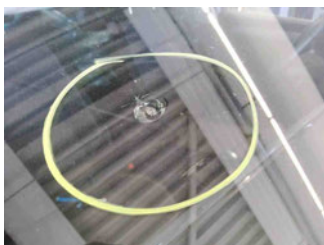

3 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Bremsscheiben, Bremsbeläge verschlissen

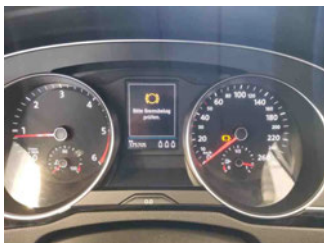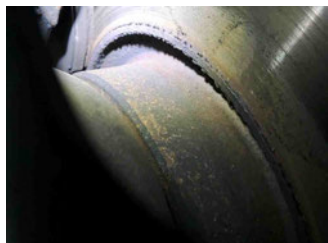

4 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Bremsscheiben, Bremsbeläge verschlissen.

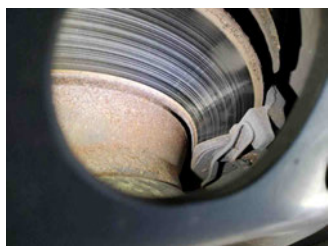


5 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren


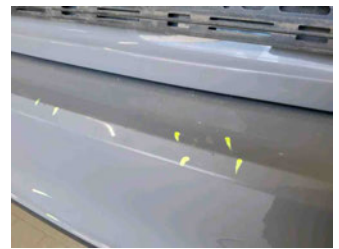


7 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

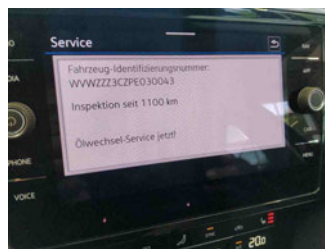



8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

9 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

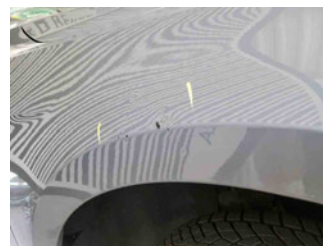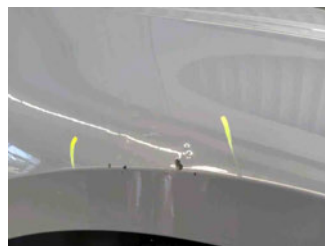

10 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar	Überfällig Nachweis fehlt.
-----------	----------------------------

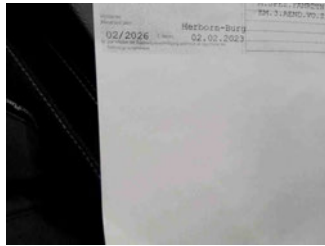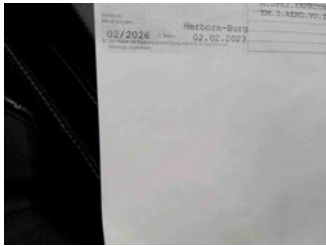


11 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	Einstieg eingedellt.
-----------	----------------------



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

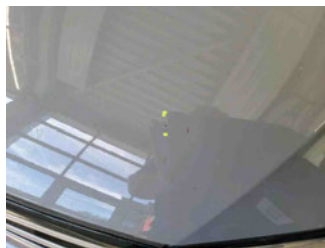

2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Einstieg eingedellt.
-----------	----------------------



3 - Motorabschirmung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Fußmatten - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	Textilfußmatten vorne fehlen.
-----------	-------------------------------



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10696183
vom: 29.05.2026