

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****ZFAEFAG46PX167085**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 112 µm bis 174 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand links 174 µ

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2023	Letzte Zulassung	05.07.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	FIAT
Marke	FIAT	Typ / Verkaufsbez.	500e 42kWh C
Aufbauart	Coupe	Türen	3
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFAEFAG46PX167085
HSN / TSN	1727 / AVN	Schlüssel-Nr.	10172274
Km-Stand abgelesen	14003	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	43	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik / 1
Polster / Farbe	Leder / Weiß		Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBD, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag - Beifahrerseite (deaktivierbar), Airbag Kopfairbags vorne und hinten, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag-Fahrerseite, Armaturenbretteinlage in Wagenfarbe, Aufmerksamkeitsassistent, Autonomous Emergency Braking (AEB), Bremsleuchte, dritte, Dach: Schwarzes/ Blaues Verdeck, Electronic Stability Control (ESC) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Bremsassistent (BAS), Fahrmodus-Schalter, Fensterheber elektrisch vorne, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdisplay, Keyless Go, Klimaautomatik, Kopfstützen im Fond (2), Kopfstützen vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-3 EV/PHEV, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad: Softtouch-Lenkrad, Licht- und Regensensor, Nebelschlußleuchte, Parkbremse elektronisch, Polster. Stoff, Radio: Audiosystem mit 6 Lautsprechern, Radio: Infotainmentsystem 10,25" mit digitalem Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Smartphone Mirroring via Apple CarPlay / Android Auto, Räder: 15" Stahlfelgen mit Radzierblenden, Schnellladefunktion: EV/PHEV - 85 kW, Schwarze Seitenzierleisten, Servolenkung, Sitze:

Vordersitze, 4-fach manuell verstellbar, Spurhalteassistent, Temperaturregelung elektrisch EV/PHEV, Uconnect Services, Verkehrszeicheninformation, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Sonder-Uni-Lackierung
4x2	Paket: Komfort
4x5	Paket: Tech

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts- zerkratzt, (Bild 7)
Felge hinten rechts- zerkratzt, (Bild 8)



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

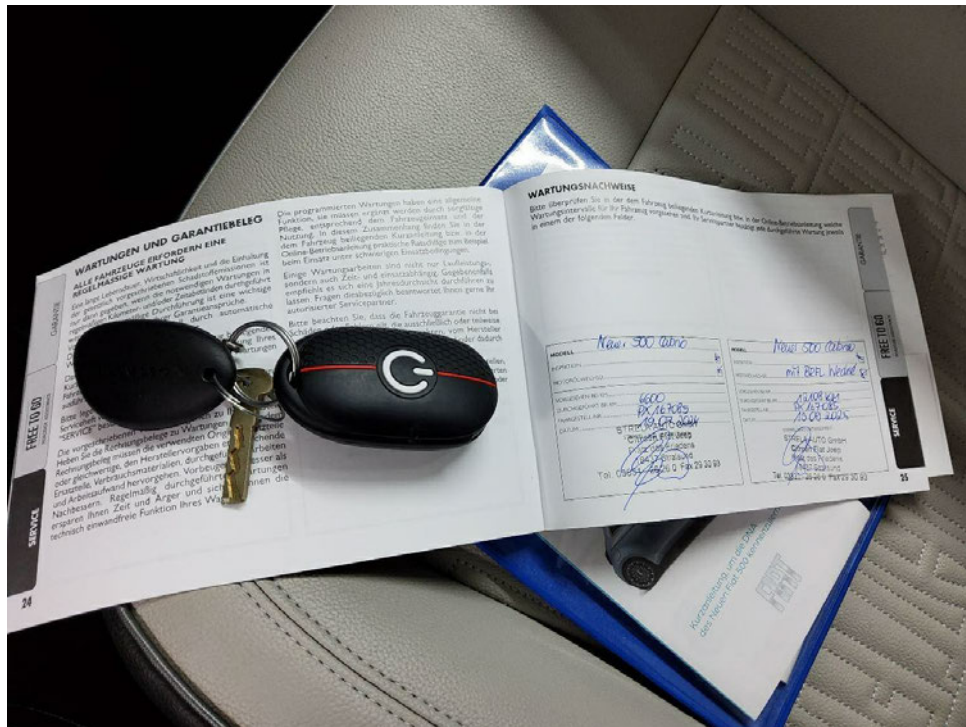


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Felge vorne rechts- zerkratzt



Bild 8 : Felge hinten rechts- zerkratzt

