
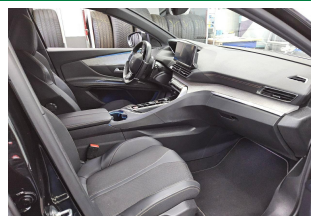
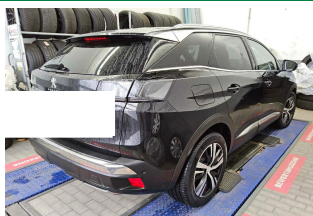


Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

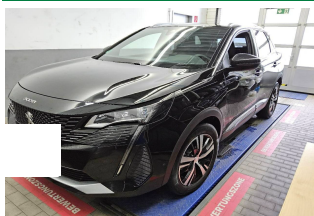

FIN VF3MRHPYEPS168555

Bewertet auf
Betrifft

04.02.2026
Aktenzeichen Sommer
Rahmenkostenstelle P20012001

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.02.2024	Letzte Zulassung	08.02.2024
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	3008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPYEPS168555
HSN / TSN	3003 / BDQ	Schlüssel-Nr.	10422658
Km-Stand abgelesen	25698	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Teilleder / Grau
	EXTERIEUR METALLISEE		
	VERNIS		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2029			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Dekoreinlagen aus Alcantara "Grevat" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und

Duplikat

visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Grau lackiert, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten mit Durchladeklappe, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18", zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Rücksitzlehne 40/60 geteilt und automatisch umklappbar, Bedienelement im Kofferraum, Schlüssellooses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sport-Modus, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
MO02	Heckklappe sensorgesteuert
OMM0	Lackierung: Sonderlackierung Metallic
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.01.2026 bei Kilometerstand 24.697

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung
1. Motordämmmatte, Dämmung Stirnwand, Keilriemenabdeckung, Motorabdeckung, gerissen, erneuern (Bild 17)	766	voll
2. Lenkrad verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)	981	anteilig
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.747	

Duplikat**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

GUTACHTEN / KALKULATION NR 406

04.02.2026

FABRIKAT	PEUGEOT	3008 II	GT	
			TYP-CODE	11 96 05
AUSSTATTG	SCHALTWIPPE LENKRAD	FACELIFT	AB 11.2023	
	AUTOM LICHTEINSCHALT	HINTERACHSE 35000N.M	LUFTABW BODENBLECH V	
	AKUSTIK VERBESSERT	DAEMMUNG STIRNW 7KG	ELEK ARCHITEK R3 ECO	
	AUSST OBERHALB TIEF	STECKDOSE USB	LORDOSENSTUETZE MECH	
	AKUSTIK DYNAMISCH	KLIMAAUTOMATIK	SCHEIBEN H ABGEDUNK	
	TUERSCH V/H AKUST	LUFTEINLASS KUEHLER	KAELTEMITTEL R1234YF	
	AUTODIAGNOSE OBD	KEYLESS ENTRY/START	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP	
	SENSOR TOTERWINKEL	AUDIOANL CONNECT NAV	FUNKT MIRROR SCREEN	
	HECKLEUCHTEN LED	SCHEINWERFER LED	STEUERGER TELEMATIK	
	EINPARKHILFE V/H	VISIO PARK 1	SITZE V HEIZBAR	
	BEIF-SITZ HOEHENVER	BEFESTIGUNG K-SITZ	LEDERLENKRAD	
	FRONTSCH/REGENSENSOR	WARNANZEIGE GURTE H	INNENSP ABBLENDAUTOM	
	SONNENBL BELEUCHTET	LUFTFUEHR KUEHL DOPP	HECKKLAPPE ELEKTR	
	KAT UNTER 50PPM	1199CCM 100KW	UMLUFTREGELUNG AUTOM	
	KALTE LAENDER	AUTOMATIKGETR 6-GANG	TASTEN-REIHE CHROM	
	PEDALTRAEGER ALU	GESCHW-REGL STOP/GO	ABGASNORM EURO 6.4	
	ZIERL TUERSCH CHROM	BREMSANL AUTOMATISCH	VORWAERMUNG GEHAEUSE	
	SERVOLENKUNG ELEKTR	BREMSSCHEIBE V 304MM	REIFEN 225/55 R18..V	
	BREMSSCHEIBE H 290MM	DEKOR I ALCANTARA	SENSOR ABS H MARK	
	BATTERIE 60AH	SEITENSCHUTZL CHROM	REPARATUR VERBESSERT	
	KOPF-/SEITENAIRBAG	TOUCHSCREEN 10 ZOLL	KOFFERBODEN VERSTELL	
	AUSSTATTUNG GT	DACHREILING	REIFENREPARATUR-KIT	
	LEUCHTW-REGEL AUTOM	VERL ACHSTRAEGER V	EINST-LEISTEN ALU	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =233.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =233.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =233.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
71.E9YA)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN	2	3.0	69.90
KN	DAEMMUNG MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	2.0	46.60
KN	ABDECKUNG MOTOR AUS-/EINBAUEN	1	1.0	23.30
54.E1VA)	RAD V R AUS-/EINBAUEN	1	1.0	23.30
54.E22A)	RAD/RAEDER V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	1	1.0	23.30

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.01.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0481	DAEMMUNG MOTORHAUBE	98 115 459 80	202.07
1331	DAEMMUNG M STIRNWAND	98 316 139 80	28.63
1332	DAEMMUNG R STIRNWAND	98 285 003 80	33.74
1333	DAEMMUNG U STIRNWAND	98 375 383 80	38.65
1336	DAEMMUNG RADHAUS V R	98 001 072 80	15.48
7940	ABDECKUNG MOTOR	98 398 618 80	98.40
8432	SCHUTZBLECH H LIMA	98 508 210 80	40.37
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

Duplikat

GUTACHTEN / KALKULATION NR 406

04.02.2026

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

GESAMT KL 1 3.0 AW X 233.00 EUR/STD 69.90

GESAMT KL 2 5.0 AW X 233.00 EUR/STD 116.50

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 186.40

ERSATZTEILE

457.34

GESAMTSUMME ERSATZTEILE 457.34

REPARATURKOSTEN OHNE MWST..... 643.74

MWST 19.00 % 122.31

REPARATURKOSTEN MIT MWST..... 766.05

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENT

ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2

Duplikat

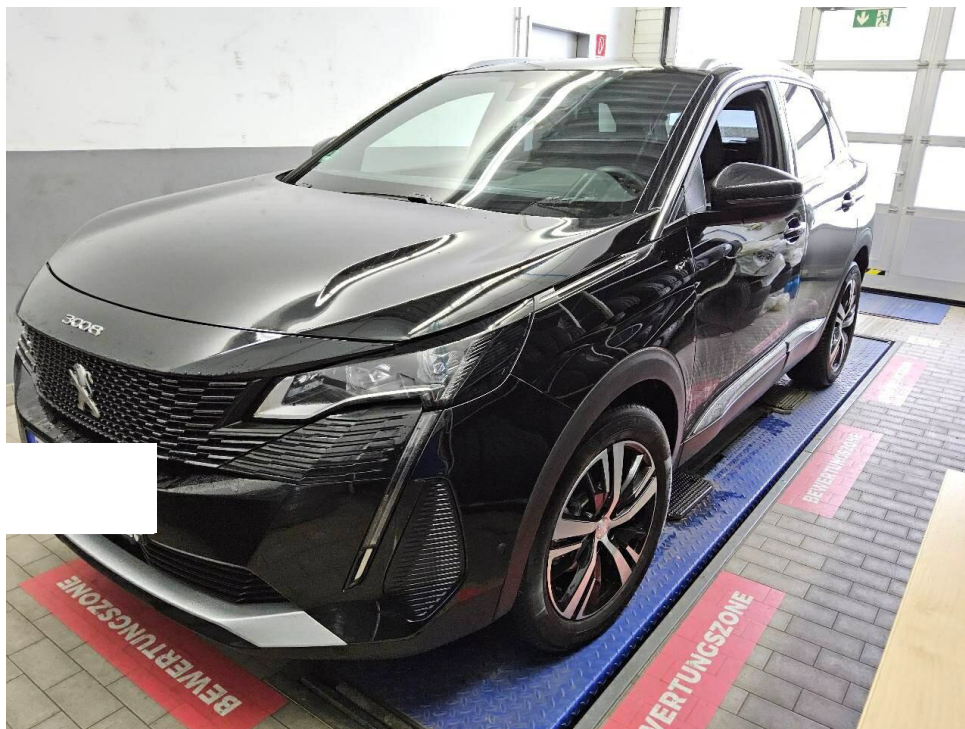


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat

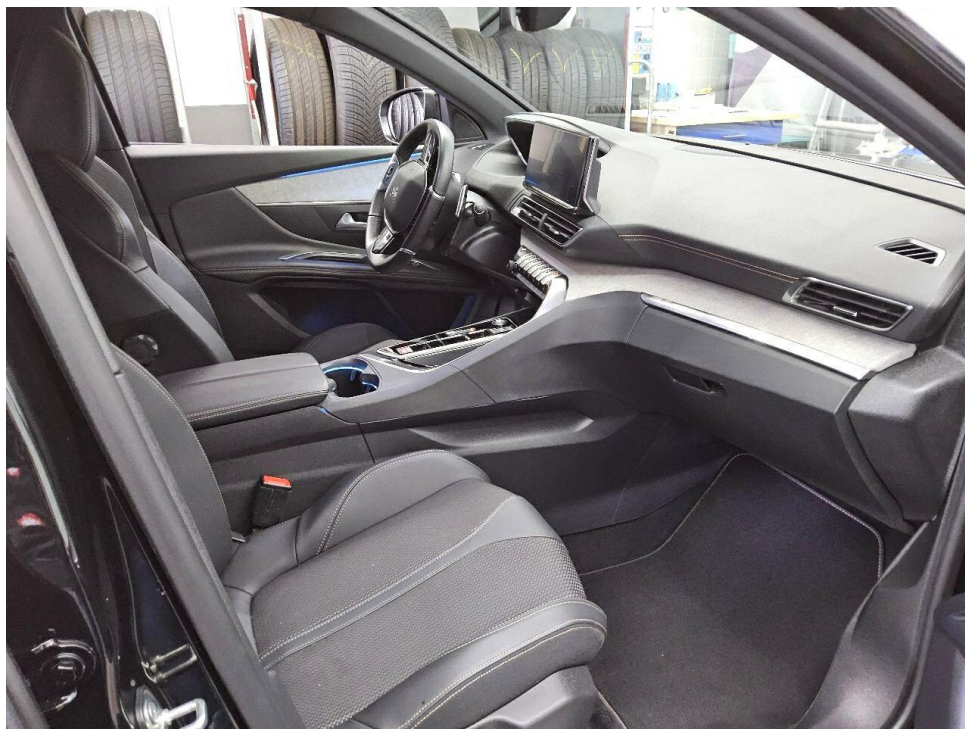


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Bordmappe und 2 FZ Schlüssel



Bild 6 : Navi Übersicht

Duplikat



Bild 7 : Nächste Wartung



Bild 8 : Kofferraum

Duplikat



Bild 9 : Motorraum



Bild 10 : Unterboden

Duplikat

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Borddokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der PEUGEOT-Neuwagengarantie erfüllt werden.

Datum:	km:	Normale Betriebsbedingungen	Erschwerte Einsatzbedingungen
22.01.25	12227	☐	☐
Stellantis & You Deutschland GmbH NL Rhein-Neckar Heppenheimer Str. 41-47 68309 Mannheim Telefon 0621/718460			
durchgeföhrt: ja nein Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Pollenfilter ☒ ☐ Luftfilter ☒ ☐ Zündkerzen ☒ ☐ Kraftstofffilter ☒ ☐ Keilriemen ☒ ☐ Zahnriemen ☒ ☐ AD Blue ☒ ☐			
Nächste Wartung bei: 3727	km bzw. am: 1.26		

Datum:	km:	Normale Betriebsbedingungen	Erschwerte Einsatzbedingungen
13.1.26	24697	☒	☐
Stellantis & You Deutschland GmbH NL Rhein-Neckar Heppenheimer Str. 41-47 68309 Mannheim Telefon 0621/718460			
durchgeföhrt: ja nein Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Pollenfilter ☒ ☐ Luftfilter ☒ ☐ Zündkerzen ☒ ☐ Kraftstofffilter ☒ ☐ Keilriemen ☒ ☐ Zahnriemen ☒ ☐ AD Blue ☒ ☐			
Nächste Wartung bei: 10667	km bzw. am: 1.27		

* je nachdem was zuerst eintritt

Bild 11 : Wartungsnachweis



Bild 12 : Motordämmmatte und Dämmung Stirnwand gerissen

Duplikat



Bild 13 : Motordämmmatte und Dämmung Stirnwand gerissen

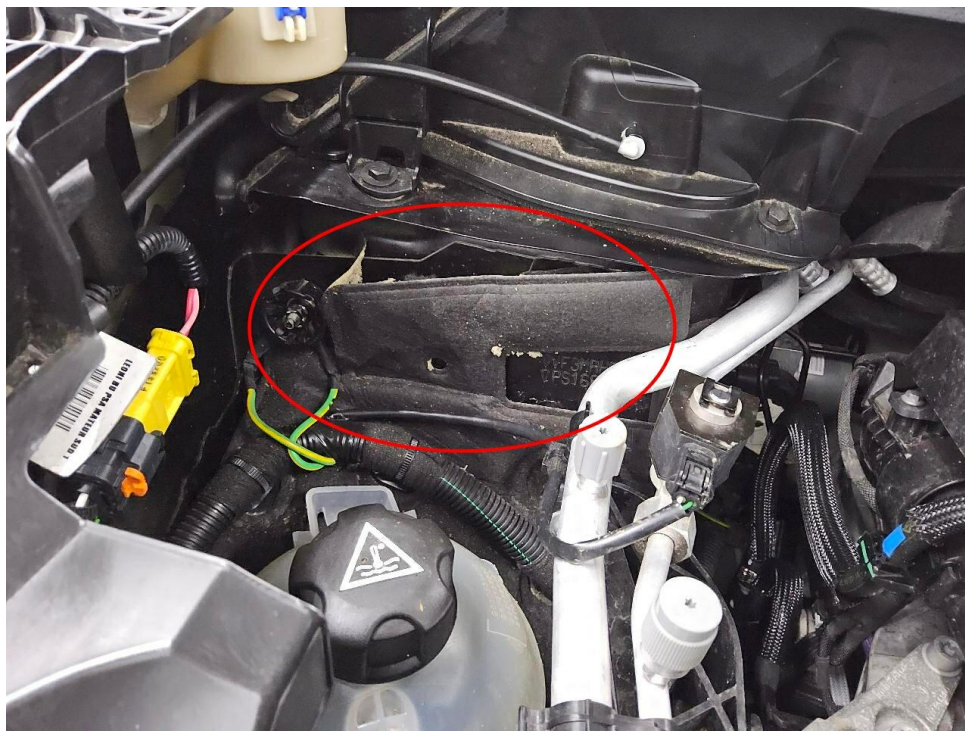


Bild 14 : Motordämmmatte und Dämmung Stirnwand gerissen

Duplikat



Bild 15 : Motordämmmatte und Dämmung Stirnwand gerissen

Duplikat



Bild 16 : Motordämmmatte und Dämmung Stirnwand gerissen

Duplikat



Bild 17 : Motordämmmatte, Dämmung Stirnwand, Keilriemenabdeckung, Motorabdeckung, gerissen

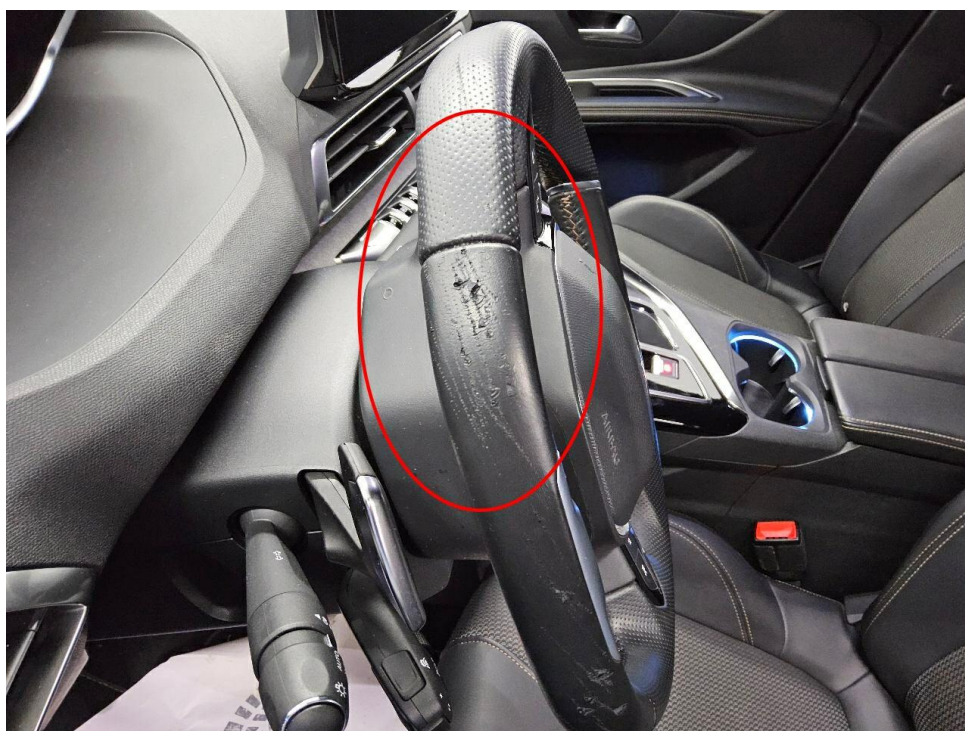


Bild 18 : Lenkrad verschrammt

Duplikat



Bild 19 : Lenkrad verschrammt