



W1N2476101W231978

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	112.628 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	313 Tag(e)
Typ/Modell	GLB 180 d	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	W1N2476101W231978	Leistung	85 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	03.06.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - Fehlstellung - de-/montieren
6	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 103H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R17 103H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46605669
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLB 180 d	Laufleistung (abgelesen)	112.628 km
Fahrgestellnummer	W1N2476101W231978	Erstzulassung	03.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

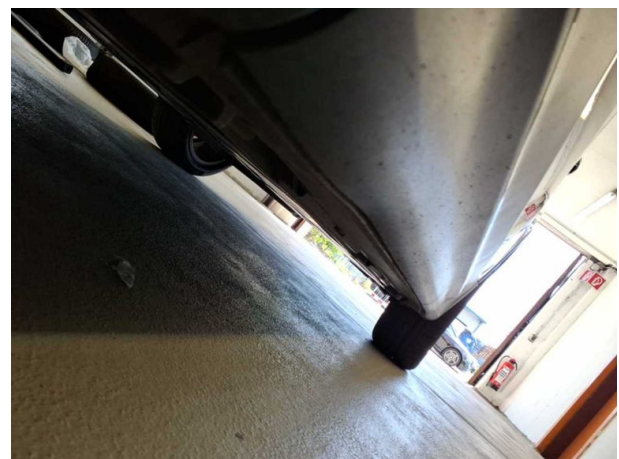


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

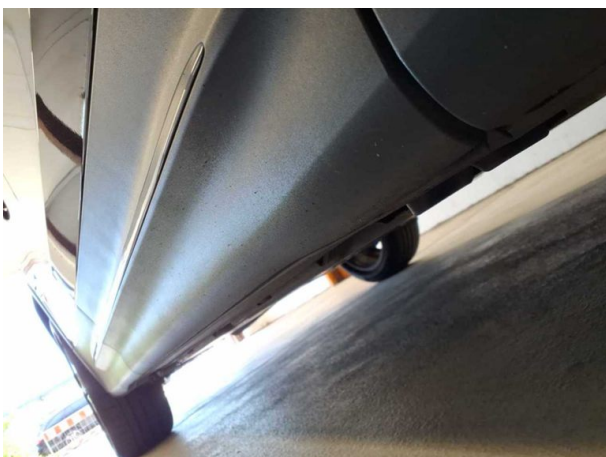


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46605669
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - Fehlstellung - de-/montieren

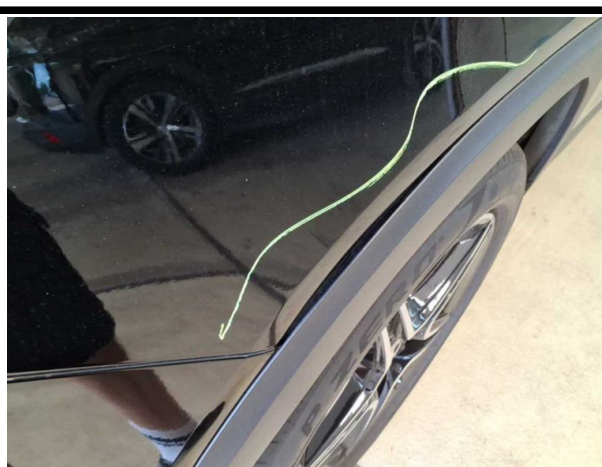

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... Fehlstellung - de-/montieren

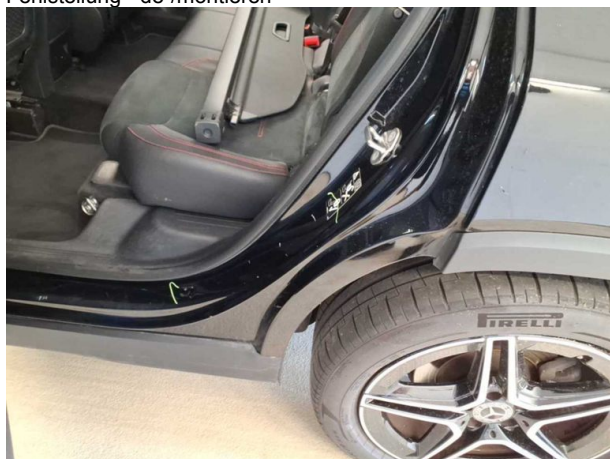


Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair

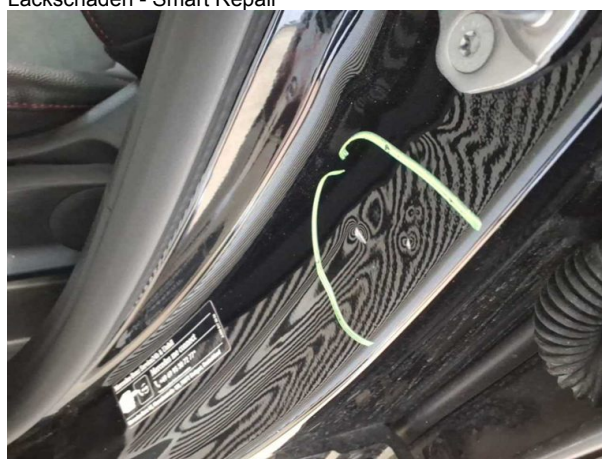

Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

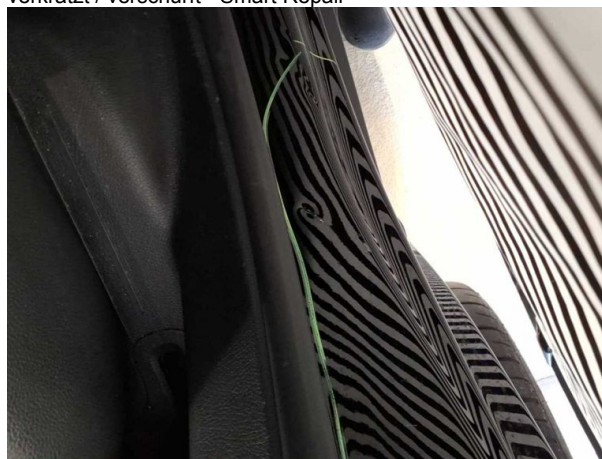

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2476101W231978

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	112,628 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	313 Tag(e)
Type / Model	GLB 180 d	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	W1N2476101W231978	Power	85 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	3 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Loss in value
4	Door - rear right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Malposition - Un- / install
6	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
9	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
4	Door - rear right side	Door edge - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 99W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 103H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/65 R17 103H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46605669
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLB 180 d	Mileage (Read)	112,628 km
Vehicle Identification number	W1N2476101W231978	First registration	3 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

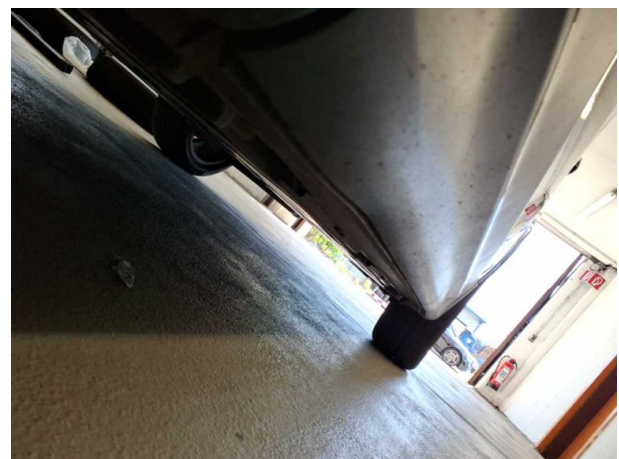


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

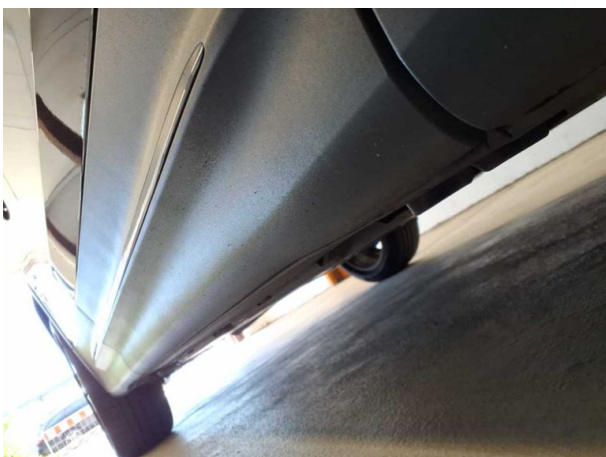


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46605669
Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Loss in value

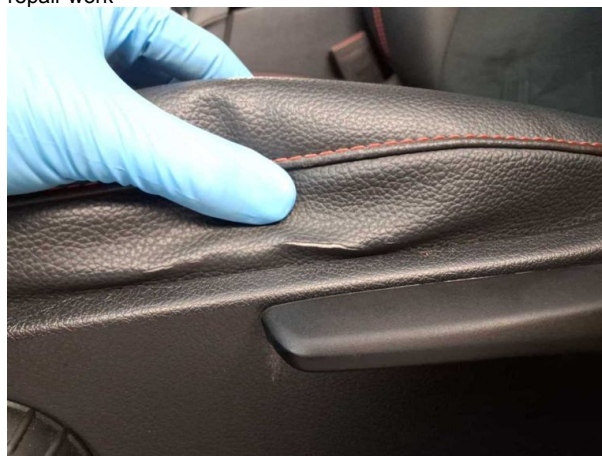

Damage #3: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Loss in value



Damage #4: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #4: Door - rear right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Malposition - Un- / install




Damage #5: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Malposition - Un- / install

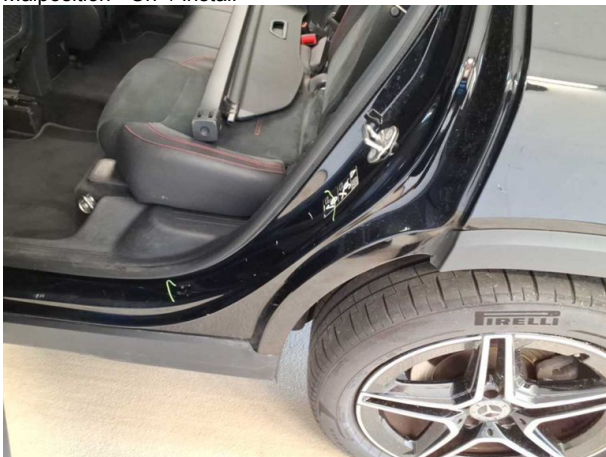


Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

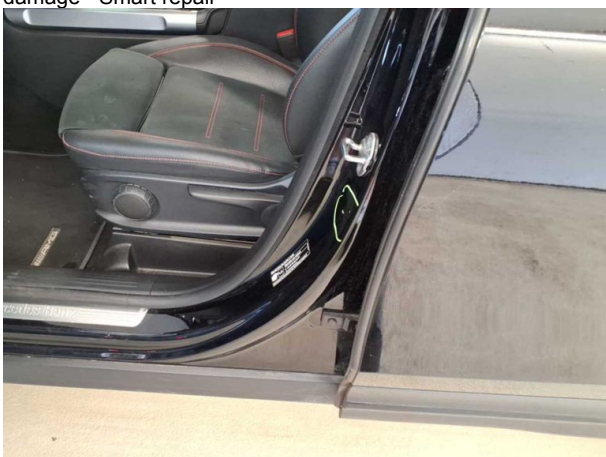

Damage #7: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

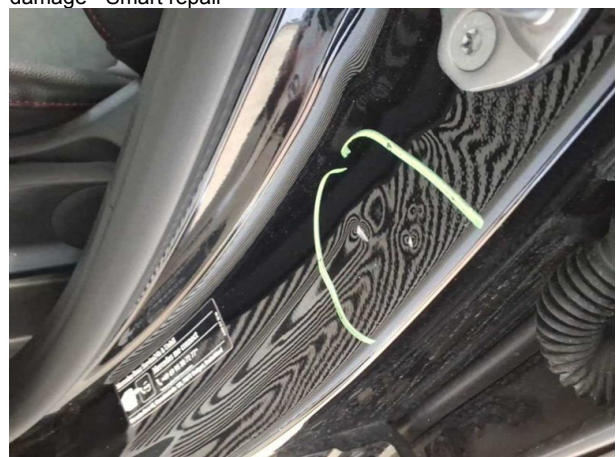

Damage #7: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smart repair

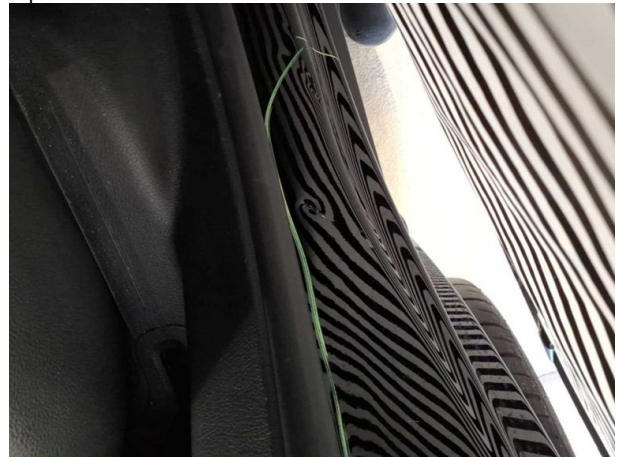

Damage #9: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smart repair