

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	D -AT 1127	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000268161718
Vertrags-Nummer:	34897077	Erstzulassung:	03.11.2021
Internes KZ:	14971297	Kilometer-Stand:	73004
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **27.790,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Anhängerkupplung, feststehend	490,00
Arktis-Weiß	0,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Hecktüren 180° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	300,00
Klang & Klima-Paket 1 DAB+	1.099,00
Klimaanlage	0,00
Raucher-Paket	40,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Trennwand, geschlossen mit Fenster	150,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Beklebung_Trafic_DAT	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX-02540	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Würtheinbau_Otis_Trafic_09032017	1.899,00
Beklebung_Trafic_DAT	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX-02540	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Würtheinbau_Otis_Trafic_09032017	1.899,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **32.436,68**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **38.599,65**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.599,65

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2835

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34897077
Amtliches Kennzeichen: D -AT 1127
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.11.2022	9059832314	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite Loch	Nein	Nein
28.01.2022	9059800709	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34897077
Amtliches Kennzeichen: D -AT 1127
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.10.2023	42481	Inspektion und Wartung
19.10.2023	42481	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.10.2023	42481	Wartungszusatzumfänge
19.10.2023	42481	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	13.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	65205 Wiesbaden, Borsigstr. 34
Besichtigungsdatum	21.07.2026
Referenznummern	0031221672 - 0034897077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	D-AT 1127	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000268161718
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	03.11.2021
Typ	Trafic L1H1 dCi 120 2,8t Komfort	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	73.003 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kasten, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	10/2025
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/65 R16C 107/105T M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 19.10.2023 bei km 42.481.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Das Fahrzeug ist stark verschmutzt. Eine Wäsche konnte nicht durchgeführt werden, da keine aktuelle HU vorhanden ist. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ 3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür - | ✓ Anhängerkupplung, feststehend |
| ✓ Arktis-Weiß | ✓ Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal |
| ✓ Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar) | ✓ Hecktüren 180° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer |
| ✓ Klang & Klima-Paket 1 DAB+ | ✓ Klimaanlage |
| ✓ Raucher-Paket | ✓ Stoffpolsterung "Kompo" |
| ✓ Trennwand, geschlossen mit Fenster | ✓ Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl |
| ✓ Beklebung_Trafic_DAT | ✓ Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH |
| ✓ UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013- | ✓ UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing |
| ✓ UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011- | ✓ UTC_Schonbezug Fahrer_Trafic SIX- |
| ✓ UTC_Warnblitzer | ✓ Winterkomplettreder über A.T.U |
| ✓ Würtheinbau_Otis_Trafic_ | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	434,52 €	296,01 €
Seitenwand links Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	163,59 €	163,59 €
Seitenwand links vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	694,62 €	399,81 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	404,19 €	241,47 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen	1040,00 €	1040,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	147,00 €	147,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 12)	130,00 €	130,00 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 16)	695,31 €	695,31 €
Fahrzeug außen, verschmutzt, aufbereiten (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	105,00 €	105,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 306,18 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.814,23 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	3.218,19 €
Händlereinkaufspreis	8.075,00 €
Händlerverkaufspreis	9.425,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 31 Fotos.

Barton, Waldemar

Der Sachverständige, 22.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1PL000268161718

Datum:	Kilometerstand:	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Datum: <u>15.11.21</u>	Kilometerstand: <u>6</u>		
Art der Arbeit:	Händlerstempel		
Wartung ☐	ARS Altmann AG Automobillogistik Feiersabendmühle 2 85283 Woinzach Tel. +49(0)8442 9080-353		
Kontrolle auf Korrosion			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Kilometerstand:	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Händlerstempel		
Wartung ☐			
Kontrolle auf Korrosion			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Kilometerstand:	Rechnungsnummer:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Händlerstempel		
Wartung ☐			
Kontrolle auf Korrosion			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

6.12

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, außen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 14. Fahrzeug, außen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, außen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 16. Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

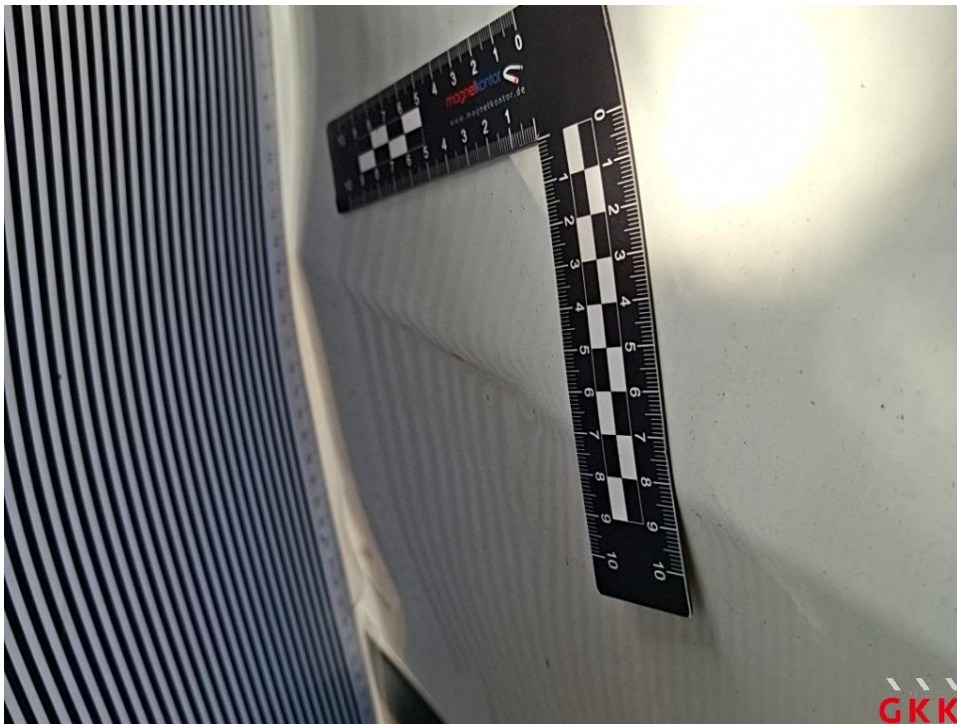


Bild 18. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, vorne, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

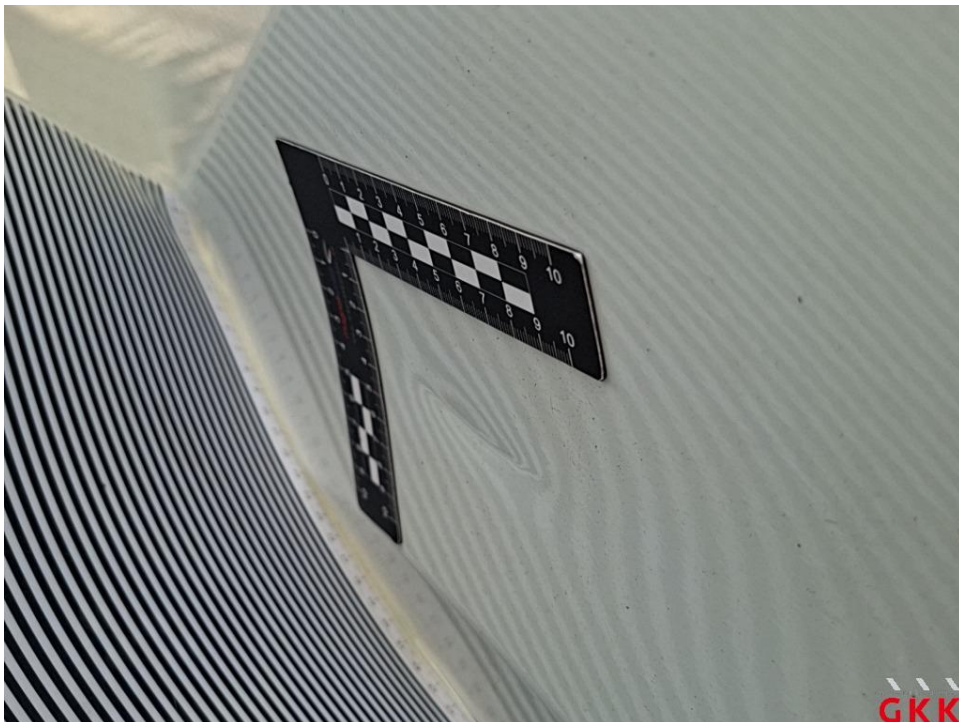


Bild 22. Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 24. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Seitenwand links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Seitenwand links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren