

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4751NGW / WBA81GE0907U43625 / 7U43625

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.195

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4751NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	28/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4751NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4751NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	139,19	10,00	224,60 €
3. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.33 h.	5,63	0,00		92,25 €
8. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	1.00 h.	4,24	0,00		58,91 €
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado	-			3.50 h.	14,82	0,00		149,57 €
11. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Puerta tr dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1572,27 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4751NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,75 h.	259,87 €
Total material pintura	-	25,75 €
Total Mano de Obra Pintura	6,08 h.	234,07 €
Total Recambios	-	482,60 €
Descuento recambios aplicado	-	171,41 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

4751NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	570,00 €















267 km
0 1 13:17



OFF
Total 21196 km

 Luz de posición
encendida.


+30.5 °C   









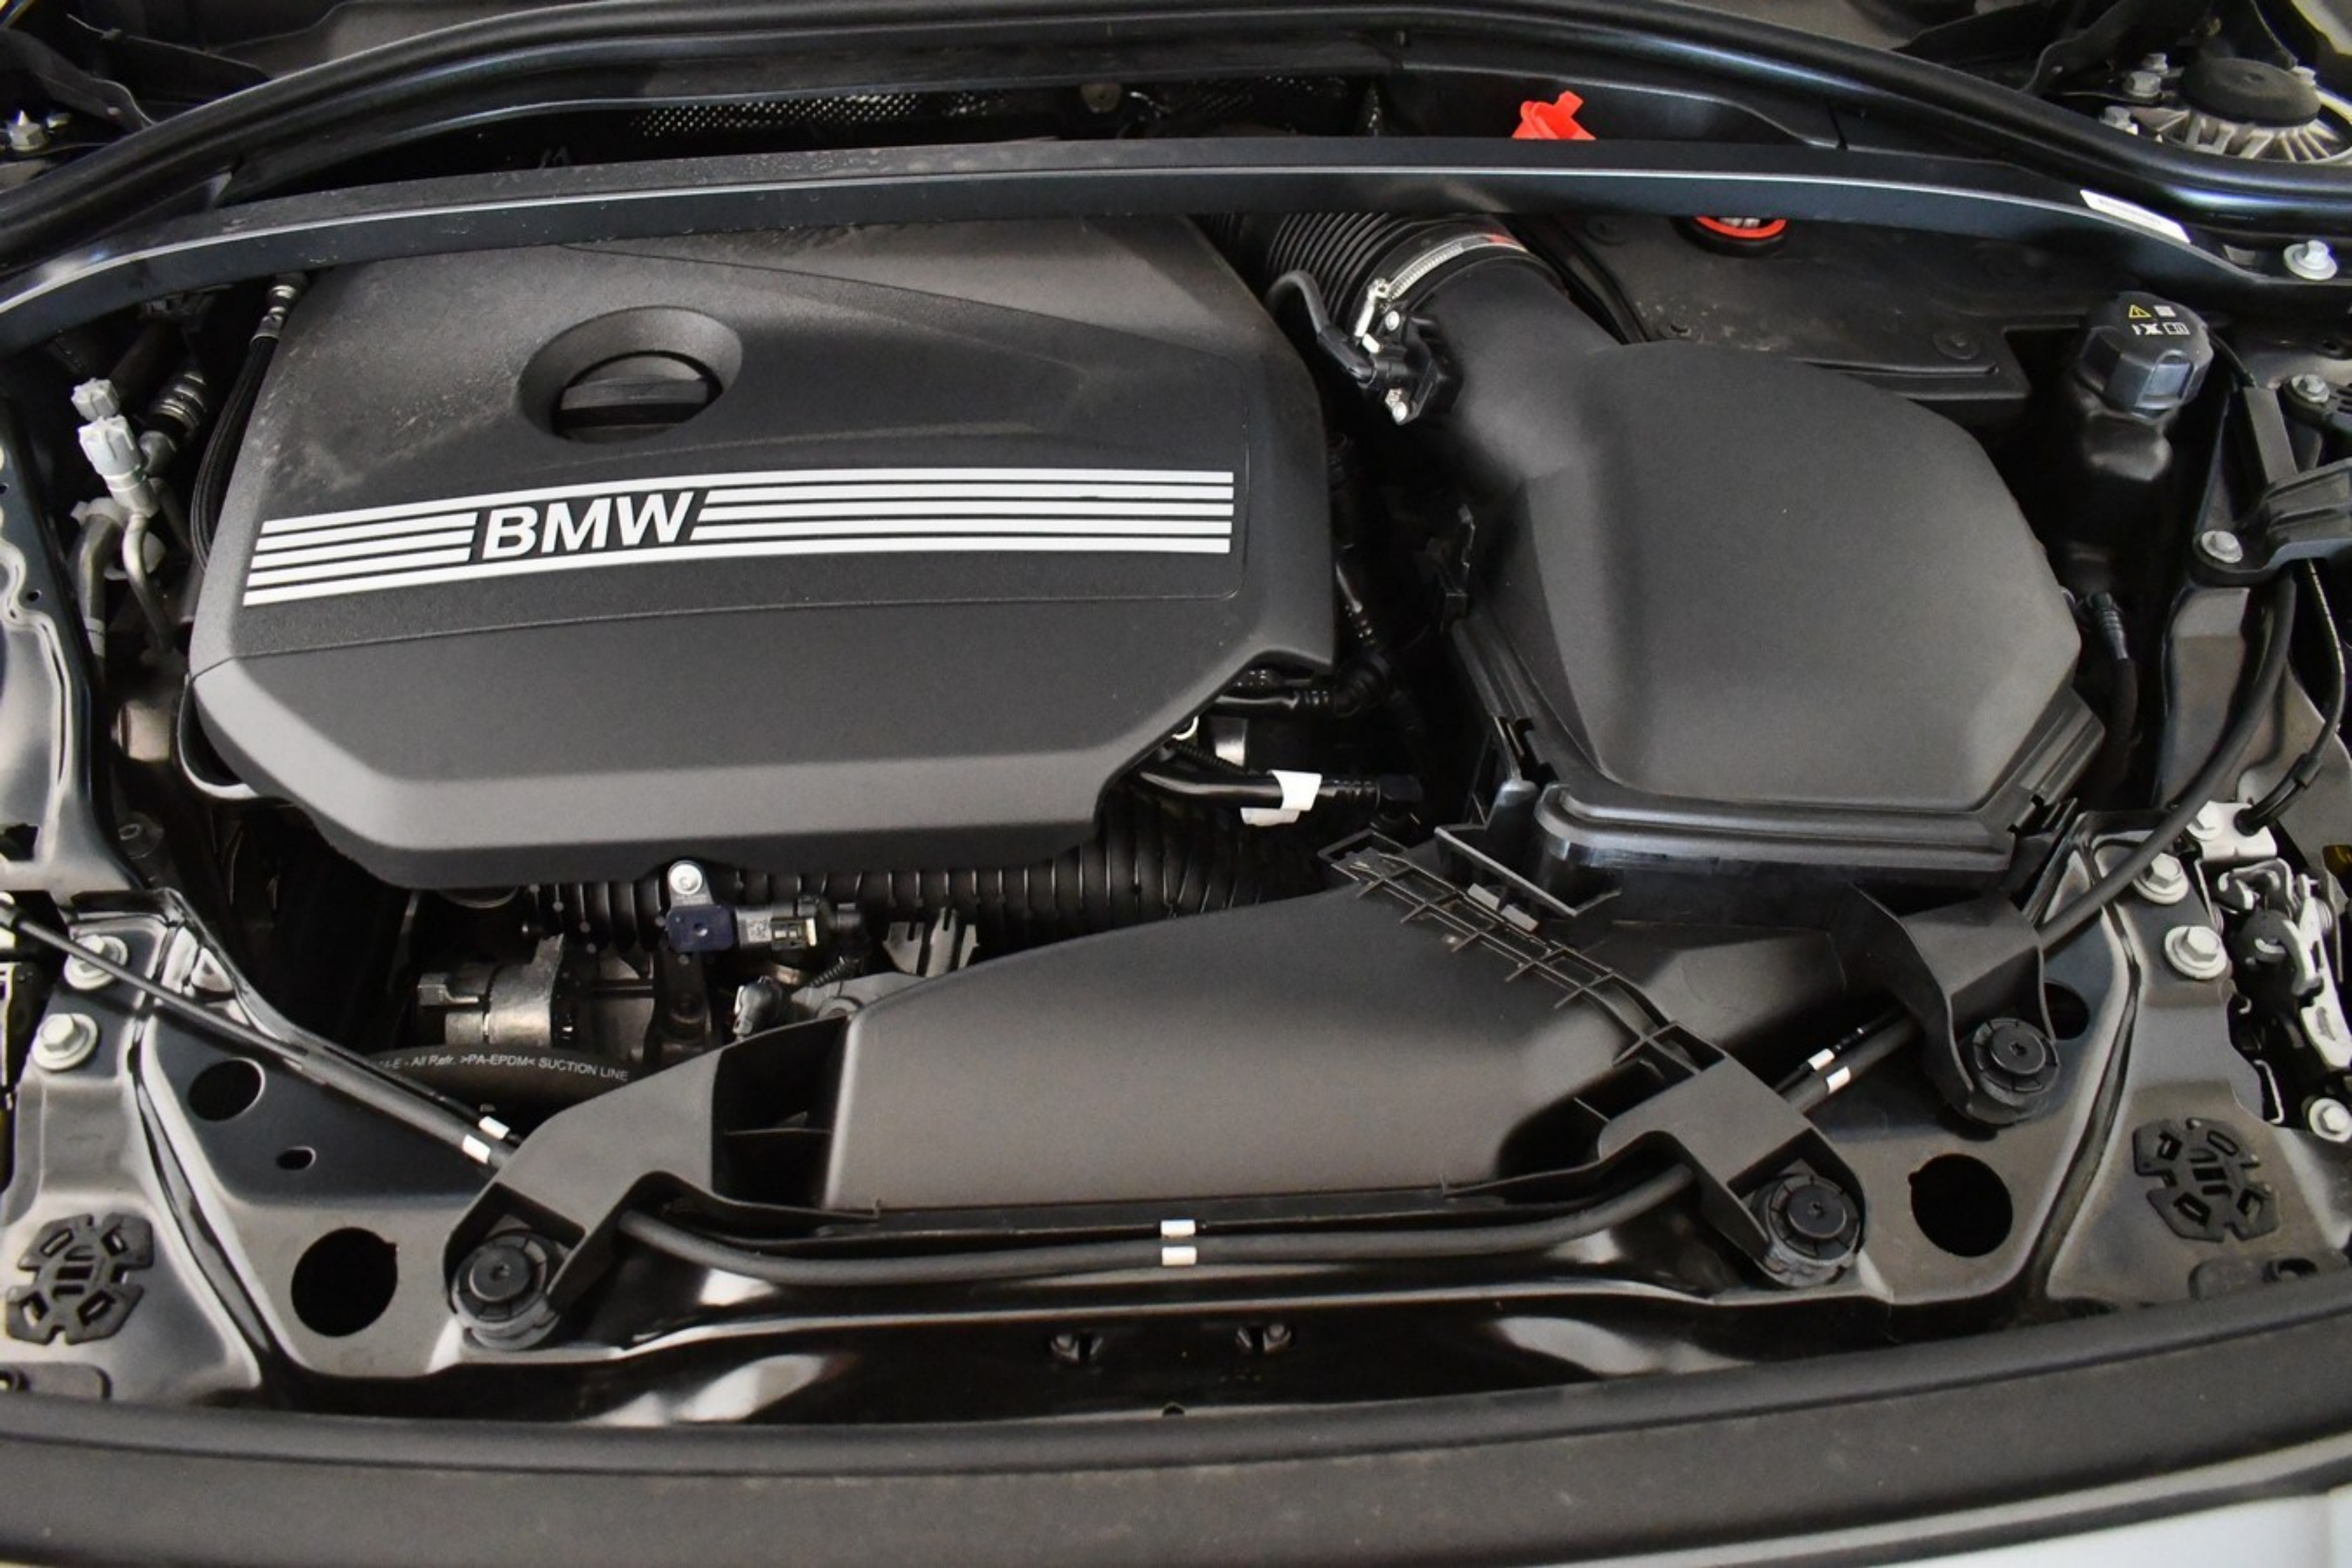

BMW

1.6 - At Pdr. >PA-EPDM< SUCTION LINE

0110

⊕WBA81GE0907U43625⊕











inch/mm
4.73
OFF ON ZERO

FLIR
AN
TOGO
AN

EVOLVED







inch/mm
463
OFF ON ZERO

























B

225/45R18

SAFETY WARNING: THE RISK OF A
TIRE FAILURE MAY BE GREATLY INCREASED
IF THE TIRE IS NOT USED AS INTENDED.

E4

0212512 527R2

E4

0212512

OUTSIDE



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Partial view of a white license plate with a blue rectangular sticker on the left side. The visible portion of the plate includes the characters "F" and "3".

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CLUB & SERVICE









IS 1853
part 2
11 2011-4100120774

SAINT-GOBAIN
SEKURIT
43R - 01348
00518 100100 A81
E 000233



AVS1
















Manheim
COX AUTOMOTIVE



TREAD

MADE IN SPAIN

OUTSIDE

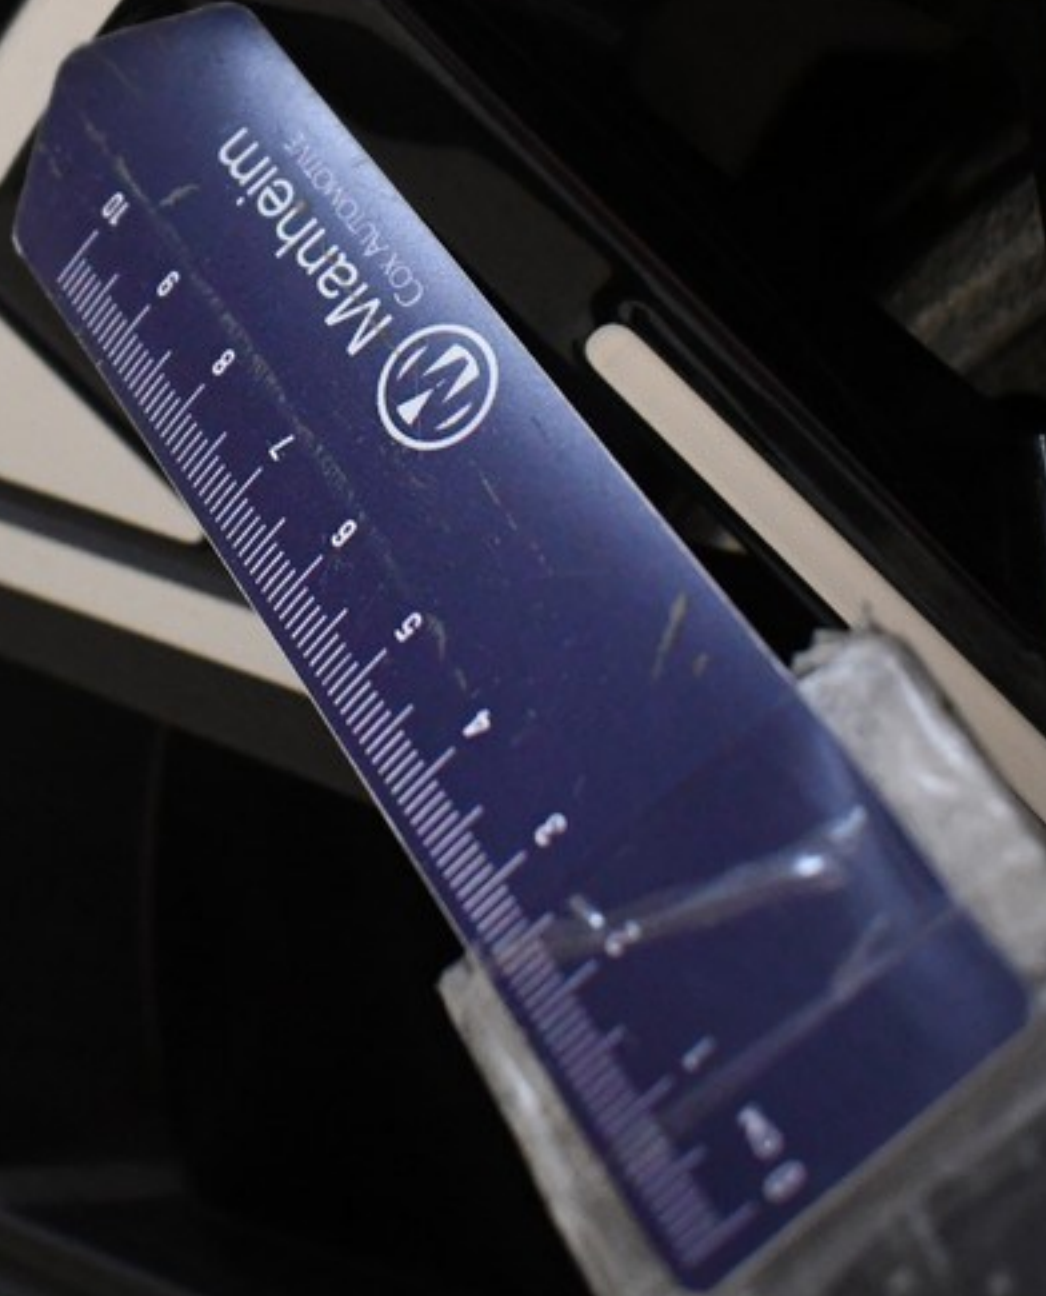

Manheim



CO-AUTOMAT