

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002403881
Besichtigt am:	13.04.2026 14:42
Berichts-Nr:	10410950
FIN:	TMBER6NW2P3069616

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AVR
Erstzulassungsdatum:	09.01.2023
Laufleistung:	43.370 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	188 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

17" STRATOS fjr AM

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM TOUR DE

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell./beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Tjrgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Business fjr SoMo

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Durchladefunktion bei Beifahrersitz (nur LL)

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,mit Leuchte

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstr|merahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kühlerschutzgitter	Ohne Feuerlöscher
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Halter
Lange Hesckscheibe mit Spoiler	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetall{der 6,5J x 17" ET40 "Stratos"	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Licht & Sicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Blende	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Regenschirm	Radschrauben Standard
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole	Reifen 205/50 R17 89V
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad	Reifendruckkontrolle
Navi Amundsen 9,2"	Reserverad, platzsparend
Nebelscheinwerfer	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Netztrennwand	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Notrufsystem eCall+	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne "drive select"	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne 2. Batterie	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Abfalleimer	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Adapter	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Anschlussgarantie	Servolenkung
Ohne Berganfahrassistent	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne ECO-Funktion	Sondermodell 2022

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Stahlnotrad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, mittel

Variante

Version Standard plus

Voll LED Hauptscheinwerfer

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Web Radio

Wegfahrsperrung elektronisch

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/50 R 17 89 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	195/65 R 15 91 H	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Heckklappenverkleidung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
5	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	761,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	434,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER6NW2P3069616

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

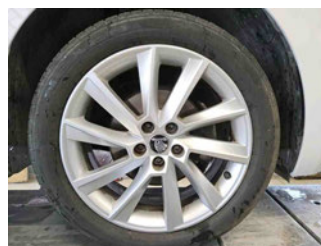

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

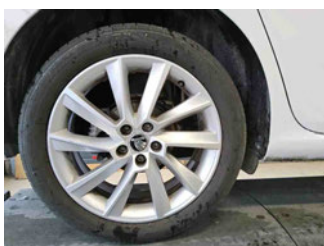

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

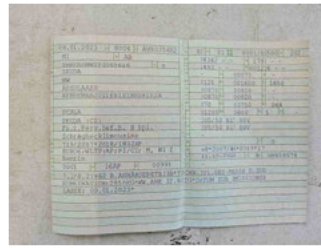


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts


 Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

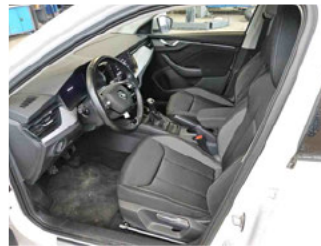 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


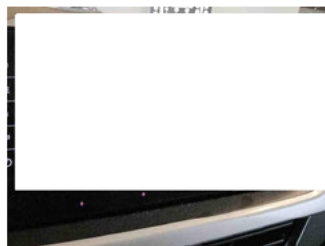
Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan


 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Motorhauben Dämmmatte und Motorraum Schaumstoffabdämpfung links und rechts
Nagetierschaden



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Heckklappenverkleidung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

Kommentar

Abdeckung Lampenträger Lose - prüfen (keine Auswahlmöglichkeit)



5 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

