

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2776NGK / WBY51GM0805406308 / 5406308

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.074

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2776NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2776NGK COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
2776NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Tapa enchufe carga	Pintar Sustitución Combinada	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.25 h.	1,06	77,41	10,00	83,43 €
6. Llave emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	58,75	10,00	52,87 €
7. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.	1.50 h.	6,35	0,00		134,55 €
9. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.30 h.		2.83 h.	11,99	0,00		132,49 €
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	2.50 h.		2.83 h.	11,99	0,00		217,19 €
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
15. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2062,47 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2776NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,32 h.	281,81 €
Total material pintura	-	67,39 €
Total Mano de Obra Pintura	15,91 h.	612,51 €
Total Recambios	-	1000,79 €
Descuento recambios aplicado	-	355,47 €

(IVA no incluido)

2776NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	100,00 €















Valores desde indiv.

1.6 kWh/h



Total 16074 km → 16056.0 km

Entrada de velocidad

ePower % 100

75



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Tapa del maletero abierta.



52%

9:58



P

READY



203 km



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

Sin señal 9:58

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.


23°

23°



MAX



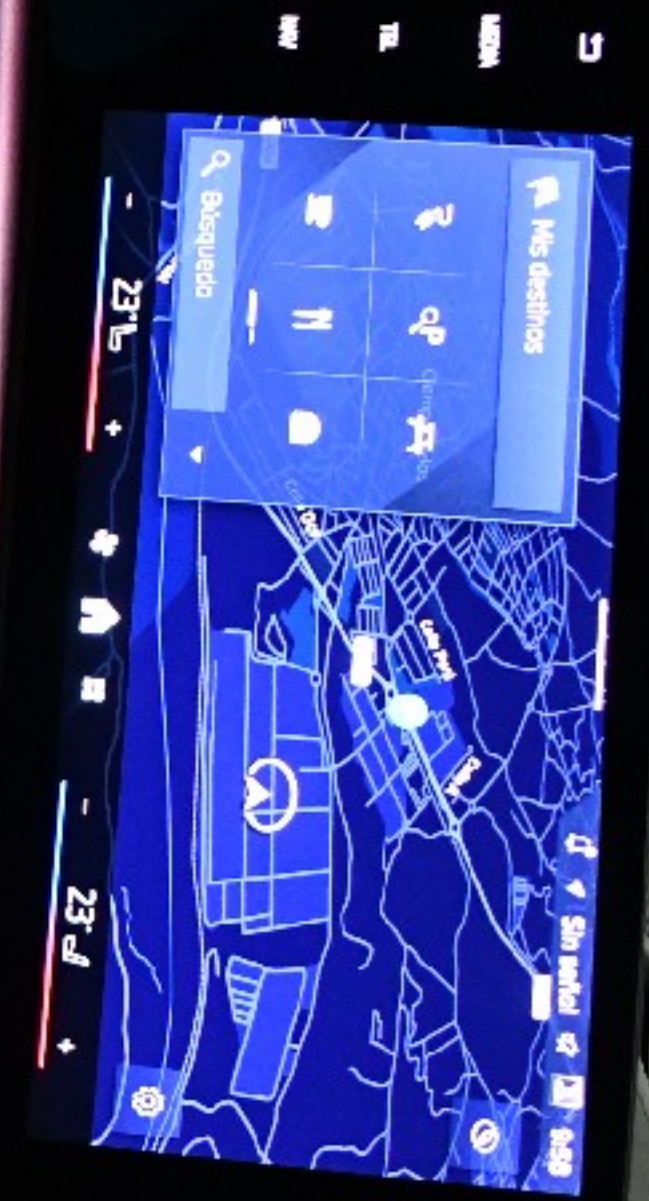





BMW 

Quality
BMW
DETROIT

©WBV51GM0895406308©







Sin señal 9:59

Calle Peru
Calle A
Calle Dos

Búsqueda

23°

23°

U
MEDA
TEL
NAV

150 km/h
+15.0 °C
202 km

LIMIT

km/h

0



Puerta abierta.





INCH/MM
5.29
OFF ON ZERO





56.8
PSI

























Emissiones



2776NG1
MAY







Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE







Manheim
CAR PARTS