

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002358350
Besichtigt am: 31.03.2026 15:26
Berichts-Nr: 10339419
FIN: WVGZZZCR7PD009689



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	03.01.2023
Laufleistung:	47.782 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Siliziumgrau Metallic
Farbe Dach:	Siliziumgrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Braga" 9 J x 20 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 210 kW
8 Lautsprecher
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert
Abgasnorm EU6 AP
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
Aktion
Akustik-Paket Extra
Allradlenkung
Ambientebeleuchtung weiß
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbar inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, abblendend und mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse schwarz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Automatisches Sperrdifferenzial
Batterie 420A (75Ah)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Braga 9 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/45 R 20
Dachhimmel in Soul-Schwarz
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 140-210 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Einstiegsleisten in Edelstahl, vorn mit "R-Line"-Logo
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektronische Parkbremse
ergoComfort-Sitze vorn
Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Fahrerassistenzpaket "Plus"
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Federung Standard
Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Gepäckraumboden
Gepäckraumbodenbelag Standard
Geschlossener Aufbau
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Hinterachsgetriebe Basis
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, 4-Zonen-Klimatisierung und Bedienelementen hinten
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kraftstofftank mit 75 l Fassungsvermögen
Kreuzungsassistent



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

Kühlergrill	Ohne integriertes Mautsystem
Kurzer Radstand	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Nachtsichtsystem
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonder-Maßnahmen
Luftfahrwerk und Allradlenkung	Ohne Sonnenschutzrollo
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trennwand
Manuell betätigte Türen	Ohne Überführungsausrüstung
Mit connect Paket 3	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne hinten	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationsgerät-Premium	Pedale in Edelstahl gebürstet
Navigationssystem "Discover Premium"	Proaktives Insassenschutzsystem
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radabdeckung Mitte
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist"	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 285/45 R 20
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anbausatz	Reifenkontrollanzeige
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R
Ohne Batterieladegerät	R-Line Ausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Ohne Dachreling	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Feuerlöscher	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Garagentoröffner	Schlechtwetterlicht
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schloß-Sperrsystem
Ohne Head-Up Display	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der
Gepäckraumklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und
äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurwechselassistent "Side Assist"
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in
Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
USB-C-Schnittstelle
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit längs
verschiebbarer Oberschenkelaufgabe
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
Zuziehhilfe für Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/45 R 20 108 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
4	Rückenlehnenbezug vorne rechts	Riss	Ersetzen
5	Diffusor	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfängergitter vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
8	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
9	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
10	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
11	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
12	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Lackieren
13	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
14	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Lackieren
15	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
16	Türzierleiste hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
17	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR7PD009689

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

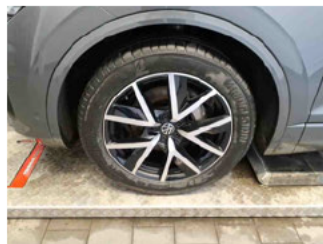


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

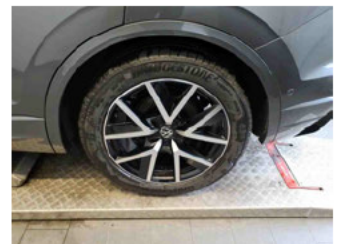

Räder - Rad montiert hinten
links

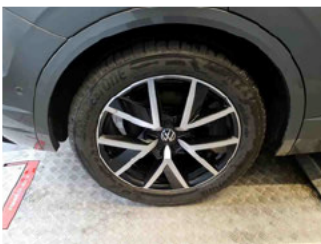

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

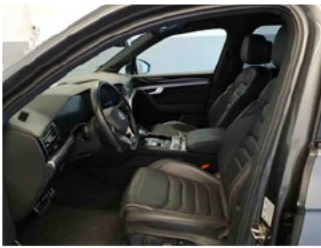

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

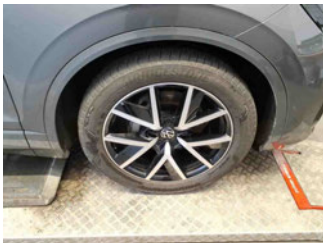


4 - Rückenlehnenbezug vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

Ablagenetz gerissen

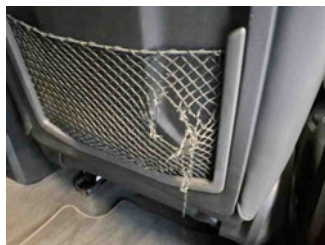

5 - Diffusor - Kratzer - Lackieren

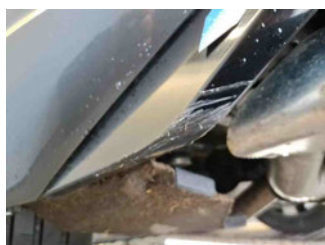



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

6 - Stoßfängergitter vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

mit Zierleiste mitte



7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



8 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



9 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



10 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026



11 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



12 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Lackieren



13 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren

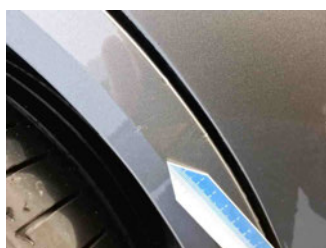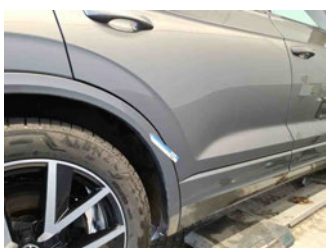

14 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Lackieren



15 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10339419
vom: 31.03.2026

16 - Türzierleiste hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

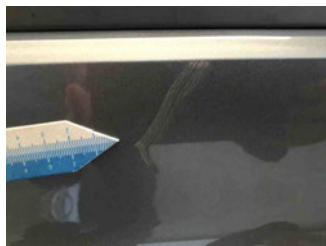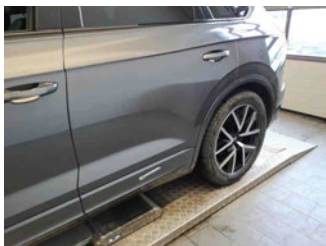

17 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

Folgekosten möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

