

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439207
Besichtigt am: 05.05.2026 14:55
Berichts-Nr: 10552625
FIN: TMBJG8NX4RY147697



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWK
Erstzulassungsdatum:	11.04.2024
Laufleistung:	82.284 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR LIGHT VIEW"	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Columbus PLUS Business
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten, Sportausführung
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen "PIANO BLACK"
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
A8	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
Abgaskonzept, EU6 AP	--
Ablagekästen im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-sp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

Hinterachse "Standard"	Ohne Ablagenpaket/box
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Car2X
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Komfort PLUS	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung mit Kabelloses Laden	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Speedlimiter (LIM)
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Luxusausstattung	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Netzprogramm + Cargoelemente	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Netztrennwand	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportfahrwerk
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typrüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschdämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,5 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,5 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,5 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,5 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Gepäckraum zweiter Ladeboden	Fehlt	Ersetzen
2	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJG8NX4RY147697

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10552625
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

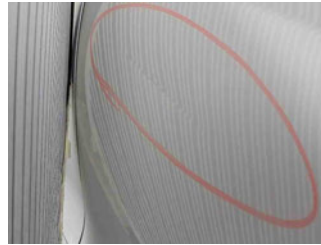

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

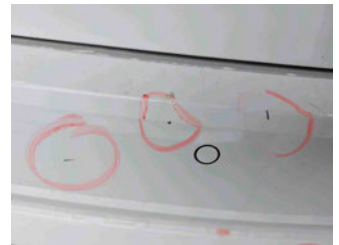

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

abnormale Geräusche bei Motorlauf prüfen Reparaturkostenausweitung möglich



5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

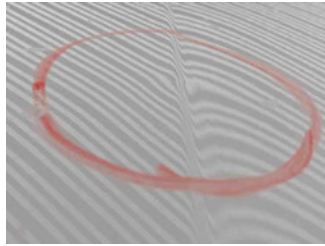

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Gepäckraum zweiter Ladeboden - Fehlt - Ersetzen



2 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

